

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 27.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service

Expertise PKW
Vertragsnummer:

FIN:
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	BMW	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	0005 DFN 00200
Typ / Modell	X6 xDrive 40i	Hubraum (ccm) / Zylinder	2998 / R 6
Aufbau / Ausführung	PKW / SUV	Motorleistung (kW)	245
Anzahl der Türen	5	Getriebe	autom. / 8-Stufen
Farbe	schwarz-met.	Kraftstoff	Hybrid / Benzin
Antriebsart	Allrad	Leergewicht (kg)	2.170
Erstzulassung	10.11.2022	Gesamtgewicht (kg)	2.840
Laufleistung abgelesen (km)	67.655	Radstand (mm)	2.975
Gesamtlaufleistung (km)	-	Schadstoffeinstufung	Euro 6
Anzahl der Besitzer	2	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	01.27 / 01.27	Federung	Schraubfeder / Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	265/50 R 19 110H	Bridgestone M+S	5 / 5
2	265/50 R 19 110H	Bridgestone M+S	3 / 3

Reserverad

Wertrelevante Ausstattung:

Mild-Hybridsystem, Lederpolster, DSC, DTC, Klimaautomatik, Licht-u. Regensensor, Navi. Connected Drive, Radioempfang DAB, PDC vorne / hinten m. Rückfahrkamera, Park Assistent, Spurwechsel Warnsystem, ACC, Sitzheizung vorne / hinten, Sonnenschutzverglasung, Komfortzugang, Head Up Display, LM-Felgen 19", Standheizung, Anhängerkupplung schwenkbar

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

Händler-Verkaufswert
43.700 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

■■■■■■■■■■

Erstellungsdatum: 27.07.2026

Besichtigungsdatum 09.07.2026

Protokoll-Nummer:

■■■■■■■■■■

Sachverständiger:

■■■■■■■■■■



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Hubmittel

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1	Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen	1.200 €	1.200 €
2	Karosserie	Tür hinten rechts Dellen, Kratzer, inst./lackieren	1.100 €	770 €
3	Karosserie	Seitenwand hinten rechts n. fachger. Inst., inst./lackieren	1.750 €	1.250 €
4	Rad/Reifen	Reifen hinten in Kürze verschlissen, 4x Reifen ern. (Allrad!)	1.000 €	500 €
5				
6	Info	Seitenwand hinten rechts erhöhte Lackschichtdicke festgestellt,		
7		Reparaturausführung nicht fachgerecht durchgeführt!		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen 5.050 € 3.720 €

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (incl. Mwst.) 5.050 € 3.720 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
[REDACTED]

Erstellungsdatum: 27.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer: [REDACTED]
Sachverständiger: [REDACTED]



Auto Service



Ansicht hinten rechts




Ansicht Typschild



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrgastraum

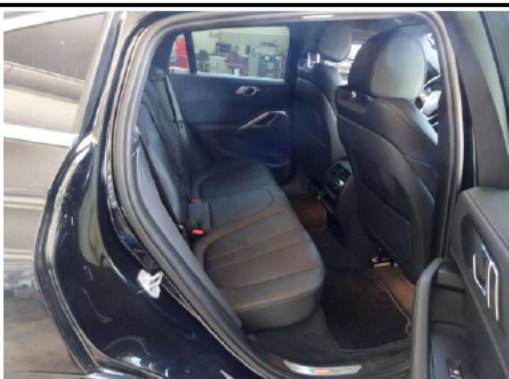

Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Mittelkonsole

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
[REDACTED]

Erstellungsdatum: 27.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer: [REDACTED]
Sachverständiger: [REDACTED]



Auto Service



Ansicht Gepäckraum




Ansicht Motorraum



Ansicht Navigation



Ansicht Unterlagen

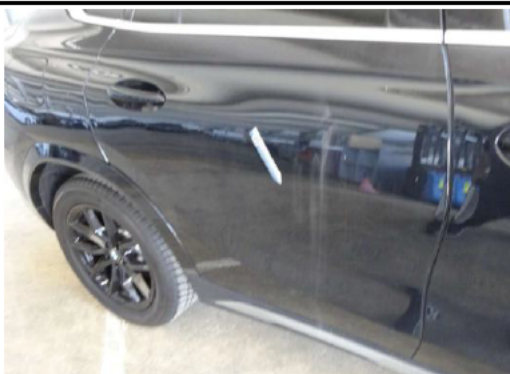

Tür hinten rechts Delle, Lackschaden



Tür hinten rechts Delle, Lackschaden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg


Besichtigungsort

■■■■■■■■■■

Erstellungsdatum: 27.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer: ■■■■■■
Sachverständiger: ■■■■



Auto Service

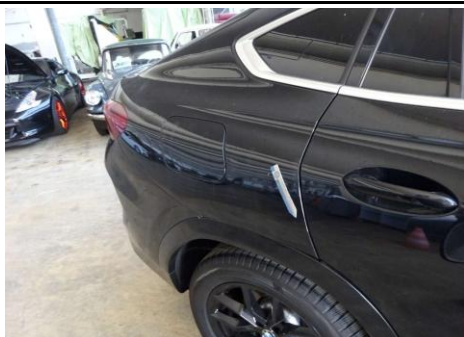

Seitenwand hi rechts n. fachger. Instandgesetzt



Seitenwand hi rechts n. fachger. Instandgesetzt



Seitenwand hi rechts n. fachger. Instandgesetzt

