

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service

Expertise PKW
Vertragsnummer:

FIN:
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Mercedes Benz	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	2222 AEZ 00966
Typ / Modell	GLS 400 d 4Matic	Hubraum (ccm) / Zylinder	2925 / R 6
Aufbau / Ausführung	PKW / SUV	Motorleistung (kW)	243
Anzahl der Türen	5	Getriebe	9 G-Tronic
Farbe	schwarz-met.	Kraftstoff	Diesel
Antriebsart	Allrad	Leergewicht (kg)	2.505
Erstzulassung	22.10.2021	Gesamtgewicht (kg)	3.250
Laufleistung abgelesen (km)	63.996	Radstand (mm)	3.135
Gesamtlaufleistung (km)		Schadstoffeinstufung	Euro 6
Anzahl der Besitzer	unbekannt	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	06.25 / 06.25	Federung	

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	285/45 R22 114Y	Continental	7 / 7
2	325/40 R22 114Y	Continental	3 / 3

Reserverad	TireFit	07.26
------------	---------	-------

Wertrelevante Ausstattung:

AMG-Line, Klimaautomatik, Leder-Ausstattung, Sitzheizung vorne und hinten, LM-Felgen 22", Radio DAB, MBUX-Navigation, Soundsystem Burmester, Abstandsregeltempomat, Verkehrszeichenerkennung, Multibeam LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe vorn und hinten m. 360°-Kamera, Panorama-Schiebedach Glas el., Anhängerkupplung schwenkbar, Scheiben hinten abgedunkelt, Airmatic, Standheizung

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

Händler-Verkaufswert
55.300 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Bühne
Sonstiges Reimport-Fahrzeug aus Schweden!
Fahrzeugdokumente: Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Sonstiges	Wartung fällig, durchführen	1.200 €	1.200 €
2 Sonstiges	HU fällig, durchführen	170 €	170 €
3 Rad/Reifen	RDKS Fehlermeldung Diagnose durchführen (Folgekosten möglich)	80 €	80 €
4 Ausrüstung	Tirefit abgelaufen, Bordmappe kpl. fehlt, erneuern	230 €	230 €
5 Innenraum	Sitze 3. Sitzreihe lassen sich n. entriegeln, Diagnose (Folgek. mögl.)	120 €	120 €
6 Innenraum	Laderaumabdeckung fehlt, erneuern	240 €	240 €
7 Karosserie	Radlaufblende hinten links und rechts Steinschlag, lackieren	280 €	180 €
8 Karosserie	Motorhaube Steinschlag, Lackmangel, lackieren	1.100 €	720 €
9 Karosserie	Emblem vorne gebrochen, erneuern	250 €	200 €
10 Karosserie	Einstieg vorne rechts Dellen, Kratzer, Smart Repair	120 €	120 €
11 Spiegel	Spiegelgehäuse rechts verkratzt, erneuern	210 €	140 €
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen	4.000 €	3.400 €
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (incl. Mwst.)	4.000 €	3.400 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild




Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrerhaus



Ansicht Fahrerhaus

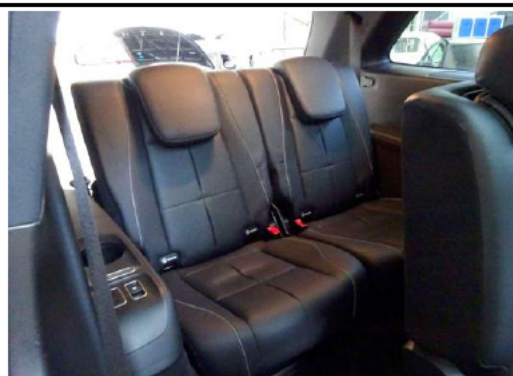

Ansicht Fahrerhaus 3. Sitzreihe

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
[REDACTED]

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer: [REDACTED]
Sachverständiger: [REDACTED]



Auto Service



Ansicht Mittelkonsole



Ansicht Gepäckraum




Ansicht Motorraum



Ansicht Navigation



Wartung überfällig, RDKS Fehlermeldung

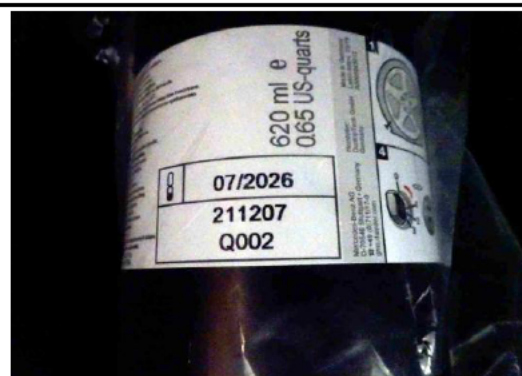

TireFit abgelaufen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
[REDACTED]

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer: [REDACTED]
Sachverständiger: [REDACTED]



Auto Service



Radlaufblende links Steinschlag



Radlaufblende rechts Steinschlag



Motorhaube Steinschlag, Lackmangel



Motorhaube Steinschlag, Lackmangel



Emblem vorne gebrochen



Spiegelgehäuse rechts verkratzt