

Staatsanwaltschaft Bonn
Herbert-Rabius-Straße 3
53225 Bonn



Bei Rückfragen bitte immer angeben

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fzg.-Bewertung - Kennz.

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Bonn
Herbert-Rabius-Straße 3
53225 Bonn

Auftr.-Datum:	06.12.2024	Verkehrssicherh.:	fahrbereit
Bes.-Datum:	11.12.2024 12:00	Fzg.-Zustand	unzerlegt
Besichtigt von:		Allgemeinzustand	ausreichend
Bes.-Ort:		Fzg.Art:	PKW
Fzg.-Hersteller:	Toyota	Fzg.-Typ	Yaris (NCP1/NLP1/SCP1)(1999->

ERGEBNIS

Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Feststellungen, sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren, wurde für diese Fahrzeug am 11.12.2024 nachstender Wert ermittelt:

Händlereinkaufswert zzgl. MwSt	336,13 EUR
gesetzl. MwSt.	63,87 EUR
Händlereinkaufswert inkl. MwSt	400,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: OHNE
Fahrzeugart: PKW
Aufbau: Schräghecklimousine
Fabrikat: Toyota
Typ / Untertyp: Yaris (NCP1/NLP1/SCP1)(1999->) 1.0 Linea Sol
KBA-Nummer: 5013/406
Fzg.Ident.-Nummer: 
Baujahr: 12.2000
Erstzulassung: 02.05.2001
Letzte Zulassung: n.bekannt

Motorart / Bauform / Zylinder: Superbenzin / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl Gänge: manual / 5
Schadstoffklasse: Euro 4
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kW: 50 kw
Hubraum in ccm: 998 ccm
Anzahl der Türen: 3
Radstand: 2370
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Plätze: 5
Anzahl der Vorbesitzer: unbekannt
Laufleistung in km abgelesen: 150918 km
Laufleistung in km geschätzt: 150918 km


Leermasse in kg: 830 kg
Gesamtmasse in kg: 1320 kg

Bereifung:

v.l.	2,0 mm	175/65R14 Sava	augenscheinlich verkehrssicher Winterreifen
v.r.	2,0 mm	175/65R14 Sava	augenscheinlich verkehrssicher Winterreifen
h.r.	2,0 mm	175/65R14 Sava	augenscheinlich verkehrssicher Winterreifen
h.l.	2,0 mm	175/65R14 Sava	augenscheinlich verkehrssicher Winterreifen

Allgemeinzustand: ausreichend
Besichtigungszustand: unzerlegt
Farbe / Lackart: sumatragrün mica Mineraleffekt (2-Schicht)

Vorschäden: Siehe Bewertungstext

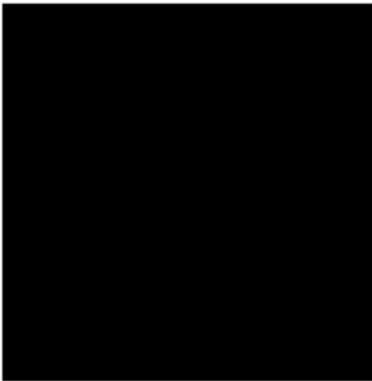

Auftrag

Gemäß Auftrag per Mail vom 06.12.2024 wurde eine Bewertung für das Fahrzeug bezogen auf den Händlereinkaufspreis durchgeführt.

Besichtigungsort

Die Besichtigung fand am 11.12.2024 in Bonn statt.

Fahrzeugidentität

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Fahrzeugpapiere vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Eine Identitätsprüfung konnte nicht durchgeführt werden. Die Fahrzeugdaten werden entsprechend den uns erteilten Angaben aufgeführt und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt.

Typenschild

Das Typenschild war vorhanden.

Kennzeichen

Die amtlichen Kennzeichen waren zum Besichtigungszeitpunkt nicht vorhanden.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in unrepariertem und undemontiertem Zustand besichtigt.

Vorschäden (repariert)

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme, Lackschichtdickenmessung ohne Zerlegung und Freilegung. Das Fahrzeug weist folgende Vorschäden (repariert) auf:

Bauteil	Ort	
Abzug WBW		
Die Tür rechts ist instand gesetzt und lackiert 437µm (erhöhte Lackschichtendicke)	außerh. Schadenbereich	0,00 €
Die Seitenwand ist instand gesetzt und lackiert nicht messbar (erhöhte Lackschichtendicke)	außerh. Schadenbereich	0,00 €

Die Reparaturdurchführung ist als nicht fachgerecht zu bewerten.

Altschäden (nicht repariert)

Siehe Festgestellte Mängel / Beschädigungen



Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Folgende Mängel/Beschädigungen zur Ermittlung des Minderwertes wurden festgestellt:

- Beide Hauptscheinwerfer sind blind
- Die Stoßfängerverkleidung vorne ist verschrammt
- Der Kotflügel rechts ist deformiert
- Die Tür rechts ist deformiert-eingedellt.
- Die Seitenwand rechts ist deformiert-die Lackierung /Spachtel ist gerissen.
- Unterrostung an der Seitenwand rechts im Radlaufbereich.
- Die Schutzleiste der Seitenwand rechts ist abgerissen.
- Die Schwellerkante rechts ist deformiert.
- Die Stoßfängerverkleidung hinten ist deformiert.
- Die Heckklappe ist eingedellt.
- Die Schwellerkante links ist deformiert
- Im Bereich Schweller und Seitenwand links wurde ein Blech aufgesetzt.
- Die Tür links ist deformiert.
- Im Dachbereich sind Eindellungen und Deformierungen-Lackabplatzungen.
- Die Antenne fehlt.
- Alle Winterreifen sind unter Maß
- Die Batterie ist tiefstentladen.
- Am Fahrersitzbezug konnte ein Brandloch erkannt werden.
- Der Innenraum ist verschmutzt
- Wartung / Ölservice ist fällig

Ich verweise auf die Fotodokumentation in der Anlage.

Feststellungen des Sachverständigen

Die Betriebssicherheit des Fahrzeuges ist nicht beeinträchtigt.



Hinweis

Ein Fahrzeugschlüssel lag zum Besichtigungszeitpunkt vor.

Zulassungsbescheinigung Teil I lag **nicht** vor.

Die Erstzulassung des Fahrzeugs konnte anhand der Unterlagen die im Fahrzeug lagen ermittelt werden.

Eine Bestimmung des Baujahres wurde anhand der vorliegenden Daten bestimmt.

Die Anzahl der Vorbesitzer und die Fälligkeiten der Haupt- und Abgasuntersuchung sind nicht bekannt.

Die angegebene Gesamtfahrstrecke wurde am Fahrzeug abgelesen.(wurde mit Booster überbrückt)

Das Fahrzeug konnte nicht auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt werden.

Eine Beurteilung des Unterbodens, der Achsen und der Bremsanlage war nur eingeschränkt möglich.

Ein Probelauf des Motors wurde zum Besichtigungszeitpunkt durchgeführt.(wurde mit einem Booster überbrückt)

Nach ein paar Startversuchen sprang der Motor an.(Fahrzeug steht wohl seit mitte 2023)

Anlage

- 40 Lichtbilder

Fertigstellung der Bewertung

Bonn den 12.12.2024

Der Sachverständige

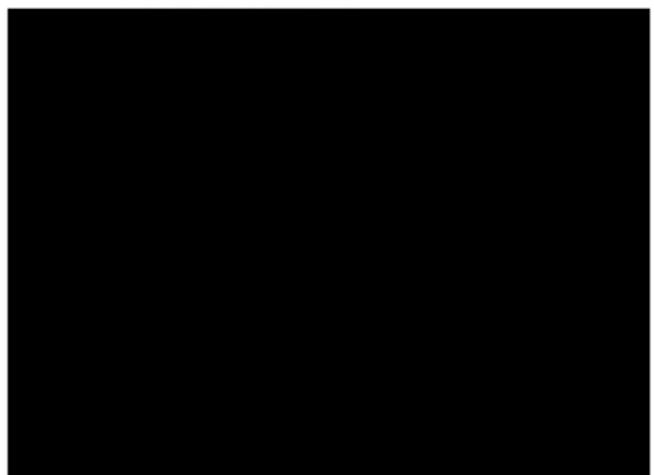


Bild Nr. 001



Ansicht Front rechts

Bild Nr. 002



Ansicht Front links

Bild Nr. 003



Ansicht Heck links

Bild Nr. 004



Ansicht Heck rechts

Bild Nr. 005



Gesamtlauflistung / KM 150918

Bild Nr. 006



Fahrzeugidentnummer VIN

Bild Nr. 007



Ansicht Motorraum

Bild Nr. 008



Ansicht Innenraum vorne links

Bild Nr. 009



Ansicht Innenraum vorne rechts

Bild Nr. 010



Ansicht Kofferraum

Bild Nr. 011



Ansicht Unterboden

Bild Nr. 012



Ansicht Seite links Schweller

Bild Nr. 013



Ansicht Seite rechts Schweller

Bild Nr. 014



Ansicht Dachbereich

Bild Nr. 015



Ansicht Heckbereich / Stoßfängerverkleidung hinten deformiert

Bild Nr. 016



Schadenbereich: Hauptscheinwerfer links blind



Bild Nr. 017



Schadenbereich: Hauptscheinwerfer rechts blind

Bild Nr. 018



Schadenbereich: Kotflügel rechts deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel


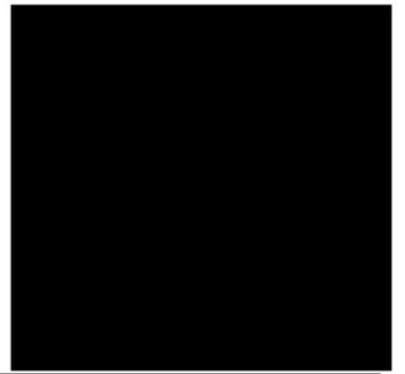


Bild Nr. 019



Schadenbereich : Die Tür rechts ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 020

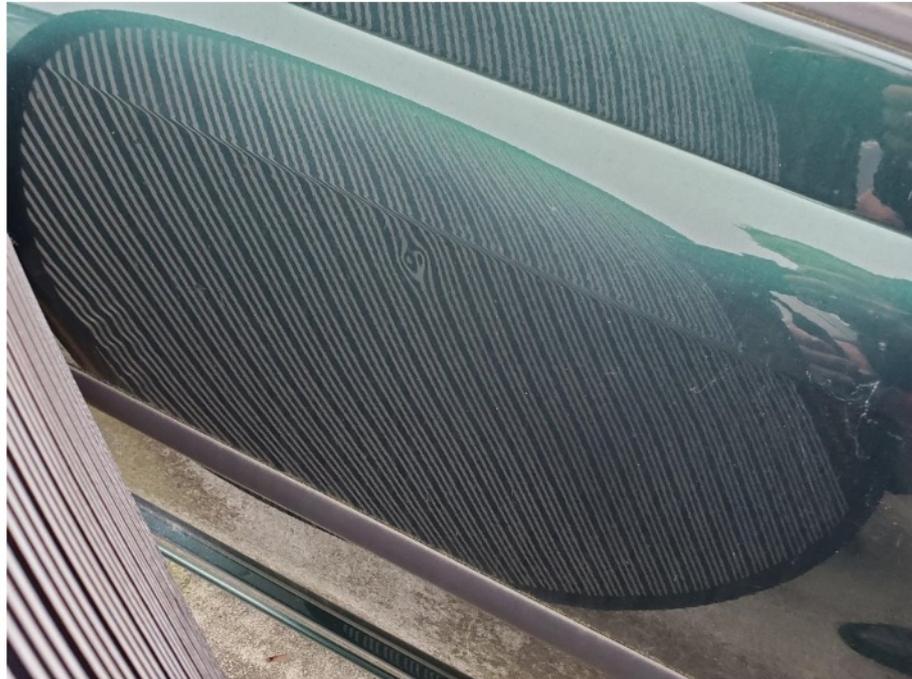

Schadenbereich: Seitenwand rechts deformiert/ Die Tür rechts ist deformiert/Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 021



Schadenbereich: Seitenwand hinten rechts / Spachtel-Lackierung gerissen/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 022



Ansicht Seitenwand rechts

Bild Nr. 023



Schadenbereich: Unterrostung im Bereich der Seitenwand rechts

Bild Nr. 024



Schadenbereich: Seitenwand links Eindellungen / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 025



Schadenbereich: Schweller links / Blech aufgesetzt/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 026



Schadenbereich: Die Tür vorne links ist deformiert / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel




Bild Nr. 027



Schadenbereich: Eindellung Heckklappe / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 028



Schadenbereich: Eindellungen im Dachbereich/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel






Bild Nr. 029

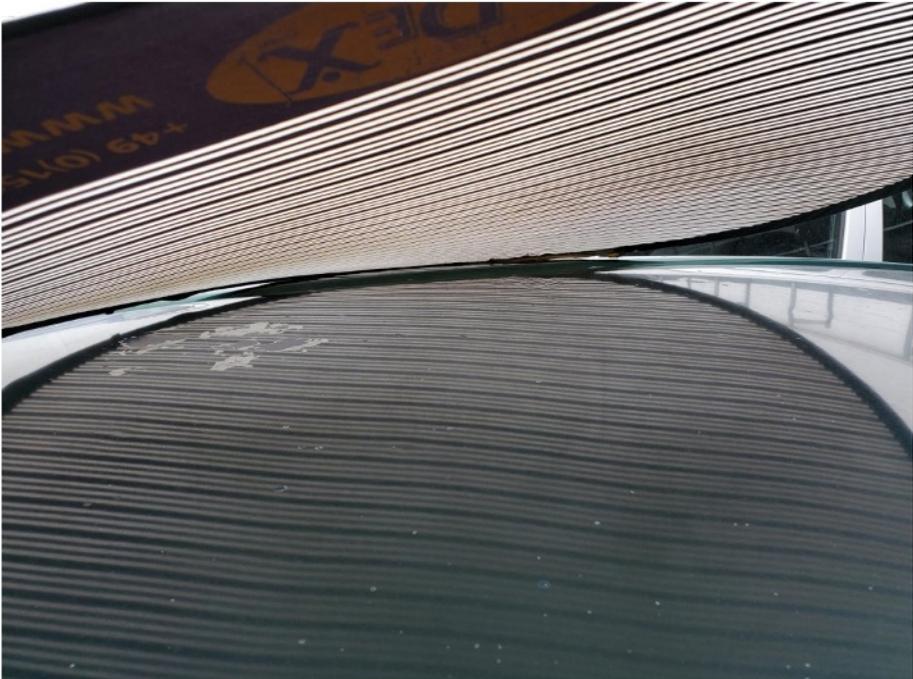

Schadenbereich : Dachbereich Eindellungen / Lackablösung / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 030

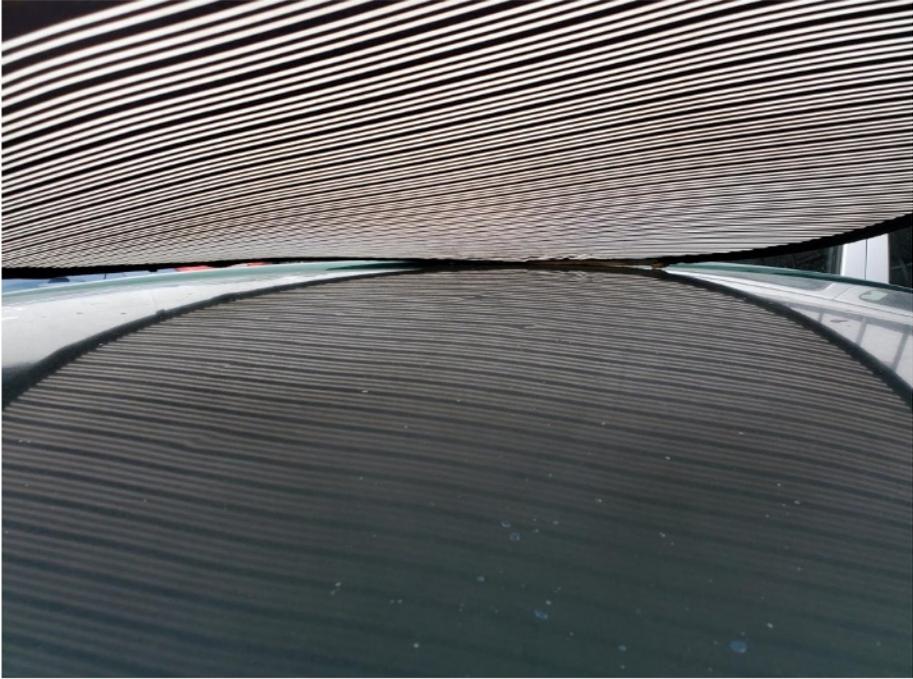

Schadenbereich : Dachbereich Eindellungen / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel





Bild Nr. 031



Schadenbereich : Dachbereich Eindellungen / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 032

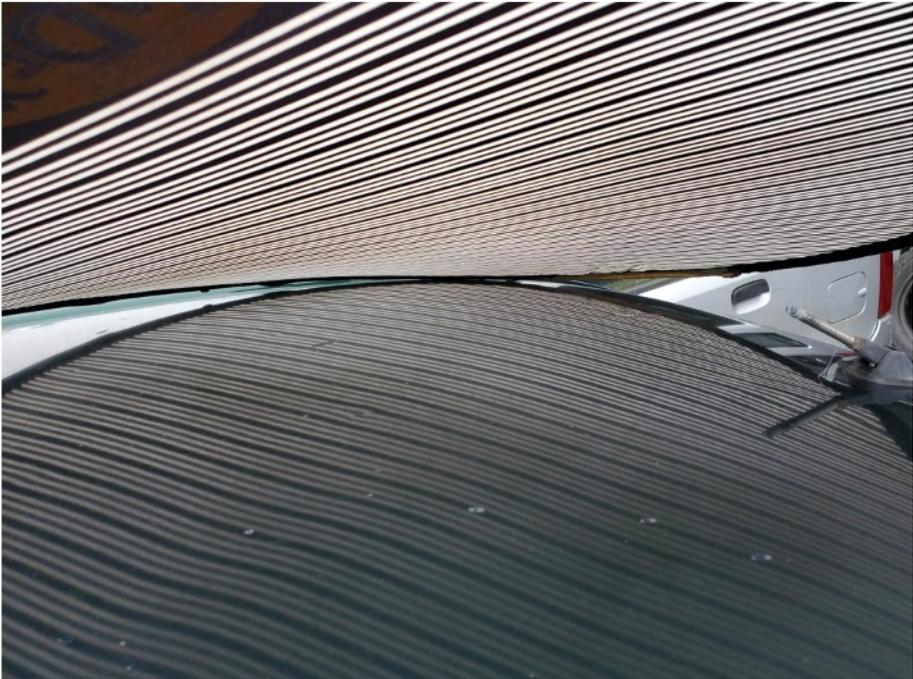

Schadenbereich: Dachbereich deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 033



Schadenbereich: Dachbereich deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 034



Ansicht: Reifen - Felge vorne rechts

Bild Nr. 035



Ansicht: Reifen - Felge hinten rechts

Bild Nr. 036



Ansicht: Reifen - Felge hinten links

Bild Nr. 037



Ansicht: Reifen - Felge vorne links

Bild Nr. 038



Schadenbereich: Lackschichtdicke Tür rechts 437 μ m

Bild Nr. 039



Schadenbereich: Lackschichtdicke Seitenwand rechts - nicht messbar

Bild Nr. 040



Ansicht: Servicezettel im Motorraum 09.04.2020 bei 112963 Km