

Staatsanwaltschaft Bonn
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fzg.-Bewertung - [REDACTED]

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Bonn [REDACTED] 53225 Bonn	Fzg.-Halter	[REDACTED]
Auftr.-Datum:	04.02.2026	Verkehrssicherh.:	bedingt fahrbereit u. verkehrssicher unzerlegt
Bes.-Datum:	06.02.2026 11:00	Fzg.-Zustand	
Besichtigt von:	[REDACTED]	Allgemeinzustand	durchschnittlich
Bes.-Ort:		Fzg.Art:	Pkw
Fzg.-Hersteller:	Volkswagen	Fzg.-Typ	Passat Variant (3C5)(08.2005->2010)

ER G E B N I S

Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Feststellungen,
sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren,
wurde für diese Fahrzeug am 06.02.2026 nachstender Wert ermittelt:

Wiederbeschaffungswert Händlereinkauf

1.000,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: OHNE
Fahrzeugart: Pkw
Aufbau: Kombilimousine
Fabrikat: Volkswagen
Typ / Untertyp: Passat Variant (3C5)(08.2005->2010) Highline
KBA-Nummer: 
Fzg.Ident.-Nummer: 
Baujahr: 05.2007
Erstzulassung: 02.07.2007
Letzte Zulassung: nicht bekannt

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl Gänge: automatic / 6
Schadstoffklasse: Euro 4
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kW: 125 kw
Hubraum in ccm: 1968 ccm
Anzahl der Türen: 5
Radstand: 2709
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Plätze: 5
Anzahl der Vorbesitzer: unbekannt
Nächste HU: 09.2026
Laufleistung in km abgelesen: konnte nicht abgelesen werden
Laufleistung in km geschätzt: 200000 km


Leermasse in kg: 1534 kg
Gesamtmasse in kg: 2170 kg

Bereifung:

v.l.	7,0 mm	235/45R17 97 W	Goodride	augenscheinlich verkehrssicher	Allwetter
v.r.	7,0 mm	235/45R17 97 W	Goodride	augenscheinlich verkehrssicher	Allwetter
h.r.	6,0 mm	235/45R17 97 W	Goodride	augenscheinlich verkehrssicher	Allwetter
h.l.	6,0 mm	235/45R17 97 W	Goodride	augenscheinlich verkehrssicher	Allwetter

Allgemeinzustand: durchschnittlich
Besichtigungszustand: unzerlegt
Farbe / Lackart: United Grey Metallic Metallic (2-Schicht)

Vorschäden: Siehe Bewertungstext Seite 3

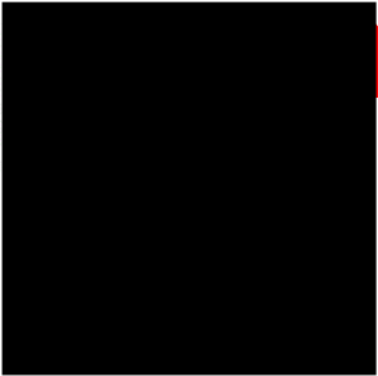

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 04.02.2026 wurde eine Bewertung für das Fahrzeug bezogen auf den Händlereinkaufspreis durchgeführt.

Besichtigungsort

Die Besichtigung fand am 06.02.2026  statt.

Fahrzeugidentität

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Fahrzeugpapiere vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Eine Identitätsprüfung konnte nicht durchgeführt werden. Die Fahrzeugdaten werden entsprechend den uns erteilten Angaben aufgeführt und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt.

Typenschild

Das Typenschild konnte nicht eingesehen werden.

Kennzeichen

Die amtl. Kennzeichen waren zum Besichtigungszeitpunkt vorhanden.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in unrepariertem und undemontiertem Zustand besichtigt.

Vorschäden (repariert)

Im Rahmen der Besichtigung wurden am Fahrzeug keine offensichtlichen Spuren von vorangegangenen Schäden und / oder Reparaturen festgestellt.
Die durchschnittlichen Lackschichtendicken der meßbaren Bauteile entsprechen dem Serienstand.



Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Das Fahrzeug weist folgende Schäden (unrepariert) auf:

- Der Nebelscheinwerfer links ist feucht-Wassereintritt.
- Der Kotflügel links zeigt Lackabplatzer.
- Die LM-Felge vorne links ist verschrammt.
- Die Tür vorne links ist im Kantenbereich deformiert mit Lackbeschädigung.
- Die Tür hinten links ist eingedellt und mit Lackbeschädigungen.
- Die Seitenwand links zeigt Kratzer.
- Die LM-Felge hinten links ist verschrammt.
- Die Stoßfängerverkleidung hinten ist deformiert.
- Die Heckklappe ist mehrfach eingedellt.
- Die LM-Felge hinten rechts ist verschrammt.
- Die Tür vorne rechts ist mehrfach eingedellt-deformiert.
- Die LM-Felge vorne rechts ist verschrammt.
- Der Sitzlehnenbezug Fahrersitz ist aufgerissen
- Das Lederlenkrad ist verschrammt.
- Der Innenraum ist normal verschmutzt
-

Der Innenraum wurde von aussen fotografiert

Feststellungen des Sachverständigen

Zur Betriebssicherheit des Fahrzeuges kann keine Aussage getroffen werden.

Hinweis

Ein Fahrzeugschlüssel lag zum Besichtigungszeitpunkt nicht vor. (Konnte bei der Sicherstellungsfirma zunächst nicht gefunden werden)

Das Fahrzeug war verschlossen.

Zulassungsbescheinigung Teil I lag **nicht** vor.

Das Erstzulassungsdatum des Fahrzeugs konnte den vorliegenden Unterlagen entnommen werden. Das Zweitzulassungsdatum liegt nicht vor.

Die Anzahl der Vorbesitzer sind nicht bekannt.

Die Fälligkeiten der Haupt- und Abgasuntersuchung konnten am Kennzeichen abgelesen werden- Die TÜVabnahme ist fällig im September 2026.

Die Gesamtfahrstrecke des Fahrzeugs konnte nicht abgelesen werden.


(Die Fahrzeug Batterie ist tiefstentladen-defekt/ Das Fahrzeug ist ausgestattet mit Safelock und konnte nicht geöffnet werden- lt. Auskunft des Abschleppunternehmens wurde der Schlüssel gefunden-Tür kann nicht geöffnet werden das Schloss ist wohl defekt)

Das Fahrzeug konnte nicht auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt werden.

Eine Beurteilung des Unterbodens, der Achsen und der Bremsanlage war nur eingeschränkt möglich.

Ein Probelauf des Motors/Getriebes war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Eine Aussage zum Zustand kann nicht gemacht werden / Risiko.



Anlage

- 44 Lichtbilder

Fertigstellung der Bewertung

 den 26.02.2026

Der Sachverständige



Bild Nr. 001



Ansicht Front rechts

Bild Nr. 002



Ansicht Front links

Bild Nr. 003



Ansicht Heck links

Bild Nr. 004



Ansicht Heck rechts

Bild Nr. 005



Fahrzeugidentnummer VIN

Bild Nr. 006



Schadenbereich: Nebelscheinwerfer links Wassereintritt

Bild Nr. 007



Schadenbereich: Nebelscheinwerfer links Wassereintritt

Bild Nr. 008



Schadenbereich: Kotflügel links Lackabplatzer

Bild Nr. 009



Schadenbereich: Kotflügel links Lackabplatzer

Bild Nr. 010



Schadenbereich: LM-Felge vorne links verschrammt

Bild Nr. 011



Schadenbereich: LM-Felge vorne links verschrammt

Bild Nr. 012



Schadenbereich: LM-Felge vorne links verschrammt

Bild Nr. 013



Schadenbereich: Die Tür vorne links ist im Kantenbereich deformiert - lackbeschädigt

Bild Nr. 014



Schadenbereich: Die Tür vorne links ist im Kantenbereich deformiert - lackbeschädigt

Bild Nr. 015



Schadenbereich: Die Tür hinten links ist mehrfach eingedellt- lackbeschädigt

Bild Nr. 016



Schadenbereich: Die Tür hinten links ist mehrfach eingedellt- lackbeschädigt

Bild Nr. 017



Schadenbereich: Die Tür hinten links ist mehrfach eingedellt- lackbeschädigt

Bild Nr. 018



Schadenbereich: Die Tür hinten links ist mehrfach eingedellt- lackbeschädigt

Bild Nr. 019



Schadenbereich: Die Seitenwand zeigt Kratzer

Bild Nr. 020



Schadenbereich: Die Seitenwand zeigt Kratzer

Bild Nr. 021



Schadenbereich: Die LM-Felge hinten links ist verschrammt

Bild Nr. 022



Schadenbereich: Die LM-Felge hinten links ist verschrammt

Bild Nr. 023



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung hinten ist deformiert

Bild Nr. 024



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung hinten ist deformiert

Bild Nr. 025



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung hinten ist deformiert

Bild Nr. 026



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung hinten ist deformiert

Bild Nr. 027



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung hinten ist deformiert

Bild Nr. 028



Schadenbereich: Die Heckklappe ist mehrfach eingedellt

Bild Nr. 029



Schadenbereich: Die Heckklappe ist mehrfach eingedellt

Bild Nr. 030



Schadenbereich: Die Heckklappe ist mehrfach eingedellt

Bild Nr. 031



Schadenbereich: Die Heckklappe ist mehrfach eingedellt

Bild Nr. 032



Schadenbereich: Die LM-Felge hinten rechts ist verschrammt

Bild Nr. 033



Schadenbereich: Die LM-Felge hinten rechts ist verschrammt

Bild Nr. 034



Schadenbereich: Die Tür vorne rechts ist deformiert

Bild Nr. 035



Schadenbereich: Die Tür vorne rechts ist deformiert

Bild Nr. 036



Schadenbereich: Die Tür vorne rechts ist deformiert

Bild Nr. 037



Schadenbereich: Die LM-Felge vorne rechts ist verschrammt

Bild Nr. 038



Schadenbereich: Die LM-Felge hinten rechts ist verschrammt

Bild Nr. 039



Schadenbereich: Die LM-Felge vorne rechts ist verschrammt

Bild Nr. 040



Innenraum vorne

Bild Nr. 041



Innenraum vorne

Bild Nr. 042



Innenraum vorne : Der Sitzlehnenbezug Fahrersitz ist aufgerissen

Bild Nr. 043



Innenraum hinten

Bild Nr. 044



Innenraum hinten