

Staatsanwaltschaft Bonn
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fzg.-Bewertung - Kennz.: OHNE VIN:

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Bonn Herbert-Rabius-Str. 3 53225 Bonn	Fzg.-Halter	Staatsanwaltschaft Bonn Herbert-Rabius-Str. 3, 53225 Bonn
Auftr.-Datum:	15.08.2025	Verkehrssicherh.:	nicht fahrbereit
Bes.-Datum:	19.08.2025 12:00	Fzg.-Zustand	unzerlegt
Besichtigt von:		Allgemeinzustand	durchschnittlich
Bes.-Ort:	Bonn	Fzg.-Art:	Pkw
Fzg.-Hersteller:	Volkswagen VW	Fzg.-Typ	Golf Lim. 1J

ERGEBNIS

Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Feststellungen,
sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren,
wurde für diese Fahrzeug am 19.08.2025 nachstender Wert ermittelt:


Wiederbeschaffungswert Händlereinkauf

300,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Sankt Augustin, 03.09.2025

Amtliches Kennzeichen:	OHNE	
Fahrzeugart:	Pkw	
Aufbau:	Schräghecklimousine	
Fabrikat:	Volkswagen VW	
Typ / Untertyp:	Golf Lim. 1J Spezial	
KBA-Nummer:		
Fzg.Ident.-Nummer:		
Erstzulassung:	08.07.2002	
Letzte Zulassung:	08.07.2024	
Motorart / Bauform / Zylinder:	Otto - G Kat / Reihenmotor / 4	
Getriebe / Anzahl Gänge:	manual / 5	
Schadstoffklasse:	Euro 4	
Feinstaubplakette:	vorhanden (grün)	
Leistung in kW:	55 kw	
Hubraum in ccm:	1390 ccm	
Anzahl der Türen:	3	
Radstand:	2578	
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1	
Anzahl der Plätze:	5	
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt	
Nächste HU:	01.2026	
Laufleistung in km abgelesen:	216959 km	
Laufleistung in km geschätzt:	216959 km	
Leermasse in kg:	1165 kg	
Gesamtmasse in kg:	1670 kg	
Bereifung:		
v.l. 6,0 mm	195/65R15 Pirelli	augenscheinlich verkehrssicher
v.r. 6,0 mm	195/65R15 Pirelli	augenscheinlich verkehrssicher
h.r. 5,0 mm	195/65R15 Dunlop	augenscheinlich verkehrssicher
h.l. 5,0 mm	195/65R15 Dunlop	augenscheinlich verkehrssicher
Allgemeinzustand:	durchschnittlich	
Besichtigungszustand:	unzerlegt	
Farbe / Lackart:	Grün Metallic (2-Schicht)	

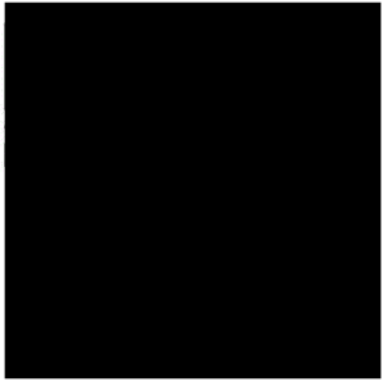

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 15.08.2025 wurde eine Bewertung für das Fahrzeug bezogen auf den Händlereinkaufspreis durchgeführt.

Besichtigungsort

Die Besichtigung fand am 19.08.2025 in Bonn statt.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag die **Zulassungsbescheinigung Teil I im Original** vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Typenschild

Das Typenschild war vorhanden.

Kennzeichen

Die amtl. Kennzeichen waren zum Besichtigungszeitpunkt vorhanden, FZG abgemeldet.


Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in unrepariertem und undemontiertem Zustand besichtigt.

Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Das Fahrzeug weist folgende Schäden (unrepariert/repariert) auf:

- Die Stoßfängerverkleidung vorne ist deformiert.
- Die Tür links ist im Kantenbereich deformiert.
- Die Seitenwand links ist deformiert.
- Der Kotflügel rechts ist deformiert.
- Der Schweller rechts ist deformiert.
- Im Bereich Kotflügel rechts Rostansatz.
- Im Bereich Schweller rechts vorne Rostansatz.
- Die Seitenwand rechts ist deformiert.
- Rostansatz Heckklappengriff.
- Der Fahrersitzbezug ist durchgescheuert-Brandloch im Fahrersitzkissenbezug.
- Die Schaltmanschette ist abgenutzt.
- Der Innenraum ist stark verschmutzt.
- Die Batterie ist tiefstentladen-defekt-konnte mit einem Booster nicht gestartet werden.
- Nur der KM-Stand war ablesbar.
- Die Seitenwände wurden instandgesetzt und lackiert. Lackschichtendicke nicht messbar.



Feststellungen des Sachverständigen

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig.

Hinweis

Ein Fahrzeugschlüssel lag zum Besichtigungszeitpunkt vor.
Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.
Die Anzahl der Vorbesitzer ist nicht bekannt.
Die Fälligkeiten der Haupt- und Abgasuntersuchung ist 01.2026
Die angegebene Gesamtfahrstrecke wurde am Fahrzeug abgelesen.
Das Fahrzeug konnte nicht auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt werden.
Eine Beurteilung des Unterbodens, der Achsen und der Bremsanlage war nur eingeschränkt möglich.
Ein Probelauf des Motors/Getriebes war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Anlage

- 41 Lichtbilder

Fertigstellung der Bewertung

Bonn den 03.09.2025

Der Sachverständige



Bild Nr. 001



Ansicht Front rechts

Bild Nr. 002



Ansicht Front links

Bild Nr. 003



Ansicht Heck links

Bild Nr. 004



Ansicht Heck rechts

Bild Nr. 005



Ansicht Innenraum vorne links

Bild Nr. 006



Ausführung Special



Bild Nr. 007



Ansicht Innenraum hinten

Bild Nr. 008



Ansicht Kofferraum

Bild Nr. 009



Schadenbereich: Der Sitzbezug Fahrersitz ist durchgescheuert

Bild Nr. 010



Schadenbereich: Brandloch im Sitzbezug Fahrer

Bild Nr. 011



Schadenbereich: Der Innenraum ist stark verschmutzt

Bild Nr. 012



Radio

Bild Nr. 013



Schadenbereich: Die Schaltmanschette ist abgenutzt

Bild Nr. 014



Fahrzeugunterlagen im Handschuhfach

Bild Nr. 015



Ansicht: Motorraum

Bild Nr. 016



Fahrzeugidentnummer VIN

Bild Nr. 017



Gesamtlaufleistung / KM

Bild Nr. 018



Schadenbereich. Batterie defekt

Bild Nr. 019



Schadenbereich: Rostansatz Heckklappengriff

Bild Nr. 020



Schadenbereich: Die Seitenwand rechts ist deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 021



Schadenbereich: Die Seitenwand rechts ist deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 022



Schadenbereich: Die Seitenwand rechts ist deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 023



Schadenbereich: Rostansatz Schweller rechts und Kotflügel rechts

Bild Nr. 024



Schadenbereich: Der Schweller rechts ist deformiert




Bild Nr. 025



Schadenbereich: Der Kotflügel rechts ist deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 026



Schadenbereich: Der Kotflügel rechts ist deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 027



Schadenbereich: Der Kotflügel rechts ist deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 028



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung vorne ist verschrammt/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 029



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung vorne ist deformiert/ Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 030



Schadenbereich: Die Tür links ist im Kantenbereich deformiert / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 031



Schadenbereich: Die Tür links ist im Kantenbereich deformiert / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 032



Schadenbereich: Die Tür links ist im Kantenbereich deformiert / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 033



Schadenbereich: Die Seitenwand links ist deformiert / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 034



Ansicht Reifen vorne rechts : Winterreifen Pirelli

Bild Nr. 035



Ansicht Reifen hinten rechts: Dunlop Wintersport

Bild Nr. 036



Ansicht Reifen hinten links: Dunlop Wintersport

Bild Nr. 037



Ansicht Reifen vorne links: Pirelli Winter

Bild Nr. 038



Schadenbereich: Seitenwand rechts Lackschichtenmessung / nicht messbar

Bild Nr. 039



Schadenbereich: Seitenwand rechts Lackschichtenmessung / nicht messbar

Bild Nr. 040



Schadenbereich: Seitenwand links Lackschichtenmessung / nicht messbar

Bild Nr. 041



Schadenbereich: Seitenwand links Lackschichtenmessung / nicht messbar