

Staatsanwaltschaft Bonn
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fzg.-Bewertung - Kennz.: [REDACTED]

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Bonn Frau [REDACTED] Herbert-Rabius-Str. 3 53225 Bonn	Fzg.-Halter	Staatsanwaltschaft Bonn Fra [REDACTED] Herbert-Rabius-Str. 3, 53225 Bonn
Auftr.-Datum:	17.03.2026	Verkehrssicherh.:	nicht fahrbereit u. verkehrssicher unzerlegt
Bes.-Datum:	18.03.2026 11:50	Fzg.-Zustand	
Besichtigt von:	[REDACTED]	Allgemeinzustand	mangelhaft
Bes.-Ort:	[REDACTED]	Fzg.-Art:	Pkw
Fzg.-Hersteller:	Renault	Fzg.-Typ	Twingo (C06)(05.1993->)



ERGEBNIS

Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Feststellungen, sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren, wurde für diese Fahrzeug am 18.03.2026 nachstender Wert ermittelt:

Wiederbeschaffungswert Händlereinkauf

100,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: OHNE
Fahrzeugart: Pkw
Aufbau: Schräghecklimousine
Fabrikat: Renault
Typ / Untertyp: Twingo (C06)(05.1993->) 1.2 Initiale
KBA-Nummer: 
Fzg.Ident.-Nummer: 
Baujahr: 05.2001
Erstzulassung: 11.06.2001
Letzte Zulassung: unbekannt

Motorart / Bauform / Zylinder: Otto - G Kat / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl Gänge: manual / 5
Schadstoffklasse: Euro 4
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kW: 55 kw
Hubraum in ccm: 1149 ccm
Anzahl der Türen: 3
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Vorbesitzer: unbekannt
Laufleistung in km geschätzt: 200000 km

Bereifung:

v.l.	5,0 mm	155/65R14 Nokian	augenscheinlich verkehrssicher	Sommer
v.r.	5,0 mm	155/65R14 Nokian	augenscheinlich verkehrssicher	Sommer
h.r.	7,0 mm	155/65R14 Nokian	augenscheinlich verkehrssicher	Sommer
h.l.	7,0 mm	155/65R14 Nokian	augenscheinlich verkehrssicher	Sommer


Allgemeinzustand: mangelhaft
Besichtigungszustand: unzerlegt
Farbe / Lackart: AMANDE Metallic (2-Schicht)



Auftrag

Gemäß Auftrag vom 17.03.2026 wurde eine Bewertung für das Fahrzeug bezogen auf den Händlereinkaufspreis durchgeführt.

Besichtigungsort

Die Besichtigung fand am 18.03.2026 in  statt.

Fahrzeugidentität

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Fahrzeugpapiere vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Eine Identitätsprüfung konnte nicht durchgeführt werden. Die Fahrzeugdaten werden entsprechend den uns erteilten Angaben aufgeführt und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt.

Typenschild

Das Typenschild war vorhanden.

Kennzeichen

Die amtl. Kennzeichen waren zum Besichtigungszeitpunkt nicht vorhanden.


Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in unrepariertem und undemontiertem Zustand besichtigt.

Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Das Fahrzeug weist folgende Schäden (unrepariert/repariert) auf:

- Der Kotflügel links wurde instandgesetzt und nachlackiert- erhöhte Lackschichtendicke
- Der Kotflügel links ist deformiert.
- Der Seitenblinker links ist gebrochen.
- Die A-Säule links ist eingedellt.
- Der Dachrahmen links ist eingedellt.
- Die Seitenwand links ist eingedellt.
- Das Dach ist eingedellt.
- Die Heckklappe ist eingedellt.
- Die Stoßfängerverkleidung hinten ist gebrochen.
- Das Oberteil der Stoßfängerverkleidung hinten ist verschürft.
- Die Seitenwand links ist eingedellt.
- Die Tür rechts ist deformiert.
- Der Kotflügel rechts ist eingedellt.
- Die LM-Felge vorne rechts ist verschrammt.
- Die LM-Felge hinten rechts ist verschrammt.

- 
-
- Die LM-Felge hinten links ist verschrammt.
 - Die LM-Felge vorne links ist verschrammt.
 - Die Türverkleidung links innen fehlt.
 - Die Türscheibe links fehlt.
 - Die Stoßfängerverkleidung vorne ist gebrochen.
 - Die Motorhaube ist deformiert.
 - Der Hauptscheinwerfer links ist gebrochen.
 - Die Frontmaske ist deformiert.
 - Die LIMA ist beaufschlagt.
 - Die Fahrzeugbatterie ist tiefstentladen-defekt (selbst mit einem Booster konnte der KM Stand nicht abgelesen werden und kein Fremdstart möglich.)

Feststellungen des Sachverständigen

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig. Die Beschädigungen sind so erheblich, dass die Benutzung des Fahrzeugs technisch ausgeschlossen ist.

Hinweis

Ein Fahrzeugschlüssel lag zum Besichtigungszeitpunkt vor.

Zulassungsbescheinigung Teil I lag **nicht** vor.
Die Erstzulassung des Fahrzeugs laut Aktenunterlagen.

Die Anzahl der Vorbesitzer und die Fälligkeiten der Haupt- und Abgasuntersuchung sind nicht bekannt.

Die Gesamtfahrstrecke des Fahrzeugs konnte nicht abgelesen werden.

Sollte eine Gesamtfahrstrecke angegeben sein, wurde diese anhand vorliegender Unterlagen geschätzt.


Das Fahrzeug konnte nicht auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt werden.

Eine Beurteilung des Unterbodens, der Achsen und der Bremsanlage war nur eingeschränkt möglich.

Ein Probelauf des Motors/Getriebes war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.


Anlage

- 45 Lichtbilder



Fertigstellung der Bewertung

Bonn den 02.04.2026






Bild Nr. 001



Ansicht Front rechts

Bild Nr. 002



Ansicht Front links

Bild Nr. 003



Ansicht Heck links

Bild Nr. 004



Ansicht Heck rechts

Bild Nr. 005



Ansicht Dachbereich

Bild Nr. 006



Ansicht: Innenraum vorne links

Bild Nr. 007



Schadenbereich: Türverkleidung vorne links fehlt / Türscheibe links gebrochen

Bild Nr. 008



Ansicht Innenraum hinten

Bild Nr. 009



Ansicht: Kofferraum / Reserverad

Bild Nr. 010



Ansicht Instrumententafel

Bild Nr. 011



Ansicht Instrumententafel -Radio

Bild Nr. 012



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung vorne ist gebrochen/ Die Frontmaske ist deformiert/ Der Hauptscheinwerfer links ist gebrochen

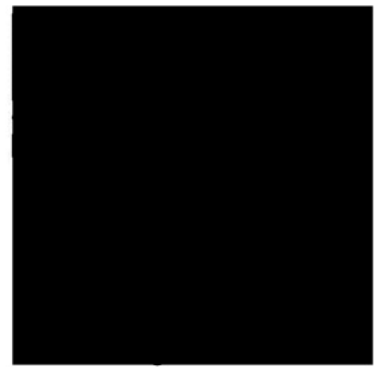


Bild Nr. 013



Schadenbereich: Die Lima ist beaufschlagt

Bild Nr. 014



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung vorne ist gebrochen/ Die Frontmaske ist deformiert/ Der Hauptscheinwerfer links ist gebrochen

Bild Nr. 015



Schadenbereich : Die Abdeckung Luftfiltergehäuse fehlt

Bild Nr. 016



Schadenbereich: Das Fahrzeugdach ist mehrfach eingedellt

Bild Nr. 017



Schadenbereich: Der Nebelscheinwerfer links ist gebrochen

Bild Nr. 018



Schadenbereich: Der Kotflügel links ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel



Bild Nr. 019



Schadenbereich: Der Kotflügel links ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel / Der Blinker links ist gebrochen

Bild Nr. 020



Schadenbereich : Die A-Säule links ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 021



Schadenbereich: Der Dachrahmen links ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 022



Schadenbereich: Der Dachrahmen links ist eingedellt



Bild Nr. 023



Schadenbereich: Der Dachrahmen links ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 024



Schadenbereich: Die Seitenwand links ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 025



Schadenbereich: Die Seitenwand links ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 026



Schadenbereich: Die Seitenwand links ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 027



Schadenbereich : Die Heckklappe ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 028



Schadenbereich: Die Stoßfängerverkleidung hinten ist verschrammt

Bild Nr. 029



Schadenbereich: Die Seitenwand rechts wurde lackiert

Bild Nr. 030



Schadenbereich: Die Tür rechts ist eingedellt




Bild Nr. 031



Schadenbereich: Die Tür rechts ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 032



Schadenbereich: Die Tür rechts ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 033



Schadenbereich: Die Seitenwand rechts ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 034



Schadenbereich: Der Kotflügel rechts ist eingedellt

Bild Nr. 035



Schadenbereich: Der Kotflügel rechts ist eingedellt / Lichtbildaufnahme mit Streifensegel

Bild Nr. 036



Ansicht Seite rechts

Bild Nr. 037



Schadenbereich: Die LM-Felge vorne rechts ist verschrammt

Bild Nr. 038



Schadenbereich: Die LM-Felge hinten rechts ist verschrammt




Bild Nr. 039



Schadenbereich: Die LM-Felge hinten links ist verschrammt

Bild Nr. 040



Schadenbereich: Die LM-Felge vorne links ist verschrammt




Bild Nr. 041



Absicht Unterboden von vorne

Bild Nr. 042




Ansicht : Schweller links

Bild Nr. 043



Ansicht Unterboden von hinten

Bild Nr. 044

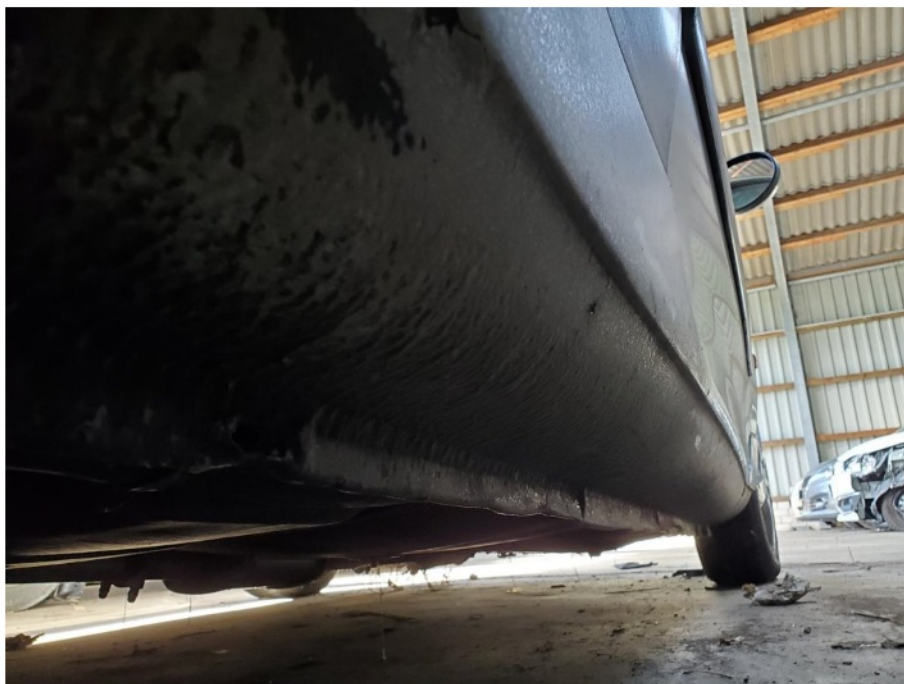

Ansicht : Schweller rechts

Bild Nr. 045



Fahrzeugidentnummer VIN