

Fahrzeugbewertung

Nummer:24HP04045

vom:22.04.2024

für:

Martin Kühne Obergerichtsvollzieher
Parkallee 6, 21465 Reinbek

KFZ-Sachverständigenbüro
durch den BVSK und F.I.E.A anerkannte Sachverständige
für

die Fachgebiete KFZ-Schäden und KFZ Bewertungen

wir erstellen:

- Unfallschadengutachten
- Fahrzeugbewertungen
- Technische Gutachten
- Lackschadengutachten

Gutachten Nr. 24HP04045

22.04.2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------|--------------|
| Ergebnis / Beurteilung | Seite 1 |
| Fahrzeugdaten | Seite 2 - 3 |
| Textliche Erläuterungen | Seite 4 - 6 |
| Lichtbilder | Seite 7 - 14 |

Ing. Büro H. Plückhahn, Gustav-Adolf-Str. 76, 22043 Hamburg

Herrn
Martin Kühne
Obergerichtsvollzieher
Parkallee 6
21465 Reinbek

Gutachten-Nr. 24HP04045

Hamburg 22.04.2024

Fahrzeugbewertung Händlerverkaufswert

Betreff: **Landgericht Lübeck**

Auftragsnummer: DR II 182/24

Auftrag vom / durch: 08.04.2024 Auftraggeber

Besichtigt am / von: 15.04.2024 Herbert Plückhahn

Besichtigungsort: Abschleppdienst Rolf Fitzek
Achtern Diek 5
22885 Stellau

Zusammenfassung:

Händlerverkaufswert: 3.400,00 EUR

Hamburg, 22.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24HP04045

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: ohne
Fahrzeugart: Transporter
Aufbau: Kastenwagen
Fabrikat: Mercedes-Benz
Typ / Untertyp: Vito Kasten 109 CDI lang
KBA-Nummer: 1313/EKJ
Fzg.Ident.-Nummer: WDF44760313104009
Baujahr: 10.2015
Erstzulassung: 29.12.2015 lt. Zulassungsbesch. Teil I
Letzte Zulassung: 08.09.2022 lt. Zulassungsbesch. Teil I

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl der Gänge: manual / 6
Schadstoffklasse: Euro 5
Leistung in kw: 65
Hubraum in ccm: 1598
Verbrauch: 7,8 ltr / 5,4 ltr / 6,3 ltr / 167 g/km
Anzahl der Türen: 4
Maße über Alles in mm: 5140 x 1928 x 1910
Radstand: 3200
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Plätze: 3
Nächste HU: 09.2024
Laufleistung in km abgelesen: 257597 lt. Tacho
Laufleistung in km geschätzt: 257597 geschätzt

Leermasse in kg: 1.781
Gesamtmasse in kg: 2.800
Nutzlast in kg: 1.019

Bereifung:

| | | |
|----------|--------|---------------|
| v.l. | 6,0 mm | 205/65 R 16 C |
| Goodride | M+S | |
| v.r. | 6,0 mm | 205/65 R 16 C |
| Goodride | M+S | |
| h.r. | 7,0 mm | 205/65 R 16 C |
| Goodride | M+S | |
| h.l. | 7,0 mm | 205/65 R 16 C |
| Goodride | M+S | |

Allgemeinzustand: ungepflegt
Lackzustand: ungepflegt
Farbe / Lackart: ARKTIKWEISS / Uni 2- Schicht

Ausstattung: 3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag
Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anfahrhilfe

Hamburg, 22.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24HP04045

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

(Berganfahr-Assistent), Anti-Blockier-System (ABS),
Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, beide,
Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide,
Außentemperaturanzeige, Befestigungsschienen für
Dachträger, Bodenbelag: Fahrgastraum TPO,
Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR,
Deckenleuchte im Laderaum, Elektron.
Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System:
Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor),
Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber
elektrisch 2-fach, Frontscheibe mit Scheibenantenne,
Generator 185 A, Geschwindigkeits-Regelanlage
(Tempomat), Getriebe 6-Gang - FSG, Getränkehalter
hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Haltegriff
Beifahrerseite, Handschuhfach abschließbar,
Karosserie/Aufbau: Kasten, Karosserie/Aufbau: lang,
Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr., Laderaumtrennwand
durchgehend, Lastenverankerung / Verzurrösen, Motor 1,6
Ltr. - 65 kW CDI KAT, Nebelschlussleuchte, Partikelfilter,
Radstand 3200 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro
5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung,
Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage
(Fahrer-/Beifahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze
im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Stahlfelgen 6,5x16,
Tagfahrlicht, Verkleidung Fenstersäulen, Verkleidung im
Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Verzurrschienen im
Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen,
Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperr,
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul.
Gesamtgewicht 2,80 t.

Zusatzausstattung:

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audiosystem Audio 10
(Radio mit CD-Player), PTC Heater,
Reifendruck-Kontrollsystem, Sitze im Fahrerhaus:
Beifahrersitz als Zweiersitz, Zweiwege Lautsprecher vorn

Hamburg, 22.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24HP04045

Auftraggeber und Auftragserteilung

Sie erteilten am 08.04.2024 schriftlich den Auftrag ein Kfz-Wertgutachten zur Ermittlung der Höhe des Händlerverkaufswertes zu erstellen.

Ihre Beauftragung erfolgte per E-Mail.

Besichtigung

Die Besichtigung des unter "Technischen Daten" näher beschriebenen Fahrzeuges erfolgte am 15.04.2024 nach vorheriger Terminabsprache bei der Firma

Rolf Fitzek e.K.
Achtern Diek 5
in 22885 Barsbüttel-Stellau.

Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Das Fahrzeug stand in einer ausreichend beleuchtenden Halle und war nach einigen Rangierversuchen von außen frei zugänglich.

Es erfolgte ein Probelauf des Motors sowie ein kurzes hin und her Fahren in der Halle. Eine Besichtigung des Unterbodens erfolgte lediglich durch seitliches Herunterlegen, da vor Ort eine Hebebühne nicht zur Verfügung stand.

Technische Daten des Fahrzeuges

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden der vorliegenden Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt.

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer auf dem Typenschild wurde am Fahrzeug abgelesen. Es wurde Übereinstimmung mit den Angaben in den Fahrzeugpapieren festgestellt.

Bewertungskriterien

Die Einstufung des Fahrzeugzustandes und die Ermittlung des Fahrzeugwertes basiert auf dem System DAT. Es werden nachfolgend alle vom normal Zustand abweichenden Positionen beschrieben zu denen es etwas zu sagen gibt.

Fahrzeugbeschreibung

- Die Karosserie des Fahrzeugs wurde mittels Lackschichtdickenmessgerät vermessen und ergab Werte zwischen 125 μ und 145 μ auf. Das heißt, wesentliche Teile des Fahrzeugs befinden sich im werksseitigen Originallack.
Lediglich die Rückwandklappe wies Lackstärken um die 360 μ auf.

Die Lackierung des Fahrzeuges war stumpf und vollständig verschmutzt. Dieses gilt auch für das bereits vermooste Dach. Kleinere Lack schrammen und Dellen waren festzustellen.
- Im Bereich der linken hinteren Fahrzeugecke war ein Unfallschaden vorhanden. Hier war die Stoßstange, die Rückleuchte, die Rückwandklappe sowie die linke hintere Seitenwand angestoßen.
- Das Führerhaus war stark verschmutzt, die Sitze abgenutzt und fleckig. Die Türverkleidungen waren teilweise mit Klebeband beklebt. Die Betätigung des linken elektrischen Fensterhebers funktionierte nicht mehr. Das Display des Radios war zerbrochen.
- Der Laderaum war verheerend ramponiert. Hier waren sowohl sämtliche Verkleidungsteile gebrochen, als auch der offensichtlich ganz einfach nachträglich eingebaute Laderaumboden war stark ramponiert. Die Türnischen waren vollständig verschrammt und verschmutzt und die Dichtungen beschädigt.
- Über die Technik konnten keine weiteren Einzelheiten ermittelt werden. Der Motor sprang an. Das Fahrzeug ließ sich von mir 5 m vor- und 5 m zurückfahren.
- Die Fahrzeugbereifung wurde offensichtlich vor kurzem ausgetauscht. Die Profiltiefe war in Ordnung.
- Nach mir bei Auftragserteilung gemachten Angaben gibt es für das Fahrzeug lediglich einen Schlüssel und die Zulassungsbescheinigung Teil I. Die Zulassungsbescheinigung Teil II ist nicht vorhanden.

Höhe der Instandsetzungskosten

Eine detaillierte Schadenkalkulation wurde nicht vorgenommen. Bei einer sach- und fachgerechten Reparatur würden diese den Wert des Fahrzeuges eindeutig übersteigen und werden von mir geschätzt auf

ca. 10.000,00 EUR.

Hamburg, 22.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24HP04045

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Hamburg, 22.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24HP04045

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Hamburg, 22.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24HP04045

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Hamburg, 22.04.2024


Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24HP04045

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008

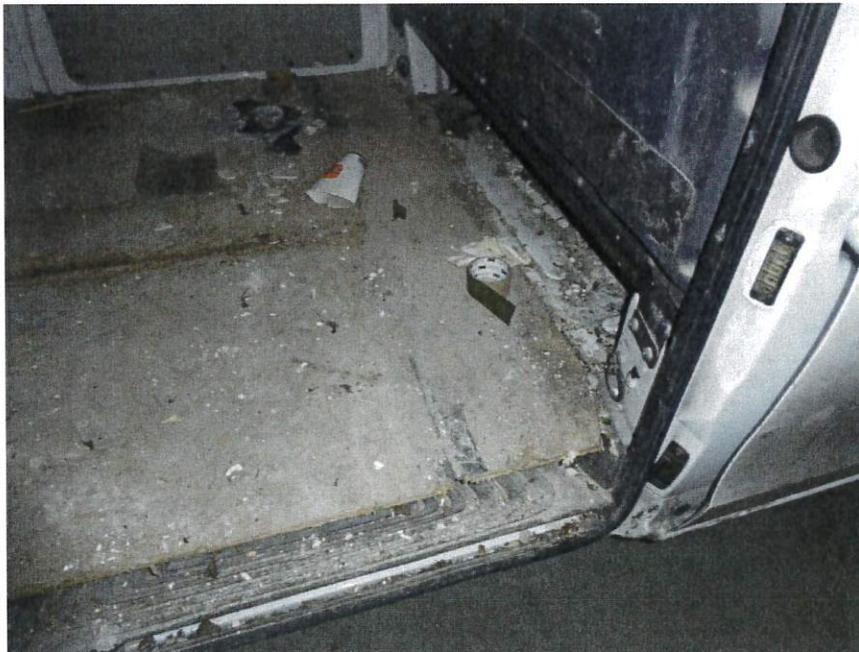

Hamburg, 22.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24HP04045

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Hamburg, 22.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. 24HP04045

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Hamburg, 22.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24HP04045

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Hamburg, 22.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24HP04045

Bild Nr. 015

