

Justizvollzugsanstalt Chemnitz  
Thalheimer Straße 29  
09125 Chemnitz

Eisenach, den 19.05.2025

## Wertgutachten



Bei Rückfragen bitte immer angeben.

### **Betrifft**

Auftrag vom / durch  
Fahrzeughalter

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch

### **Wertgutachten**

07.05.2025 / Auftraggeber

Justizvollzugsanstalt Chemnitz

Thalheimer Straße 29, 09125 Chemnitz



### **Zusammenfassung des Gutachtens**

Zeitwert mit 19,00 % MwSt.

EUR

2.670,00

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025

**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart Transporter  
 Aufbauart Kombi  
 Fabrikat Mercedes-Benz  
 Typ / Untertyp Vito Kombi (639)(06.2003->) / 115 CDI lang (639.703)  
 KBA-Nummer 1313/AYG  
 Fahrzeug-Ident-Nummer WDF63970313 [REDACTED]  
 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1  
 Erste / Letzte Zulassung 27.11.2008 / 19.02.2018  
 Hubraum / Leistung 2.148 cm<sup>3</sup> / 110 kW  
 Motor Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT  
 Motorart / Zylinder / Motorbauart Diesel / 4 / Reihenmotor  
 Abgascode Euro 4  
 Türen 4  
 Länge / Breite / Höhe 4.993 / 1.901 / 1.902 mm  
 Antriebsart Heckantrieb  
 Anzahl Achsen 2

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	PointS	205/65 R16C 107/105T (103T) Summer Van S 8PR
2	PointS	205/65 R16C 107/105T (103T) Summer Van S 8PR

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	6

**2. Reifensatz**

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Hankook	205/65 R16C 107/105T Winter i*cept LV RW12 M +S8PR
2	Hankook	205/65 R16C 107/105T Winter i*cept LV RW12 M +S8PR

Profiltiefe in mm

links	rechts
8	8
8	8

nächste HU 11/2024  
 Laufleistung abgelesen 253.393 km  
 Farbe aquagrün  
 Lackart uni (2-Schicht)  
 Allgemeinzustand ausreichend  
 Besichtigungszustand unzerlegt, nicht fahrbereit  
 Verkehrssicherheit nicht verkehrssicher  
 Vorschäden Es waren keine Vorschäden erkennbar. Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich.

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025

### **Serienausstattung**

Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Auflastung auf 2,94 t, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Batterie 74 Ah, Bremsassistent, Dachverkleidung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch 2-fach, Generator 180 A, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kombi, Karosserie/Aufbau: lang, Kindersicherung, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leseleuchten im Fond, Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Partikelfilter, PKW-Zulassung, Radstand 3200 mm, Reifen 205/65 R16C 103/101 T, Rückspiegel innen, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe Anthrazit, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Stahlfelgen 6,5x16, Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### **Sonderausstattung**

Audiosystem Sound 5, Breitband Lautsprecher vorn und hinten, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Einstiegsleuchten, Fensterheber elektr. mit KomfortschlieÙung, Klappdeckel für Ablagefach, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Klimaautomatik Fond (Tempmatik), Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht, Parkhilfe (Ultraschall), Reserverad mit Wagenheber, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite), Sitzausstattung: Sitzbefestigung für 1.Sitzreihe gegenüber (vis-a-vis), Sitze im Fahrerhaus: Ablagefach an Rückenlehne, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, Zuheizzer

Gutachtennummer:

Datum: 19.05.2025

**Auftrag:**

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Wertgutachten erstellt.

**Fahrzeugdaten:**

Die Identitätsprüfung erfolgte anhand der Original Zulassungsbescheinigung 1. Die am Fahrzeug eingeschlagene Fahrzeug-Identifikations-Nummer wurde mit den Angaben in der Original Zulassungsbescheinigung 1 verglichen. Es wurde Übereinstimmung festgestellt.

**Zustandsbeschreibung / Verkehrssicherheit:**

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem ausreichenden Zustand. Zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug nicht verkehrssicher.

**Vorschäden:**

Es waren keine Vorschäden erkennbar. Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich.

**Fahrzeugzustandsbewertung:**

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt.

- Korrosion Karosserie
- Sitz beschädigt
- nicht fahrbereit
- Stoßfänger und Heckklappe beschädigt
- Motor undicht, Bremsen korrodiert
- Motor startet nicht
- HU fällig

**Service-/ Inspektionsnachweise:**

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Die letzte Inspektion wurde am 15.10.2021 bei einer Laufleistung von 234991 km durchgeführt.

Die nächste Inspektion laut Bordcomputer ist fällig in 0 Km, oder in 0 Tagen.

**Besonderes / Sonstiges:**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Bewertung des Fahrzeuges erfolgte zum Stichtag .

Die Abwertung der aufgeführten Mängel und Schäden erfolgte unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters und der Laufleistung.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025

**Anmerkung:**

Die Fahrzeugbewertung wurde auf einer EDV-Anlage nach dem DAT – System erstellt.

Die aufgeführten Lohnpositionen entsprechen den Vorgaben der Hersteller bzw. Importeure. Die Arbeitswerte für Instandsetzungs- und Richtarbeiten wurden durch den Sachverständigen festgelegt. Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen der UPE von Herstellern bzw. Importeuren. Gegebenenfalls können Preisabweichungen auftreten.

**Schlussbemerkung:**

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt.

Es wurde auf einer EDV-Anlage durch den Sachverständigen  
ohne Unterschrift gültig.

erstellt und ist

Eisenach, den 19.05.2025

Ihre TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG

Dieses Gutachten umfasst 21 Seiten inkl. 31 Fotos.

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 1



Bild: 2

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 3



Bild: 4

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 5



Bild: 6

Gutachtennummer: 253383

Datum: 19.05.2025



Bild: 7



Bild: 8

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 9



Bild: 10

Gutachtennummer:

Datum: 19.05.2025



Bild: 11



Bild: 12

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 13



Bild: 14

Gutachtennummer:

Datum: 19.05.2025



Bild: 15



Bild: 16

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 17



Bild: 18

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 19



Bild: 20

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 21



Bild: 22

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 23



Bild: 24

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 25

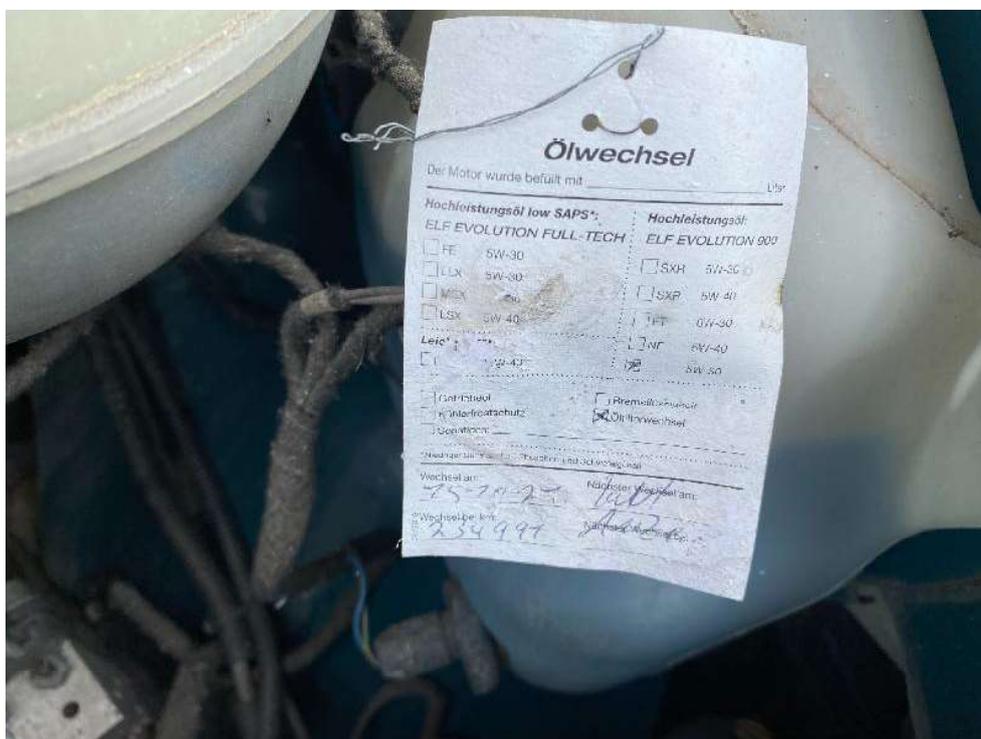


Bild: 26

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 27



Bild: 28

Gutachtennummer .

Datum: 19.05.2025



Bild: 29



Bild: 30

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 31