



Polizeipräsidium Unterfranken • Frankfurter Straße 79 • 97082 Würzburg

HGV Matthias Schmitt  
Wilhelm-Fey-Str. 12  
97292 Uettingen

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Sachbearbeitung durch: Telefon / Fax: Datum:  
ET/Kfz-8145 Engelhardt (0931) - 457 / - 1173 15.03.2024  
Unser Zeichen: E-Mail:  
ET/Kfz-8145 matthias.engelhardt@polizei.bayern.de

### Fahrzeugzustandsbeschreibung VW Passat Limousine 2.0 FSI, Typ: 3C

#### Fahrzeugdaten:

Erstzulassung: Nicht bekannt (Modelljahr: 2006)  
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WVVZZZ3CZ6E000412  
Laufleistung [km]: 159.229 (abgelesen)  
HU/ AU: fällig  
Leistung [kW] / Hubraum [ccm]: 110 / 1984  
Getriebe: Schaltgetriebe  
Kraftstoffart: Benzin  
Bereifung 1. Achse rechts: 205/55R16 91V, DOT 3719, Profiltiefe: 7 mm  
Bereifung 1. Achse links: 205/55R16 91V, DOT 3719, Profiltiefe: 7 mm  
Bereifung 2. Achse rechts: 205/55R16 91V, DOT 3719, Profiltiefe: 7 mm  
Bereifung 2. Achse links: 205/55R16 91V, DOT 1419, Profiltiefe: 7 mm  
Farbe: Mocca-Anthrazit Perleffekt  
Zulassungsbescheinigung Teil I/ II: nicht vorhanden  
Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1  
Fzg. Gesamtzustand: mangelhaft, Unfallschäden vorhanden  
Fzg. fahrbereit: nicht fahrbereit

**Defekte/ Schäden:**

- Batterie tiefentladen/ defekt
- Motorhaube beschädigt, stark eingedellt
- Abblendlichtscheinwerfer vorne links und rechts Abschlusscheibe matt
- Nebelscheinwerfer Verkleidung rechts Befestigung mangelhaft
- Sitze stark abgenutzt und durchgesessen
- Diverse Teile des Innenraums sind lose/ beschädigt
- Türinnenverkleidung vorne links beschädigt
- Sitzbank 2. Sitzreihe lose/ beschädigt
- Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe rechts beschädigt
- Türinnenverkleidung hinten rechts beschädigt
- Türinnenverkleidung hinten links Bespannung lose
- Bildschirm Infotainmentsystem verkratzt
- Schaltknauf stark abgenutzt
- Bremsscheibe 2. Achse links und rechts stark korrodiert
- Radhausinnenverkleidung 2. Achse links Befestigung mangelhaft

**Optischer Zustand:**

- Das Fahrzeugäußere ist verschmutzt
- Der Fahrzeuginnenraum ist stark verschmutzt, ungepflegt und teilweise beschädigt
- Der Fahrzeuglack ist stark verkratzt

**Sonstiges:**

- Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
- Das Fahrzeug war ungewaschen/ nicht aufbereitet
- Eine Hebebühne/ ein Hubmittel stand nicht zur Verfügung, die Unterseite des Fahrzeugs konnte daher nicht in Augenschein genommen werden
- Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden
- Über reparierte Vorschäden kann keine Aussage getroffen werden

Sehr geehrter Herr Schmitt,

aufgrund des Gesamtzustandes des Kraftfahrzeuges konnte ein Fahrzeugwert von ca. **€ 1500,00** ermittelt werden. Das Fahrzeug war nicht betriebsbereit. Es konnte keine Probefahrt durchgeführt werden. Zum Zeitpunkt der Untersuchung lag ein Fahrzeugschlüssel vor. Die Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II sind nicht vorhanden. Es wird empfohlen das Fahrzeug, nach Klärung der Eigentumsfrage, zu veräußern oder zu verwerten.



Ansicht seitlich vorne links



Ansicht seitlich vorne rechts



Ansicht seitlich hinten rechts



Ansicht seitlich hinten links



Fahrzeug-Identifizierungsnummer



Kombiinstrument



Motorraum



Innenraum vorne, verschmutzt; Dachinnenverkleidung beschädigt



Tür vorne links, Türinnenverkleidung beschädigt



Mittelkonsole, Bildschirm Infotainmentsystem verkratzt; Schaltknauf stark abgenutzt



Innenraum hinten, verschmutzt; Sitzbank lose



Tür hinten links, Türinnenverkleidung lose




Innenraum hinten, verschmutzt; Sitzbank lose





Tür hinten rechts, Türinnenverkleidung beschädigt

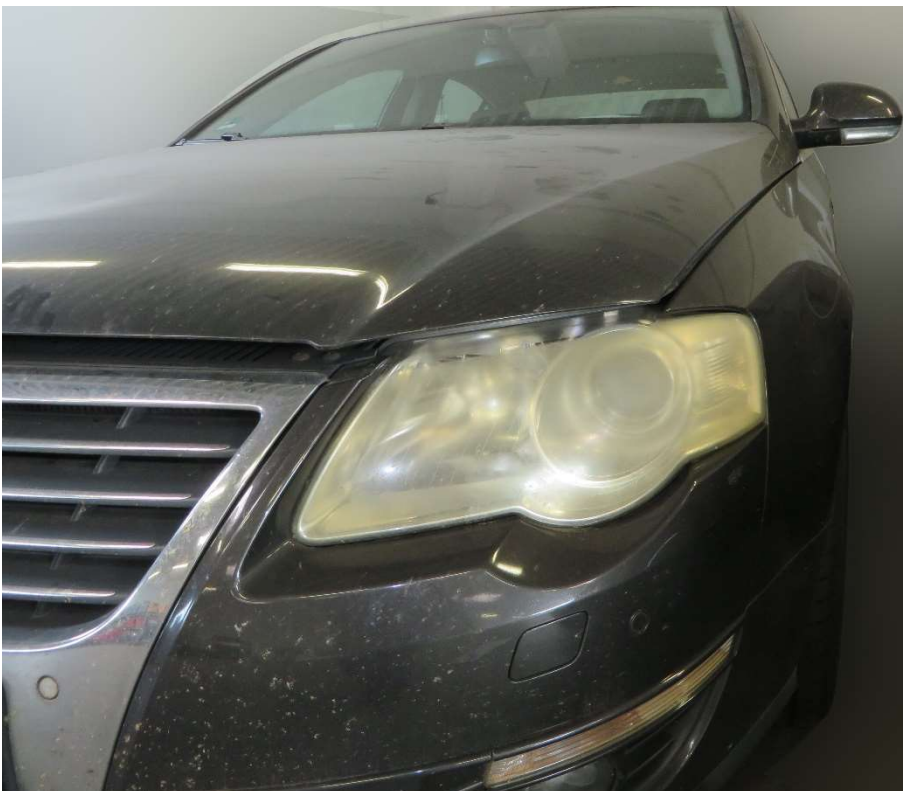

Scheinwerfer vorne links Abschlusscheibe matt




Motorhaube beschädigt, stark eingedellt; Scheinwerfer vorne rechts Abschlusscheibe matt



Nebelscheinwerfer Verkleidung rechts Befestigung mangelhaft



Bremsscheibe 2. Achse links

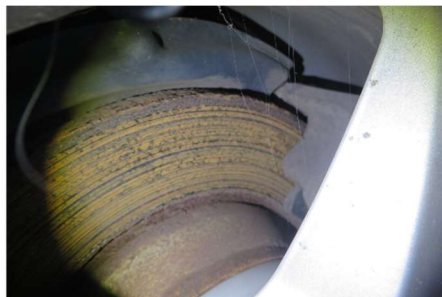

Bremsscheibe 2. Achse rechts

Bremsscheibe 2. Achse links und rechts stark korrodiert



Radhausinnenverkleidung 2. Achse links Befestigung mangelhaft

Mit freundlichen Grüßen

Engelhardt  
Polizeiangehöriger