

DEKRA Automobil GmbH
Daten gelöscht

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung
Regensburg

Daten gelöscht

Hauptgerichtsvollzieher Peter Schneider
St.-Joseph-Str. 3
93059 Regensburg

Daten gelöscht

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

Daten gelöscht

FIN

Daten gelöscht

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Hauptgerichtsvollzieher Peter Schneider, St.-Joseph-Str. 3, 93059 Regensburg
23.02.2026, telefonisch durch Herrn Schneider
25.02.2026 um 08:30 Uhr
Polizeiinspektion Nittendorf, Bernsteinstr. 1 A, 93152 Nittendorf

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.02.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		2.200,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Schneider. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.02.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.02.2026 um 08:30 Uhr durch (Daten gelöscht) bei Polizeiinspektion Nittendorf, Bernsteinstr. 1 A, 93152 Nittendorf, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Beide vorderen Seitenwände nachlackiert
- Seitenwand vorn links mit bis zu 1,2 mm Spachtelauftrag instandgesetzt und nachlackiert
- Türen links und rechts vorne sowie hinten nachlackiert
- Seitenwand hinten rechts nachlackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Daten gelöscht
17.04.1991
05.05.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

03 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	5er / 520i
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0005 / 492
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAH Daten gelöscht
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	ALPINWEISS II
Lackierung	218
Polster / Farbe	Stoff / Beige
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	110 kW / 1991 cm ³
Schadstoffklasse	SCHADSTOFFARM
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	175.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 18 95 H	Ovation Studles / W586	W /O	6 mm
rechts	235 / 40 R 18 95 H	Ovation Studles / W586	W /O	6 mm
2 links	265 / 35 R 18 97 V	Gripmax / SureGripPro Winter	W /O	6 mm
rechts	265 / 35 R 18 97 V	Gripmax / SureGripPro Winter	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Ausstattung

ABS, Alpina 18" Leichtmetallfelgen auf Winterreifen, Colorglas, Drehzahlmesser, Fünfgang - Schaltgetriebe, Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter, Katalysator, Kopfstützen (2), Nebelscheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt (2), Schiebedach-mechanisch, Servolenkung, Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch, Zentralverriegelung, Zubehör DAB Radio

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Loch in der Mittelkonsol (Bild 6); Drehkurbel des Schiebedaches abgerissen (Bild 7); Türverkleidung vorn rechts eingeschnitten (Bild 8); Kühlmittelverlust im Motorraum ersichtlich (Bild 9); Dämmmatte Motorhaube angenagt (Bild 10); Standschäden an den Bremsscheiben vorhanden (Bild 11); Leichtmetallfelge vorn links verschrammt (Bild 12); Stoßfänger vorn sowie Stoßfängerleiste vorn verschrammt (Bild 13, 14); Leichtmetallfelge vorn rechts verschrammt (Bild 15); Korrosionsunterwanderung an den Türen vorhanden (Bild 16); Tür vorn links Verfärbung in der Lackstruktur vorhanden (Bild 17); Stoßleiste hinten links sowie Seitenwand hinten links verkratzt (Bild 18, 19); Ölverlust im Bereich des Motors vorhanden (Bild 20); Servicepauschale aufgrund fehlendem Wartungsnachweis; Fahrzeug springt nicht an, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Daten gelöscht

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

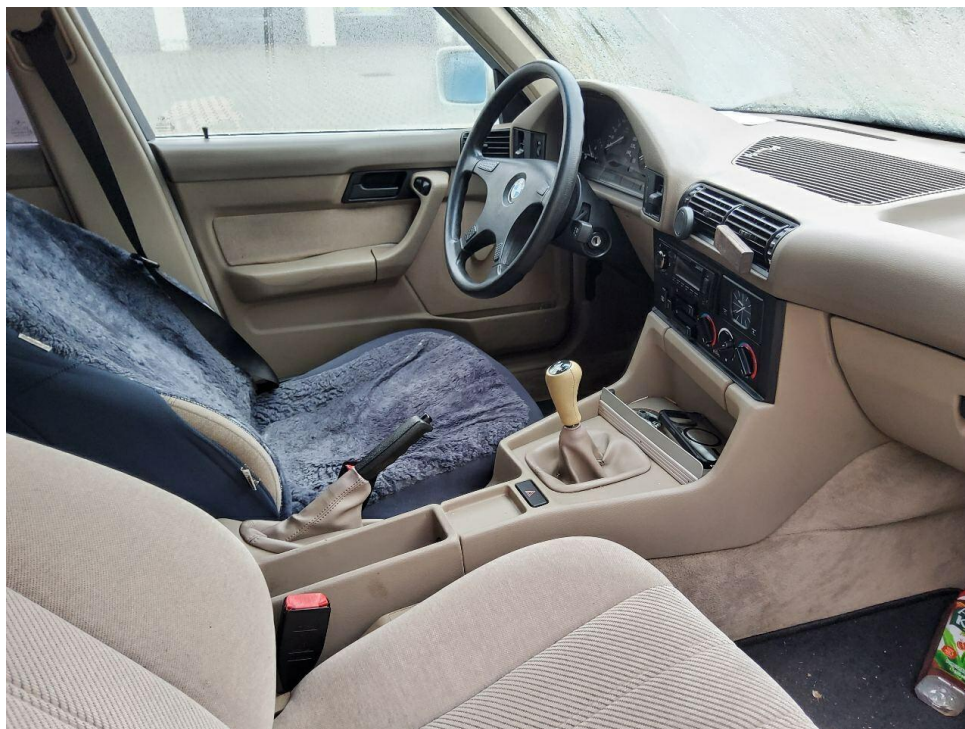


Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrgestellnummer



Bild 6 : Loch in der Mittelkonsol



Bild 7 : Drehkurbel des Schiebedaches abgerissen



Bild 8 : Türverkleidung vorn rechts eingeschnitten



Bild 9 : Kühlmittelverlust im Motorraum ersichtlich



Bild 10 : Dämmmatte Motorhaube angenagt



Bild 11 : Standschäden an den Bremsscheiben vorhanden



Bild 12 : Leichtmetallfelge vorn links verschrammt



Bild 13 : Stoßfänger vorn sowie Stoßfängerleiste vorn verschrammt



Bild 14 : Stoßfänger vorn sowie Stoßfängerleiste vorn verschrammt



Bild 15 : Leichtmetallfelge vorn rechts verschrammt



Bild 16 : Korrosionsunterwanderung an den Türen vorhanden



Bild 17 : Tür vorn links Verfärbung in der Lackstruktur vorhanden



Bild 18 : Stoßleiste hinten links sowie Seitenwand hinten links verkratzt



Bild 19 : Stoßleiste hinten links sowie Seitenwand hinten links verkratzt



Bild 20 : Ölverlust im Bereich des Motors vorhanden