

DEKRA Automobil GmbH
Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg

Reiche Obergerichtsvollzieherin
Holzmarkt 2
79098 Freiburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Freiburg
Gündlinger Str. 22
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 45206-0
Fax 0761 / 475508
E-Mail freiburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Markus Ackermann
Tel. direkt 0761 45206-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

Auftraggeber: Reiche Obergerichtsvollzieherin, Holzmarkt 2, 79098 Freiburg
Ihr Auftrag vom: 25.03.2024
Besichtigung: 25.03.2024 um 09:00 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert	3.900,00 EUR	4.641,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per Datenfernübertragung, durch [REDACTED] Reiche. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.03.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn Markus Ackermann bei Firma [REDACTED]

Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	27.05.2009

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	906 KA 35 / 313 CDI Sprinter 906.633
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	1313 / BAU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9066331S394891

Leergewicht	2080 kg
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	5910 / 1993 / 2725 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	3665 (mm)
Türen	5
Sitzplätze	3
Farbe (Hersteller)	Himmelblau
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	95 kW / 2143 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 5
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	150.371

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16	Continental / VancoFourSeason 2	S/B /O	3 mm
	115/113 R			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / VancoFourSeason 2	S/B /O	3 mm
	115/113 R			
2 links	235 / 65 R 16	Continental / VancoFourSeason 2	S/B /O	4 mm
	115/113 R			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / VancoFourSeason 2	S/B /O	4 mm
	115/113 R			

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

Auftritt Rückwandtür, Radstand 3665mm ..3, Kastenwagen 6.., Hecktür mit Fenster, ab S337259, 6.5 J x 16, Armlehne Fahrersitz, Wartungsrechner ASSYST, 3. Bremsleuchte Dach, Hecktür mit 270 Grad Öffnung, Aussenspiegel verstellbar/heizbar, Trennwand mit Fenster, Holzfußboden, 235/65 R 16 / 235/60 R 17, Befestigungsschienen Dachträger, Markierungsleuchten seitlich, Dach und Hecktür hoch, Laderaumschiebetür rechts, Anhängerkupplung (Kugelkopf fest), 6-Gang NSG 370/6-Gang TSG 360, Beifahrersitz Zweisitzer, Radio, ESP, Fahrerairbag, Stabilisator V-Achse verstärkt, Verkleidung Sperrholz, Verglasung wärmedämmend, Stabilisator H-Achse, Rückblickspiegel innen, Sortimo Regalausbau mit Schraubstock.
 ABS, ESP, ASR, EBV, BAS, Airbag Fahrerseite, Ascher, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter, Fensterheber elektrisch vorne, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Handschuhkasten abschließbar, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Polster: Stoff, Reifen: 235/65 R 16, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Trennwand durchgehend, Wegfahrsperrung, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 13.09.2019 bei Kilometerstand 124.748.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Hochdach links mitte verschrammt / eingedellt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10)
- Seitenwand links verschrammt / eingedrückt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7)
- Tür vorne rechts, eingedrückt, unterhalb, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8)
- Stoßfänger vorne gebrochen, erneuern (Bild 9)
- Grillblende eingedellt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)
- Tür vorne links großflächig eingedellt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)
- Schalter für Fensterheber rechts gebrochen, erneuern
- Starterbatterie entladen, erneuern
- Inspektion und Bremsflüssigkeitswechsel überfällig, durchführen

Zustand akzeptabel

- Motorhaube mehrfach eingedellt, lackieren mit Lackaufbau
- Seitenwand rechts mehrfach eingedellt, drücken
- Sitzbezüge verschmutzt, reinigen
- Flügeltüren hinten mehrfach eingedellt, drücken
- Rückleuchte rechts verschrammt, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Markus Ackermann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Typenschild



Bild 6 : Laderaum



Bild 7 : Seitenwand links verschrammt / eingedrückt



Bild 8 : Tür vorne rechts, eingedrückt, unterhalb



Bild 9 : Stoßfänger vorne gebrochen
Grillblende eingedellt

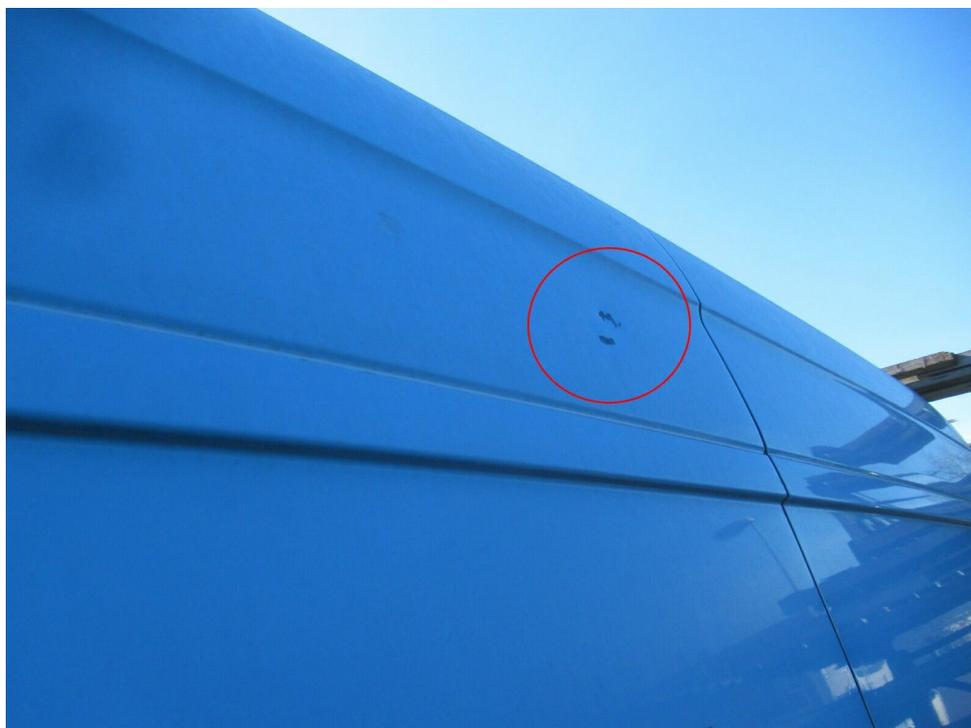


Bild 10 : Hochdach links mitte verschrammt / eingedellt



Bild 11 : Tür vorne links großflächig eingedellt