

Pauly & Partner Am Westkai 45A 70329 Stuttgart (Hedelfingen)

Gerichtsvollzieherin beim
Amtsgericht Böblingen
Frau Vincon
Otto-Lilienthal-Str. 6/1
71034 Böblingen


18.10.2023

Sachverständiger: Herr Kuppinger
Sekretariat: Frau Müller
Telefon: 0711 932332 - 65

GUTACHTEN A3Z10025888

Ihr Zeichen: DR II 748/23

Wertermittlung am Pkw Daimler-Benz 280SL Pagode (Typ 113) mit der
Fahrzeugidentnummer 11304412020736 und dem
amtlichen Kennzeichen [REDACTED] H (03-10)

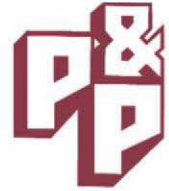

PAULY & PARTNER
INGENIEURBÜRO FÜR DAS
KRAFTFAHRZEUGWESEN

Am Westkai 45A 70329 Stuttgart

Telefon: 0711 9323320

Telefax: 0711 93233233

E-Mail: info@paulyundpartner.de

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Rössle

v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle

Ralph Karg

v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden
und -bewertung

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Ruml

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Rohde

Dipl.-Ing. Oliver Dreher

Michael Kuppinger

Jan-Phillip Rost

B.Eng. Stefan Fuoß

v. d. Industrie- und Handelskammer Region
Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle

B.Eng. Olga Niec

Benjamin Ellwanger

Ulrich Wildermuth

durch ZAK-Zert GmbH zertifizierter
Sachverständiger für Fahrzeugschäden
und -bewertung

B.Eng. Oliver Skrauan

Steve Schulz

B.Eng. Robert Naumann

B.Eng. Tim Riester

B.Eng. Tobias Häberlein

B.Sc. Daniel Redl

M.Sc. Axel Grimm

B.Sc. Elif Karadag

B.Eng. Annika Dost

B.Eng. Stefan Schäufele

Freier Mitarbeiter

Dipl.-Ing. Heinz Fauser

v. d. Industrie- und Handelskammer Reutlingen
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle

Zertifiziert nach DIN EN

ISO 9001:2015 durch GTÜZ

BW Bank

IBAN: DE22 6005 0101 0001 0337 77

BIC: SOLADEST600

KSK Esslingen-Nürtingen

IBAN: DE37 6115 0020 0000 9202 90

BIC: ESSLDE66XXX

Pauly & Partner GbR

USt-IdNr.: DE 147527021

Geschäftsführer: Joachim Rössle

Inhaltsverzeichnis

1.0	Vorwort:	3
2.0	Angaben zum Fahrzeug:	3
2.1	Technische Daten:.....	3
2.2	Zubehör und Fahrzeugausstattung:	4
2.3	Vorschäden:.....	5
3.0	Sachverständige Ausführungen:	5
3.1	Fahrzeugbeschreibung:.....	5
3.2	Karosserie:.....	5
3.3	Fahrzeuginnenraum:	6
3.4	Fahrzeugtechnik:.....	6
3.5	Fahrzeuggesamtzustand:	7
3.6	Wertermittlung:	7
4.0	Schlusswort:	8

1.0 Vorwort:

Entsprechend der schriftlichen Beauftragung vom 21.09.2023 durch Frau Vincon wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug nach Terminabsprache am 28.09.2023 beim Abschleppdienst Trautwein in Böblingen besichtigt.

Auftragsgemäß wird in einem erweiterten Kurzgutachten der Marktwert des Fahrzeuges ermittelt.

Von dem Fahrzeug wurden Lichtbilder gefertigt, welche dem Gutachten als Anlage beigelegt sind.

2.0 Angaben zum Fahrzeug:

2.1 Technische Daten:

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeughalter:

aus Datenschutzgründen von der
Gerichtsvollzieherin entfernt

aus Datenschutzgründen von der
Gerichtsvollzieherin entfernt

Fahrzeugart:

Pkw

Fahrzeugaufbau:

offen, 2-türig

Hersteller:

Daimler-Benz

Fahrzeugtyp:

280SL Pagode (Typ 113)

Fahrzeugidentnummer:

11304412020736

Motorart:

Otto / 4-Takt 6 Zylinder-Reihe

Motornummer:

13098312013874

Getriebeummer:

1132700801008309

Leistung:	125 kW
Hubraum:	2.748 ccm
Laufleistung abgelesen:	45.684 km
Laufleistung angegeben:	145.684 km (laut Vorgutachten)
Erstzulassung:	01.07.1971
Letzte Zulassung:	05.08.2019
Nächste HU:	09-2024
Farbe:	braun
Bereifungsgröße:	185/80 R 14 91T
Reifenhersteller:	Michelin
Profiltiefen:	vorn 4 mm hinten 5 mm
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt

Die Angaben wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und mit den Angaben am Fahrzeug verglichen.

Zur Besichtigung stand eine Hebebühne zur Verfügung.

2.2 Zubehör und Fahrzeugausstattung:

Serienausstattungspaket, Weißwandreifen, Außenspiegel rechts, Lederausstattung braun, Radio Becker Europa, elektrische Radioantenne, Automatikgetriebe, Servolenkung, Kopfstützen Fahrer- und Beifahrersitz, 3-Punkt-Gurte, Blaukeil-Frontscheibe.

2.3 Vorschäden:

Über eventuell vorhandene Vorschäden liegen keine Informationen vor.

3.0 Sachverständige Ausführungen:

3.1 Fahrzeugbeschreibung:

Entsprechend den Angaben wurde das Fahrzeug als Neufahrzeug in die USA ausgeliefert und dort erstmalig zugelassen.

Der Import erfolgte 2009.

In Deutschland sollen dann Motor und Getriebe überholt worden sein.

Ebenfalls soll die Lackierung erneuert worden sein.

Rechnungen bzw. Belege hierfür wurden nicht vorgelegt.

Vom jetzigen Eigentümer wurde das Fahrzeug 2019 erworben.

Umrüstmaßnahmen entsprechend den Vorgaben der StVZO wurden durchgeführt.

3.2 Karosserie:

An der Karosserie sind kleinere Dellen insbesondere an der Kofferraumklappe erkennbar.

Die Tür links weist eine Parkdelle auf.

An der Motorhaube oben links sind Spachtelrisse erkennbar.

Die Karosserie weist rundum kleinere Lackkratzer auf.

Die Lackschichtdicke wurde bis auf die Motorhaube bis zu 700 µm gemessen.

Die Lackschichtdicke (Materialauftragung) an der Motorhaube wurde bis zu 1,7 mm gemessen.

Sämtliche Anbauteile wie Zierleisten und Dichtungen sind vollumfänglich vorhanden.

Die Chromteile im Heckbereich insbesondere der Schlussleuchten weisen Rissbildungen auf.

Der Verdeckbezug ist an der linken Seite mehrfach eingerissen und steht im Bereich hinten links und rechts nach oben ab.

Der Fahrzeugunterboden zeigt sich schadfrei.

Zustandsnote 3+

3.3 Fahrzeuginnenraum:

Der Fahrzeuginnenraum weist normale Gebrauchsspuren auf.

Im Bereich des Fahrerfußraumes ist der Bodenbelag mehrfach eingerissen.

Die Verkleidung am Frontscheibenrahmen oben im Bereich der Verdeckverriegelung ist beidseitig beschädigt.

An der Türverkleidung links sind Verfärbungen sowie Rissbildungen erkennbar.

Die Sitzbezüge zeigen sich in einem guten Zustand.

Zustandsnote 3+

3.4 Fahrzeugtechnik:

Der Motor, das Automatikgetriebe sowie das Hinterachsgetriebe weisen leichte Ölundichtigkeiten auf.

Die Abgasanlage zeigt sich im schadfreien Zustand.

Das Zubehör sowie die Fahrzeugelektrik sind voll funktionsfähig.

Ein Probelauf sowie eine kleine Probefahrt wurden durchgeführt.

Die Fahrzeugbegleitpapiere wurden nur teilweise vorgelegt.

Zustandsnote 2-

3.5 Fahrzeuggesamtzustand:

Das Fahrzeug zeigt sich außen, innen sowie technisch in einem Zustand, welcher der

Gesamtzustandsnote 2-3

entspricht.

3.6 Wertermittlung:

Es erfolgten umfangreiche Recherchen zur Wertfindung.

Der Marktwert für das vorstehend näher beschriebene Fahrzeug beträgt unter Einbeziehung der Marktbeobachtungen im Marktspiegel der Classic Data sowie unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Fahrzeugtyp, Laufleistung, des Pflege- und Erhaltungszustandes, der auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt vorhandenen Verkaufsangebote, der überregionalen Marktlage sowie aller wertbildender Faktoren

EUR 100.000,00

(EUR in Worte: einhunderttausend).

Die Fahrzeuge werden üblicherweise nach ihrem Marktwert versichert. Der Marktwert beschreibt den aktuellen Wert des Fahrzeuges am Spezialmarkt für Liebhaberaufbewahrung, d. h. bei einem An- oder Verkauf würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt für dieses Fahrzeug der als Marktwert ermittelte Betrag bezahlt bzw. erzielt.

Es handelt sich um einen Durchschnittspreis am Privatmarkt, da er weder Mehrwertsteuer noch Händlergewinnspanne enthält.

Der Marktwert bildet die Grundlage für die Versicherungseinstufung und für die Prämienberechnung im Kaskobereich. Er gilt als Taxe (festgesetzter, vereinbarter Preis) im Sinne des § 76 VVG (Versicherungsvertragsgesetz).

4.0 Schlusswort:

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Der Sachverständige
Michael Kuppinger

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen
29 Lichtbilder

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012

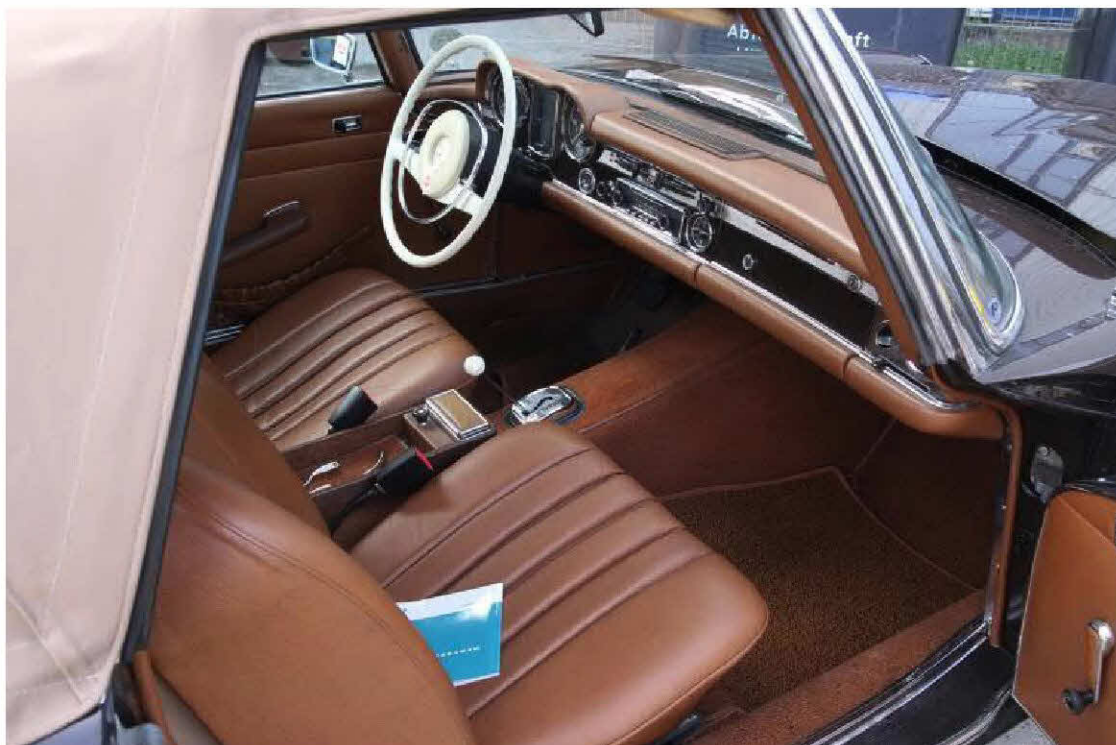


Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Bild Nr. 021

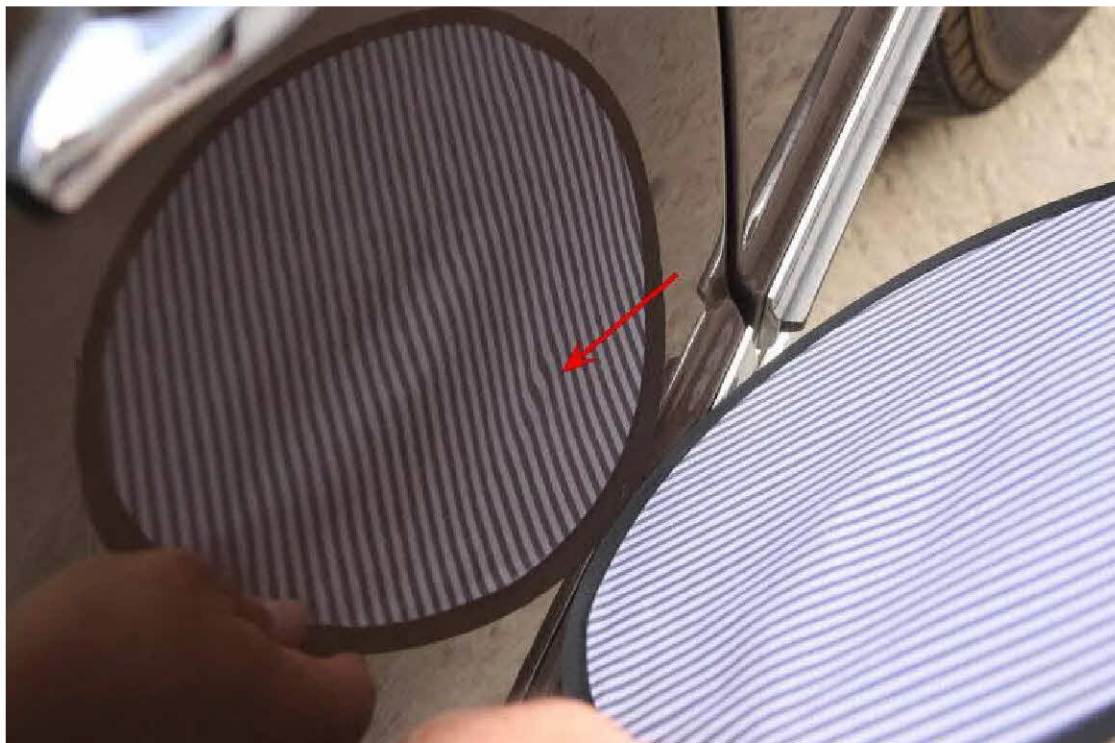


Bild Nr. 022



Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



Bild Nr. 027

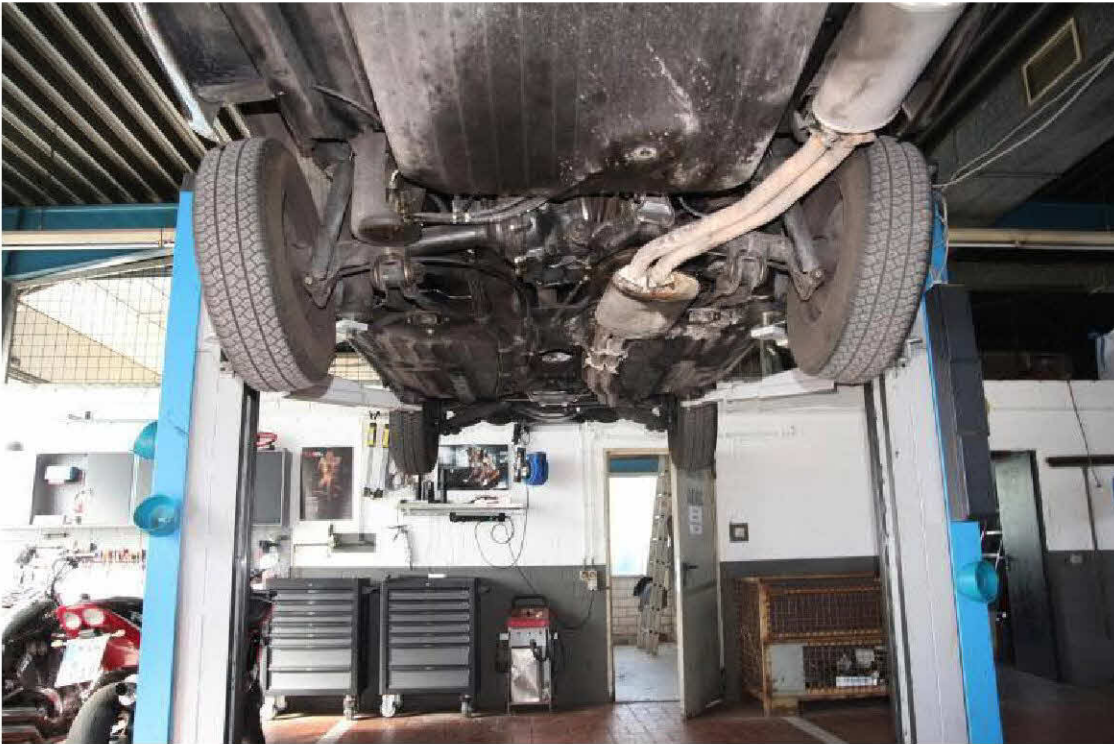


Bild Nr. 028

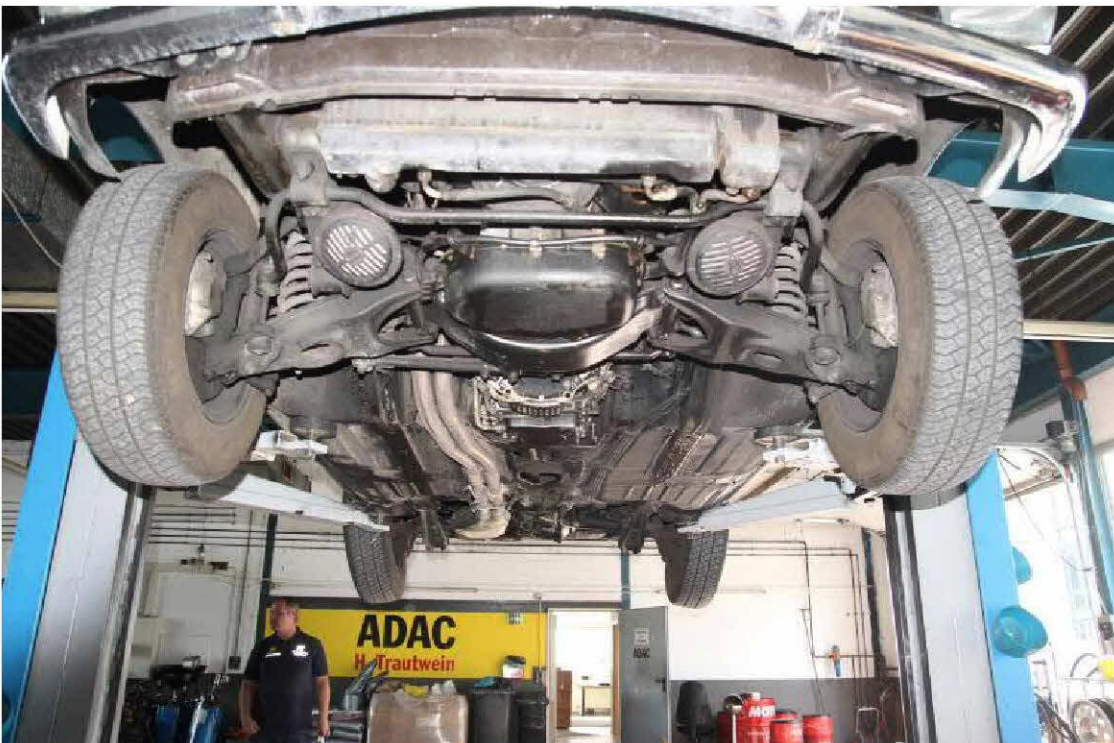


Bild Nr. 029

