



BEFUND & GUTACHTEN über die Wertbeschaffenheit eines Kraftfahrzeuges Maserati Bora 4.9 (1976)

1) Befundaufnahme:

Tag der Besichtigung: 27. Juli 2021 und 05. August 2021

Ort der Besichtigung: TAFRENT GmbH, Udinestraße 43, 9500 Villach

Sachverständige: Ing. DDipl.-Ing. (FH) Raphael Bischof

Dokumente: Genehmigungsdokumente (Typenschein)

Hilfsmittel: Digitales Lackschichtdickenmessgerät, sonstige technische Untersuchungshilfen

Spezifikationen Fahrzeug:

Hersteller:	Maserati	Fahrgestellnummer:	AM11749884
Fahrzeugklasse:	PKW / M1	Erstzulassung:	21.05.1996 (Baujahr 1976)
Type:	Bora 4.9	Amtl. Kennzeichen:	k.A.
Handelsbezeichnung:	Bora 4.9	Leistung:	200 kW bei 5200 min ⁻¹
Aufbau:	Coupe	Hubraum:	4930 cm ³
Eigengewicht:	1500 kg	Sitzplätze:	2
Gesamtgewicht:	1800 kg	Überprüfung:	§ 57a KFG 1967 – nicht gültig
Gemischbildung:	Vergaser	Bauartgeschw.:	k.A.
Motor-Bauart:	Ottomotor 8-Zylinder	Motortype:	AM1071649884 (Mittelmotor)
Kilometerstand:	60261 km lt. Tachoanzeige	Achsen:	2
Farbe:	Weiß	Getriebe:	Schaltgetriebe
Antrieb:	Hinterrad	Abgasklasse:	k.A.
Bereifung:	VA: 205/70 VR 15 auf 7,5 J x 15 H2, Serienfelge HA: 215/70 VR 15 auf 7,5 J x 15 H2, Serienfelge Bereifung: 0 % (Defekt)		
Sonstiges:	k.A.		





Ausstattung Fahrzeug & Zubehör:

- o Serienausstattung Bora 4.9
- o Rotes Leder, analoge Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole, etc.

Zustandsbewertung gem. ÖNORM V 5080:

Mechanik/Technik/Elektrik:

**Gesamtzustand – Keine Fahrversuche möglich
(Note 4 gem. V 5080)**

Überprüfung § 57a KFG 1967 abgelaufen (Fälligkeit 05/2000), Undichtheiten an Motor und Getriebe, Fahrwerkskomponenten korrodiert, gesamte Technik konnte nicht überprüft werden, Standschäden können nicht ausgeschlossen werden, Motortechnische Peripherie korrodiert, Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich

Rahmen/Karosserie/Lack:

Gesamtzustand – Genügend (Note 3 gem. V 5080)

Karosserie mit diversen Kratzern und Schrammen, Blasenbildung im Bereich der vorderen Kofferraumhaube, Chromelemente mit mattem Erscheinungsbild, teilweise Korrosion an Blechfalten, Rahmen in weitgehend solidem Zustand mit fallweiser Korrosion, ansonsten keine Durchrostungen, etc.

Innenraum & Sonstiges:

Gesamtzustand – Genügend (Note 3 gem. V 5080)

Innenausstattung vollständig und in passablem Erhaltungszustand, Sämtliche Instrumente und Einrichtungen komplett (Funktion konnte nicht geprüft werden), Gebrauchsspuren und teilweise Verdreckung der Sitze und des Leders, Motorraumabdeckung komplett, Kofferraum und Motordeckel funktionsfähig

Mängel gem. gültiger § 57a KFG 1967 (sofern vorhanden)

Keine gültige Überprüfung vorhanden, letzte Überprüfung fällig 05/2000





2) Gutachten - Ergebnis:

Seitens des unterzeichneten Sachverständigen wird das Fahrzeug samt Zubehör, auf Basis der gemäß Befundaufnahme berücksichtigten Dokumente sowie der erhobenen Tatsachen, hinsichtlich des Marktwertes, im Istzustand zum Stichtag per 27. Juli sowie 05. August 2021 wie folgt bewertet:

MINDESTERLÖS
EUR 30.000,--¹

inkl. gesetzlicher Steuern (MwSt.) und Abgaben (eventueller NoVA etc.)

MARKTWERT
EUR k. A., -²

inkl. gesetzlicher Steuern (MwSt.) und Abgaben (eventueller NoVA etc.)

¹ Anmerkungen zum Mindesterloß:

Jener Verkaufspreis der auch bei dringlichem Verkauf sicher erzielt werden kann, entspricht idR. dem durchschnittlichen Händlereinkaufswert.

² Anmerkungen zum Marktwert:

Der Marktwert stellt den ordentlichen, gemeinen Preis dar, den ein Kraftfahrzeug zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort hat. (Verweis § 304 ff ABGB) Der Marktwert kommt beim Kauf zwischen Privatpersonen bzw. zwischen Parteien zu Stande, bei denen keine Ansprüche auf Garantie- und/oder Gewährleistung gemacht werden können. Der Marktwert (Mittelwert) beziffert den prognostizierten Wert eines solchen, vergleichbaren Fahrzeuges am inländischen Markt zum Zeitpunkt der Bewertung unter Berücksichtigung sämtlicher Abgaben und Steuern sowie unter Berücksichtigung einer eventuell vorliegenden merkantilen und/oder technischen Wertminderung und unter Berücksichtigung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Bewertung.

Der Marktwert wird ausschließlich nur dann ausgewiesen, wenn für das bewertete Fahrzeug eine Überprüfung gem. § 57a KFG 1967 vorliegend ist.

Ort/Datum der Begutachtung:

TAFRENT GmbH, Töbringerstraße 2, 9500 Villach

Bewertungsstichtag des Gutachtens bzw. der Bewertung:

05.08.2021






Anmerkungen:

Dieses Gutachten wurde auf Basis einer äußerlichen und visuellen Fahrzeuguntersuchung - ohne Zerlegungsarbeiten und ohne Probefahrt sofern nicht anders angegeben - unter Berücksichtigung der vorliegenden Unterlagen (Dokumente gem. Punkt 1) erstellt. Das Gutachten dient zur Wertfindung des ausgewiesenen Wertes und dient demnach nur bedingt als Kauf- bzw. Verkaufsgrundlage. Die Höhe des Kaufpreises eines Fahrzeuges durch eine Privatperson bzw. durch ein Unternehmen, wird nicht zuletzt auch sehr von den jeweiligen Präferenzen dieser Personen bzw. Unternehmen beeinträchtigt. Das Gutachten und die darin ermittelten Werte beziehen sich auf das KFZ zum Zeitpunkt der Begutachtung. Ein Marktwert wird nur dann ausgewiesen, sofern eine gültige Überprüfung gem. § 57a KFG 1967 vorliegt. Bei Fahrzeugen ohne vorliegender Überprüfung der Verkehrs- und Betriebssicherheit, erfolgt lediglich die Angabe des Mindesterlöses. Identifikation des Fahrzeuges wird auf Basis der Fahrgestellnummer durchgeführt, diese wird mit den Angaben gem. Genehmigungsdokumenten verglichen bzw. kontrolliert. Kilometerstände werden abgelesen und sind - sofern nicht anders angegeben - nicht verifiziert und nachgewiesen.

Sonstige Anmerkungen:

Prognosewert bei Classic Data Zustandsnote 3 - ca. EUR 60.000 - 90.000,--

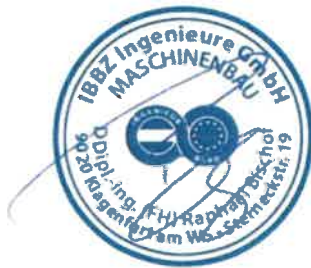

Ing. DDipl.-Ing. (FH) Raphael Bischof
Allgemein beeideter & gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
Kraftfahrzeugtechnik (17.11), Straßenfahrzeuge (60.71), Historische Fahrzeuge (17.47)
Technisches Unfallwesen, Arbeitsschutz (09.40) und Maschinenprüfungswesen (60.96)
Geschäftsführer der IBBZ Ingenieure GmbH
Klagenfurt am Wörthersee am 05. August 2021

VERSIONIERUNG:

V01 05. August 2021

ANLAGE:

- Anlage 0 Bilddokumentation - Fahrzeug im geprüften Zustand
Weitere Bilder können unter der angeführten GZ bei Kontaktaufnahme an rb@ibbz.at eingesehen bzw. angefordert werden
- Anlage I Genehmigungsdokumente bzw. Technische Daten, § 57a KFG 1967 Befund (sofern vorhanden)





Sämtliche Anlagen sind dem gegenständlichen Gutachten – sofern nicht explizit angeführt - **nicht** beigefügt. Diese sind vom Antragsteller im Rahmen der Fahrzeugvorführung vorzulegen oder unter der angegebenen Gutachtennummer bei der IBBZ Ingenieure GmbH anzufordern.





Anlage 0 – Fahrzeug im besichtigten Zustand












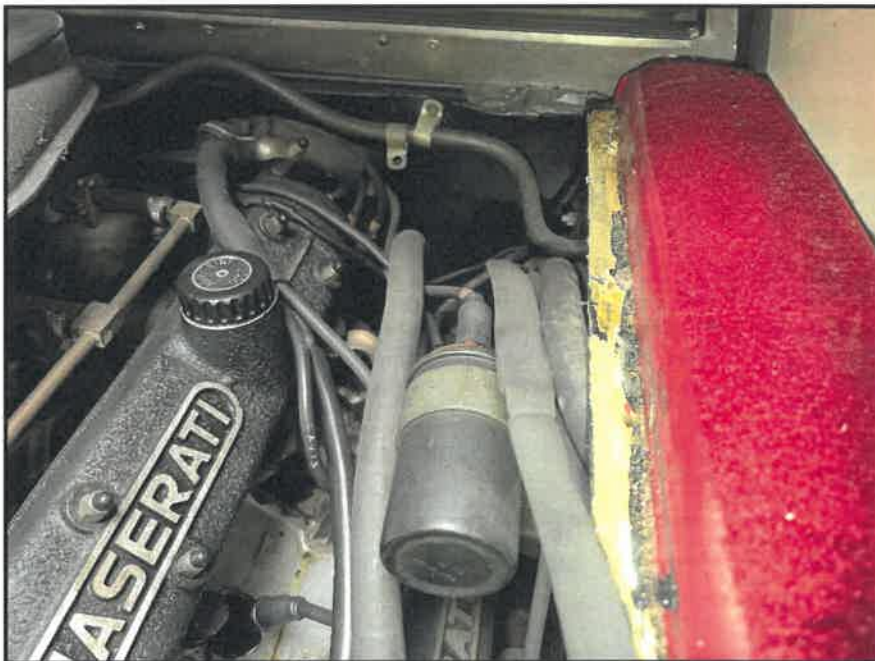



Datenblatt
www.autopreisspiegel.at



Marke	MASERATI	Nationalcode	-- unbekannt --
Handelsbezeichnung		Genehmigungsnr.	
Type/Variante/Version	BORA /	Genehmigungsdatum	1996-05-06
Fahrgestellnummer	AM11749884	Sitze/Türen	2 / -
Erstzulassung	21.5.1996	Türen Anordnung	
Fahrzeugart	Personenkraftwagen M1 M1	Eigengewicht	1.500 kg
Leistung	200,00 kW (272 PS)	Gesamtgewicht	1.800 kg
Aufbau	geschlossen	techn. zul. Gesamtgew.	
Farbe	Weiß	max. Dachlast	
		Gesamtgew. Kombination	
		Höchstgeschwindigkeit	260 km/h

Motor, Antrieb

Motortype	AM1071649884	Abgasverhalten	
Motor Hersteller		Abgasklasse	
Motortyp		CO	
Funktionsweise		CO ₂	
Hubraum	4.930 ccm	NOx	
Zylinder, Anordnung		HC	
Antriebsart	Benzin ohne Katalysator	HC+NOx	
Ø Verbrauch		Partikel	
Verbrauch Stadt		Partikelzahl	
Verbrauch Land		Trübung	
Verbrauch ges.			

Fahrwerk und Abmessungen

Radstand		Masse fahrbereit min.	
Achsen		Masse fahrbereit max.	
Antriebsachsen		Achslast 1	
Räder		Achslast 2	
Länge min./max.	- / -	Anhänger gebremst	
Breite min./max.	- / -	Anhänger ungebremst	
Höhe min./max.	- / -	max. Stützlast	
Höhe Überhang min.			
Höhe Überhang max.			

Bereifung

Getriebe, Lenkung, Bremsen

Getriebe	
Kupplung	
Antrieb Übersetzung	

Sonstiges

Fabriksschild	
VIN-Schild	
hinteres Kennzeichen	einzeilig

Lenkhilfe
Bremsanlage

Ausnahmen