

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Vielen Dank für Ihren Auftrag

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

[REDACTED]

Aktenzeichen	[REDACTED]
Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Oldenburg, Gerichtsstraße 7, 26135 Oldenburg
Ihr Auftrag vom	12.06.2026, per e-Mail durch [REDACTED]
Besichtigung	09.07.2026 um 11:00 Uhr Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	46.218,49 EUR	55.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.07.2026 um 11:00 Uhr durch [REDACTED] bei Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das Fahrzeug wurde seit ca. 5 Jahren in einer geschlossenen Halle abgestellt und wurde weitestgehend nicht bewegt, die Batterien wurden nicht geladen. Alle Reifen weisen entsprechend Standplatten auf. Servicearbeiten haben in dieser Zeit nicht stattgefunden, weshalb ein aktuell nicht näher ermittelter Wartungsstau vorliegt. Weitere Folgeschäden aufgrund der hohen Standzeit können nicht ausgeschlossen werden.

Laut den vorgelegten Fahrzeugunterlagen handelt es sich nicht um ein Fahrzeug, welches ursprünglich für den deutschen Markt zugelassen wurde.

Dem SV lag keine Ausstattungsliste vor. Auch konnten diesbezüglich keine Unterlagen wie z.B. die Neupreisrechnung recherchiert werden. Zur Wertermittlung erfolgten deshalb Recherchen in den einschlägigen Medien im Internet, Fachzeitschriften u.ä., Abweichungen zum tatsächlichen Ausstattungsumfang können vorliegen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 160 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts, 200µm - 350µm
- Tür hinten rechts, 150µm - 250µm
- Heckdeckel, 200µm - 600µm

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	29.11.2009
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	ROLLS ROYCE
Typ / Verkaufsbezeichnung	RR01 / PHANTOM
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2197 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Lackierung	Perlcoloreffekt
Polster	Leder
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 12
Leistung / Hubraum	338 kW / 6749 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG I;B
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	90.523

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 50 R 21 106 W	Goodyear / Eagle NCT 5 EMT	S / O	5 mm
rechts	255 / 50 R 21 106 W	Goodyear / Eagle NCT 5 EMT	S / O	5 mm
2 links	285 / 45 R 21 109 W	Goodyear / Eagle NCT 5 EMT	S / O	3 mm
rechts	285 / 45 R 21 109 W	Goodyear / Eagle NCT 5 EMT	S / O	3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Die Reifen weisen ein Herstellungsdatum von

vorne rechts Kalenderwoche 14/2011

vorne links Kalenderwoche 14/2011

hinten rechts Kalenderwoche 18/2011

hinten links Kalenderwoche 18/2011

auf.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen und der Innenraum einen üblichen Zustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Steinschlag Dachkante vorne, smart repair (Bild 29); Chromleiste Dachrahmen korrodiert, erneuern (Bild 30); Steinschlag Seitenteil hinten links, smart repair; Kennzeichenbeleuchtung links Leuchte defekt, erneuern (Bild 26); Blende Heckklappe Lackschaden, lackieren; Steinschlag Heckklappe, smart repair (Bild 33); Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren (Bild 44, 45, 46); Felge hinten links verschrammt, lackieren (Bild 47, 48, 49); Felge hinten rechts verschrammt, lackieren (Bild 50); Steinschlag Frontscheibe außerhalb Fernsichtbereich, smart repair (Bild 32); Kotflügel vorne links verschrammt, lackieren; Steinschlag Tür vorne links, smart repair; Tür hinten links verschrammt, lackieren (Bild 31, 38, 39, 40); Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt, lackieren (Bild 36, 37); Seitenteil hinten rechts verschrammt, lackieren (Bild 42); Tür vorne rechts verschrammt, lackieren (Bild 43); Felge vorne rechts verschrammt, lackieren (Bild 51); Schwellerverkleidung rechts verschrammt, lackieren (Bild 52); Leckage Motorraum, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 53); Motorraum mit Tierkot verunreinigt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 27); Kontrollleuchte ABS/Bremse aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 28); Seitenteil hinten links verschrammt, lackieren (Bild 34, 35, 41); Wartung überfällig, erneuern; Schlüssel fehlt, erneuern. Reifen alle mit Standschäden und überaltert, erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Bremsbeläge und Bremscheiben 1. Achse an Verschleißgrenze, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn

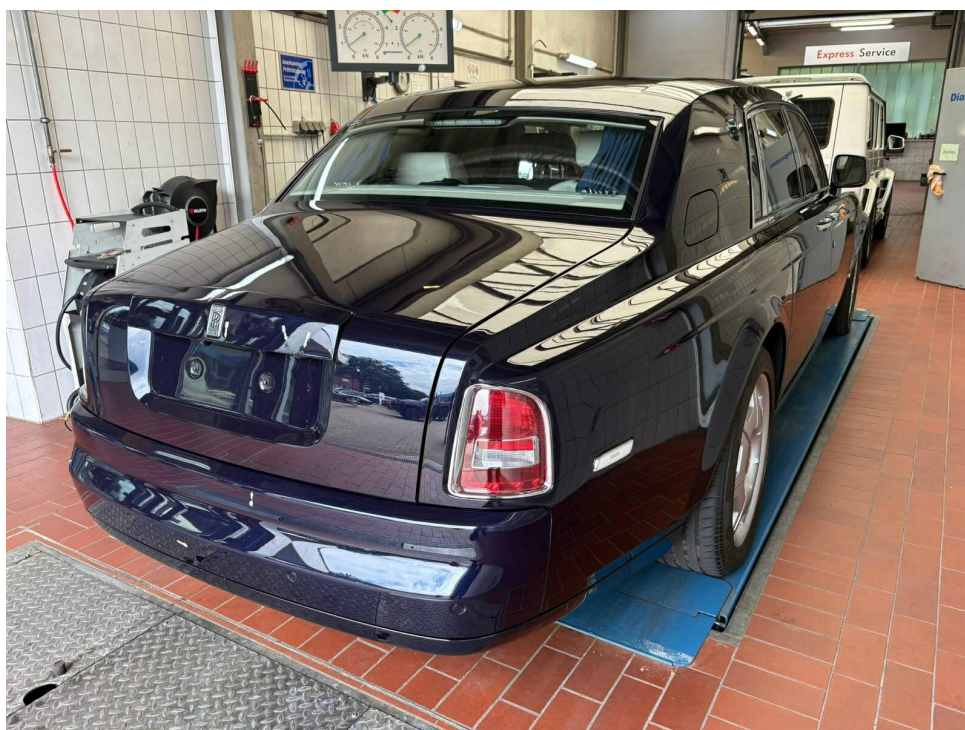


Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorn



Bild 6 : Diagonale hinten



Bild 7 : Türverkleidung links vorne



Bild 8 : Sitz vorne links



Bild 9 : Türverkleidung hinten links



Bild 10 : Sitz hinten links

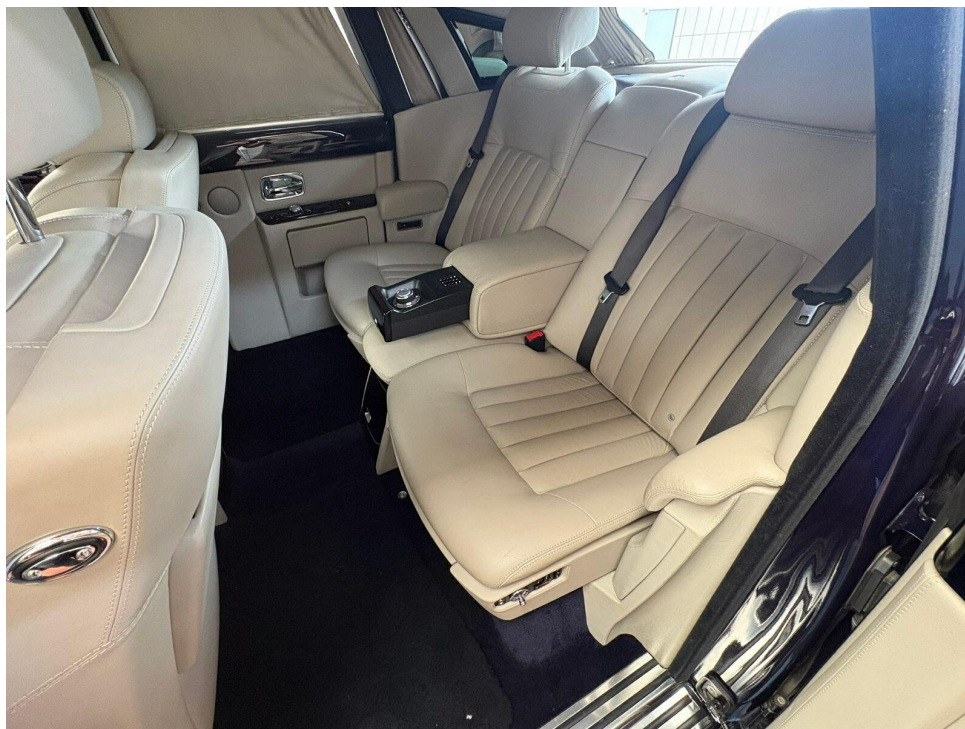


Bild 11 : Innenraum hinten

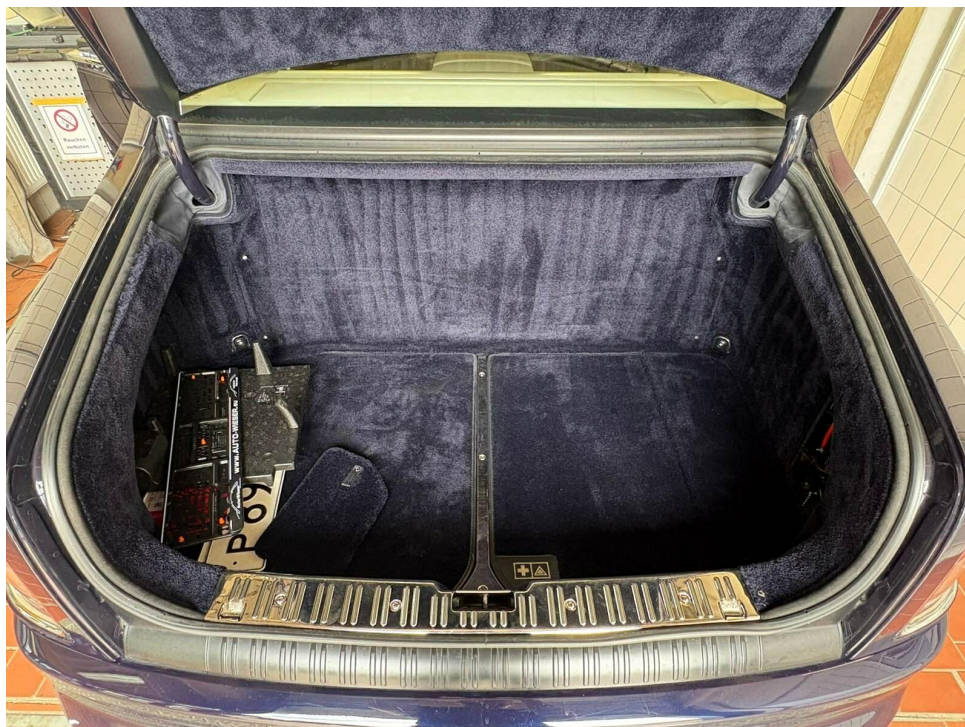


Bild 12 : Kofferraum

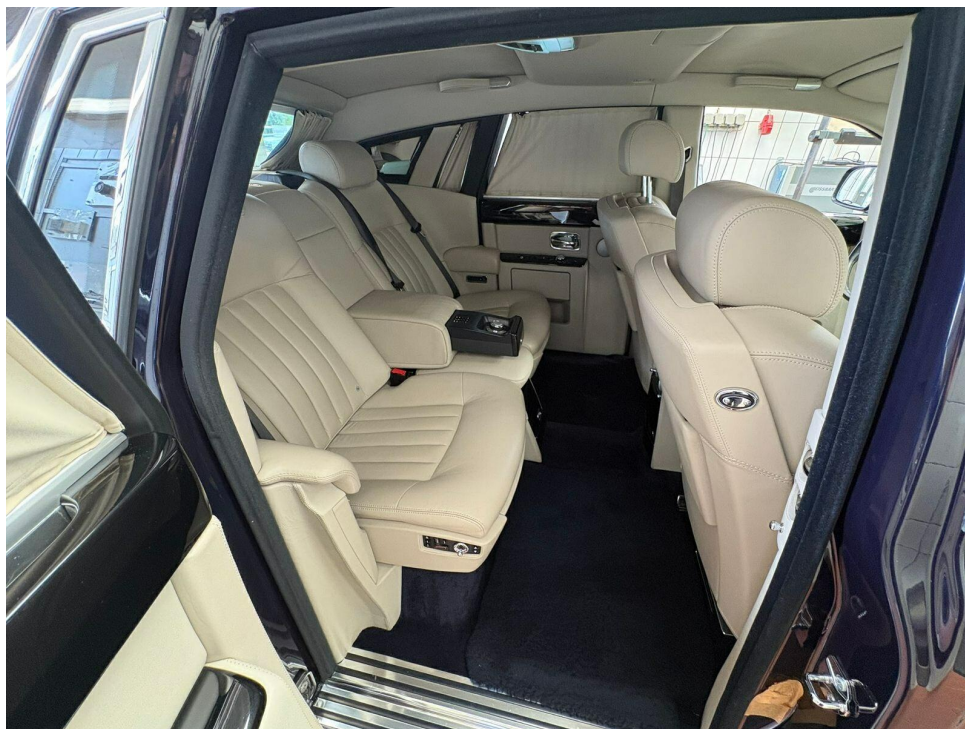


Bild 13 : Innenraum hinten

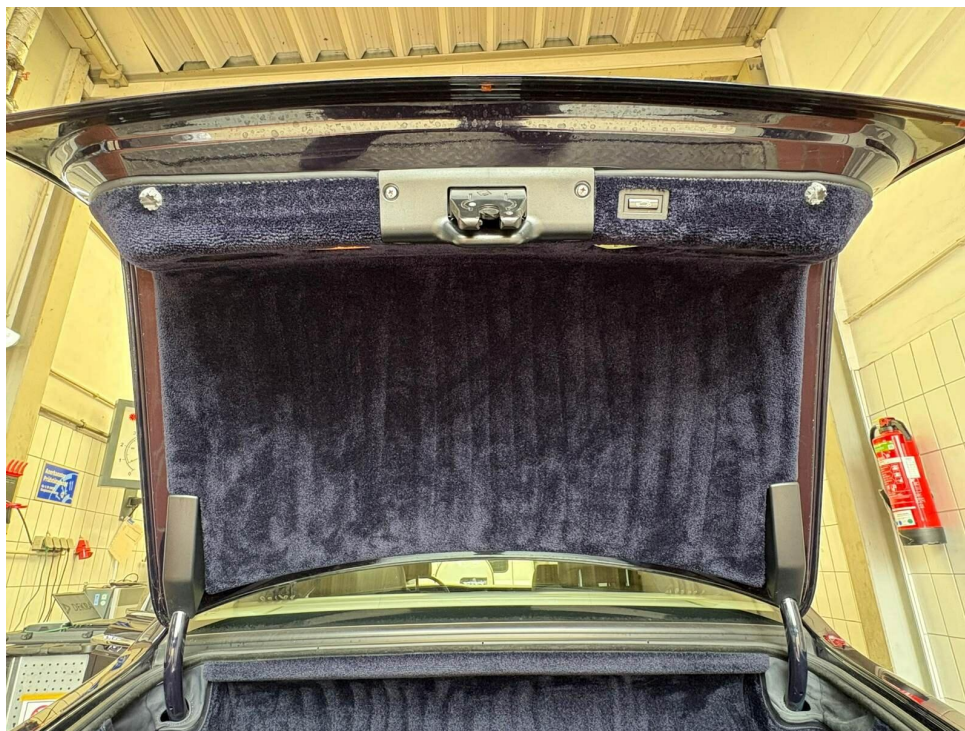


Bild 14 : Heckdeckel innen



Bild 15 : Sitz hinten rechts



Bild 16 : Türverkleidung hinten rechts



Bild 17 : Sitz vorne rechts



Bild 18 : Innenraum vorne



Bild 19 : Dachhimmel vorne

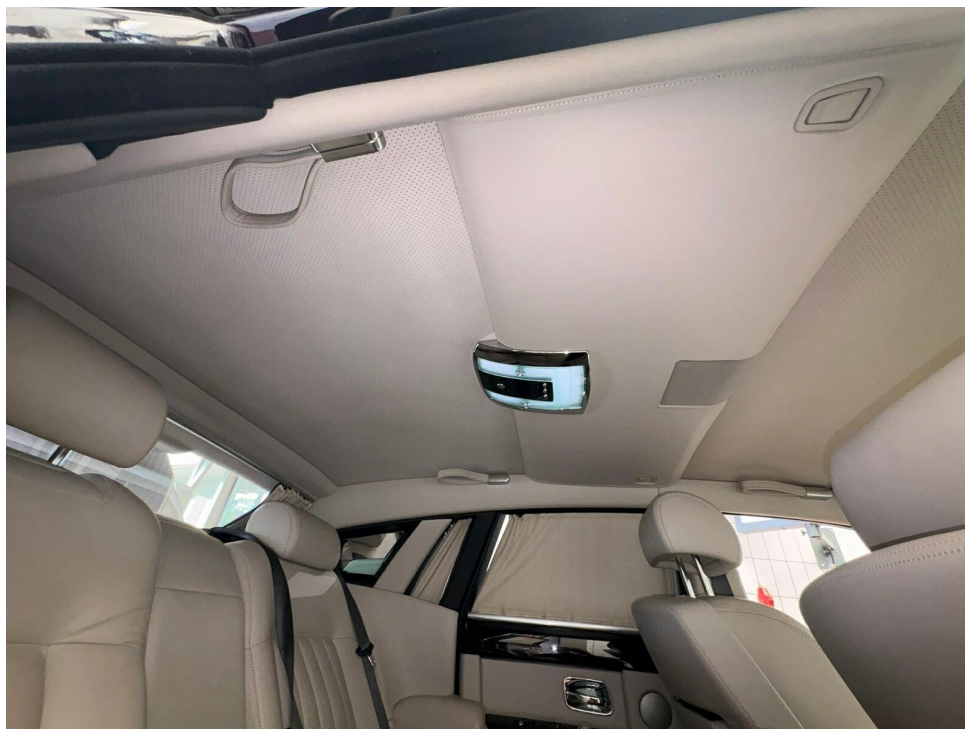


Bild 20 : Dachhimmel hinten



Bild 21 : Rad vorne links



Bild 22 : Rad hinten links



Bild 23 : Rad hinten rechts



Bild 24 : Rad vorne rechts

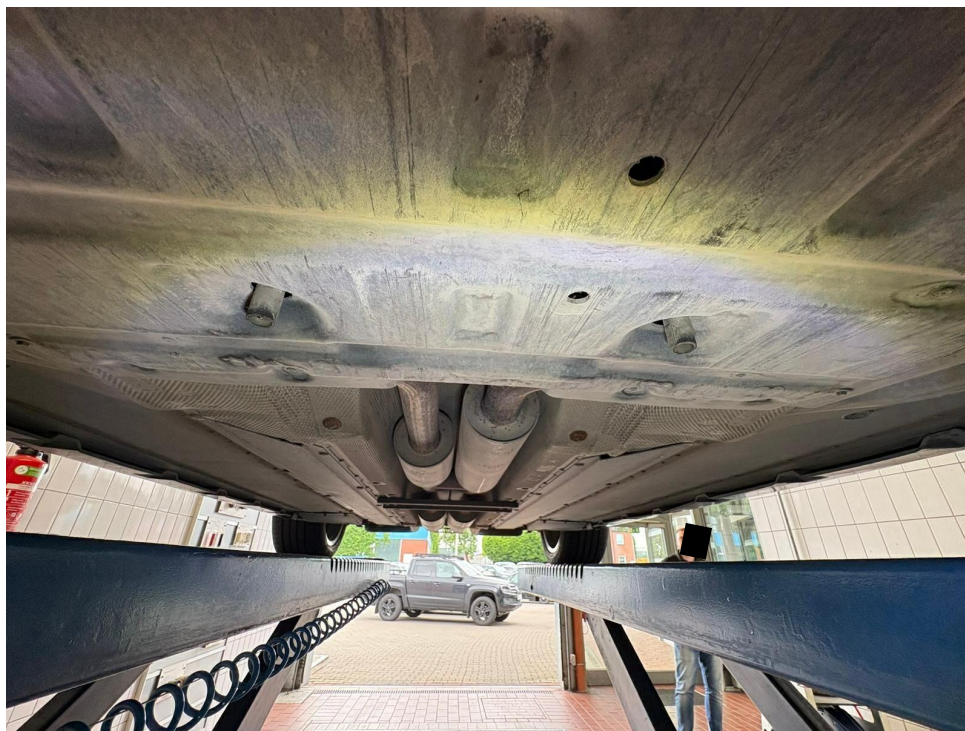


Bild 25 : Unterboden



Bild 26 : Kennzeichenbeleuchtung links Leuchte defekt



Bild 27 : Motorraum mit Tierkot verunreinigt



Bild 28 : Kontrollleuchte ABS/Bremse aktiv



Bild 29 : Steinschlag Dachkante vorne

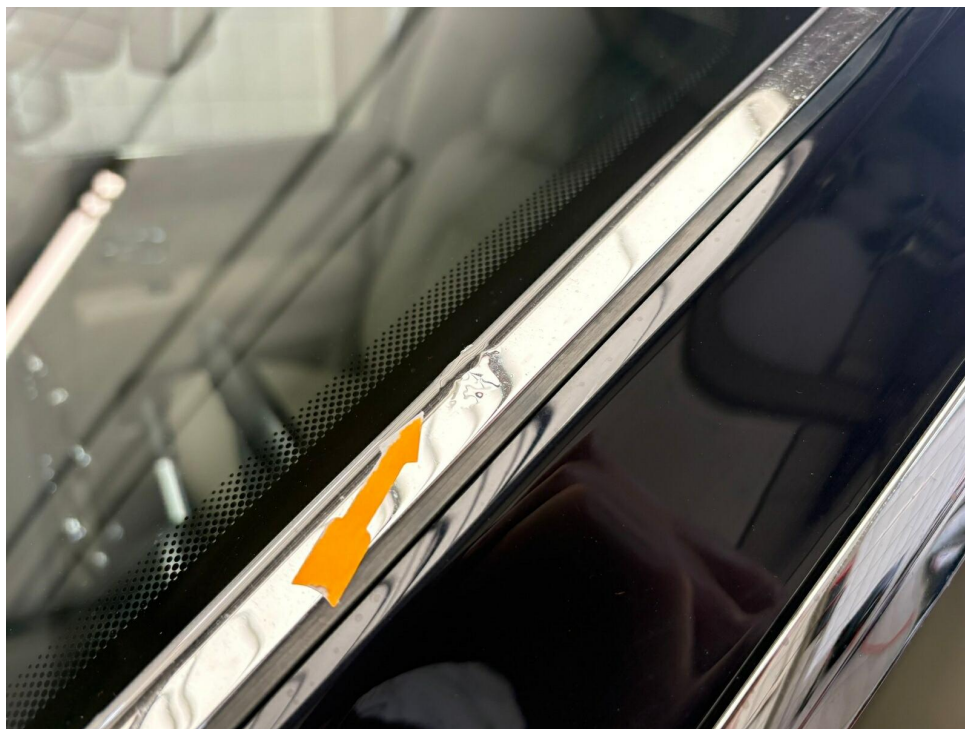


Bild 30 : Chromleiste Dachrahmen korrodiert



Bild 31 : Tür hinten links verschrammt

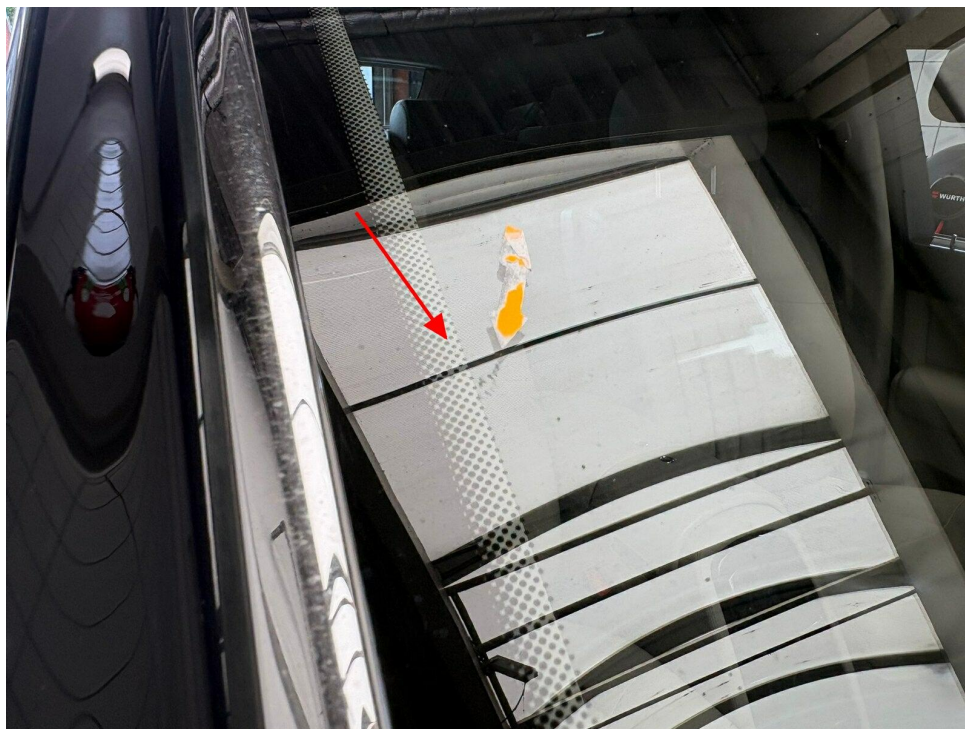


Bild 32 : Steinschlag Frontscheibe außerhalb Fernsichtbereich

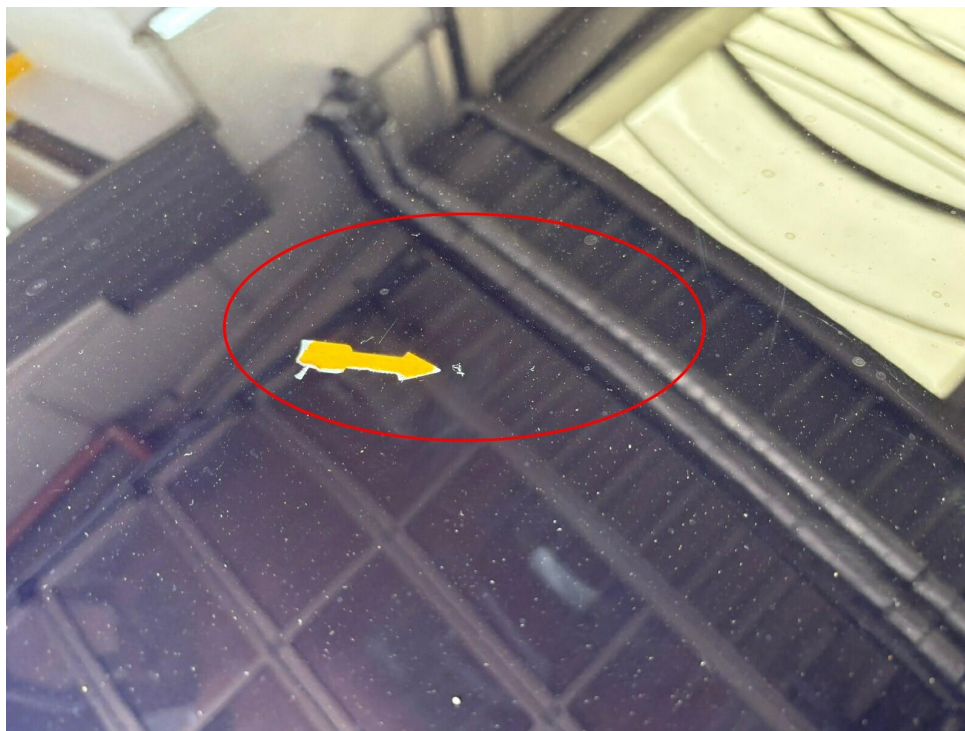


Bild 33 : Steinschlag Heckklappe



Bild 34 : Seitenteil hinten links verschrammt



Bild 35 : Seitenteil hinten links verschrammt



Bild 36 : Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt

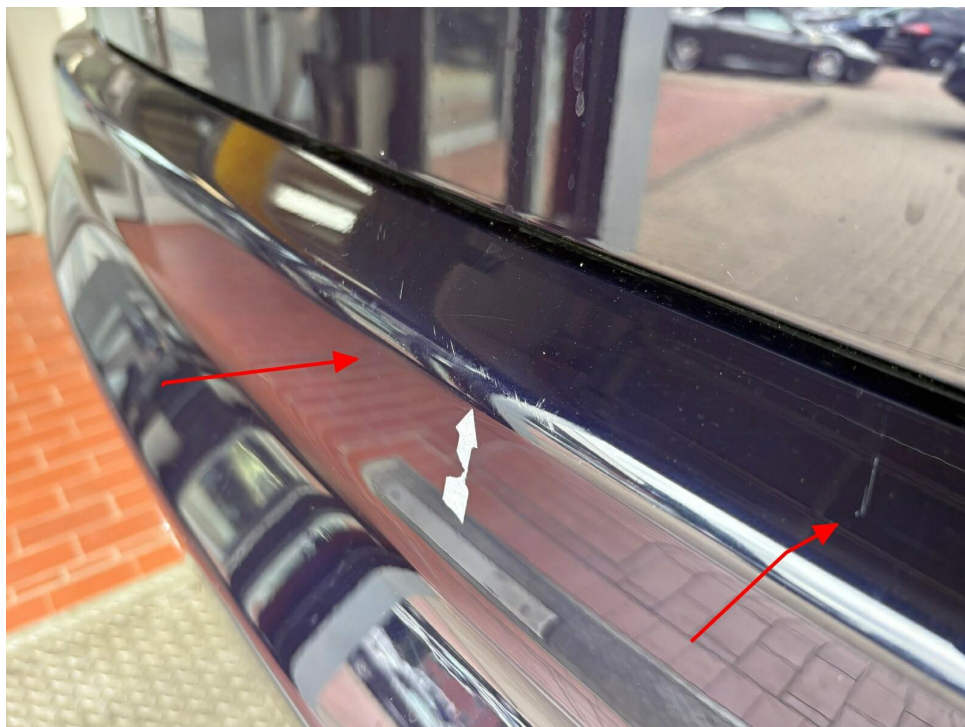


Bild 37 : Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt



Bild 38 : Tür hinten links verschrammt



Bild 39 : Tür hinten links verschrammt



Bild 40 : Tür hinten links verschrammt



Bild 41 : Seitenteil hinten links verschrammt



Bild 42 : Seitenteil hinten rechts verschrammt



Bild 43 : Tür vorne rechts verschrammt

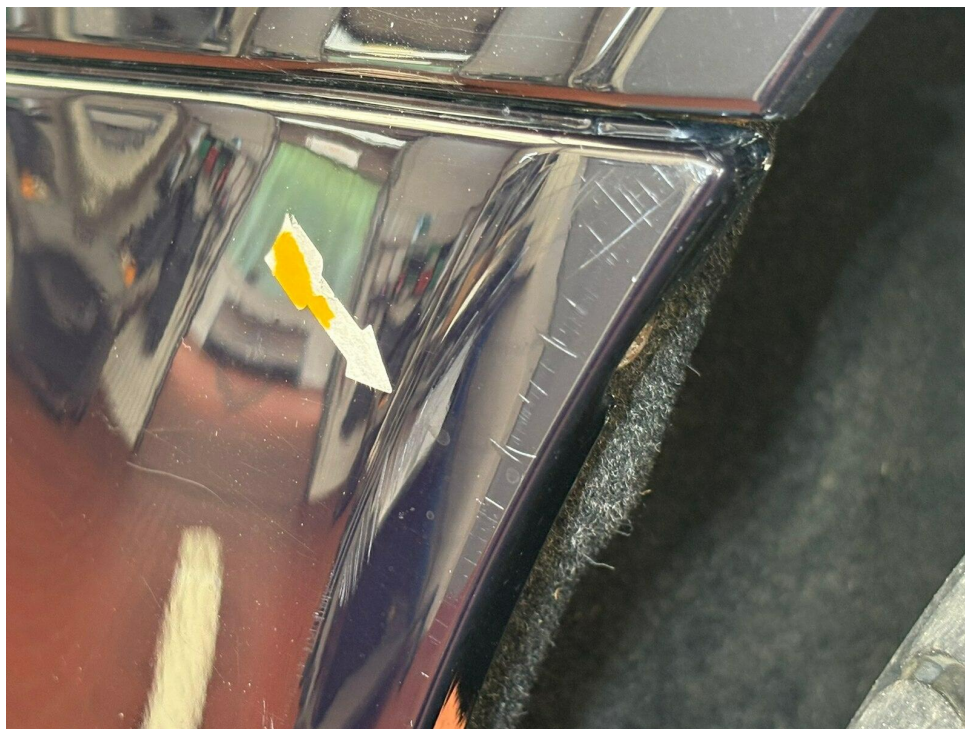


Bild 44 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 45 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 46 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 47 : Felge hinten links verschrammt



Bild 48 : Felge hinten links verschrammt



Bild 49 : Felge hinten links verschrammt



Bild 50 : Felge hinten rechts verschrammt

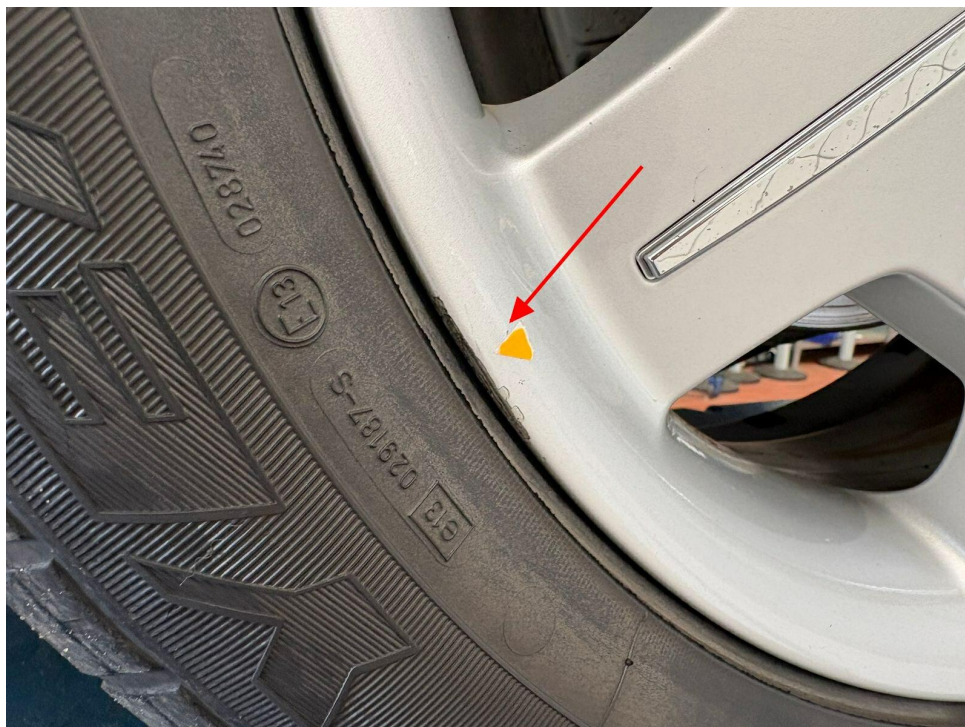


Bild 51 : Felge vorne rechts verschrammt

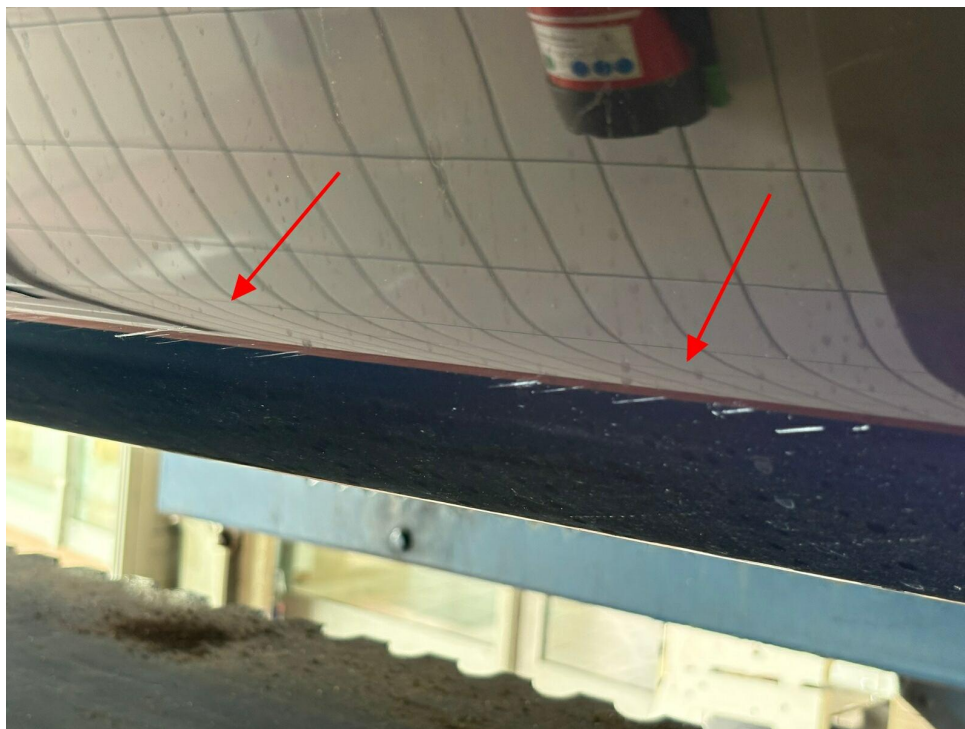


Bild 52 : Schwellerverkleidung rechts verschrammt



Bild 53 : Leckage Motorraum

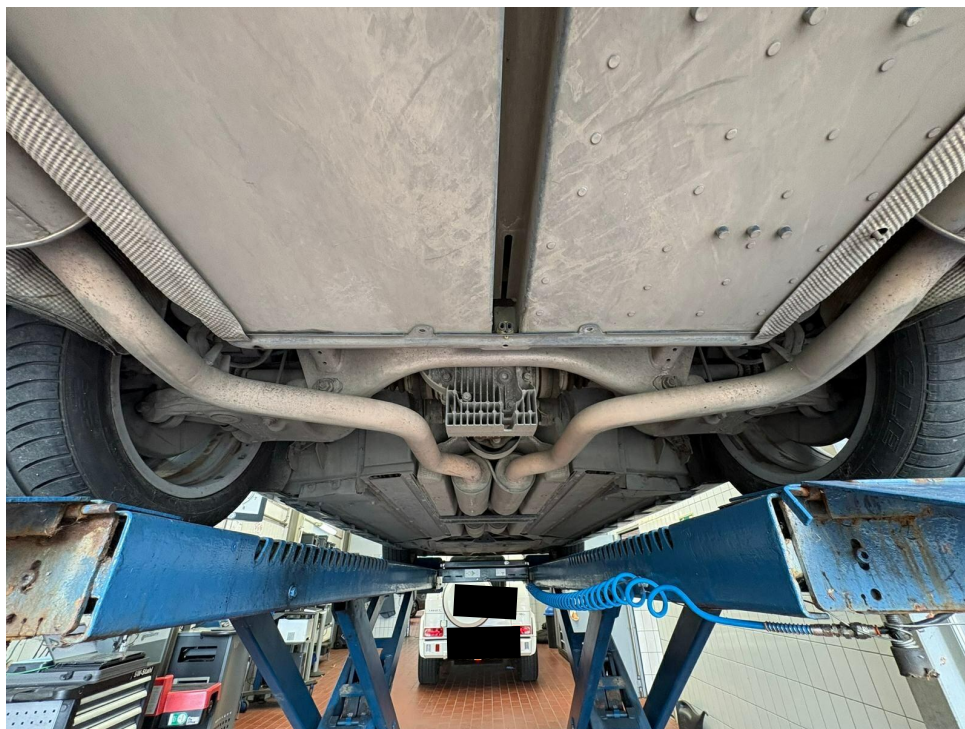


Bild 54 : Unterboden

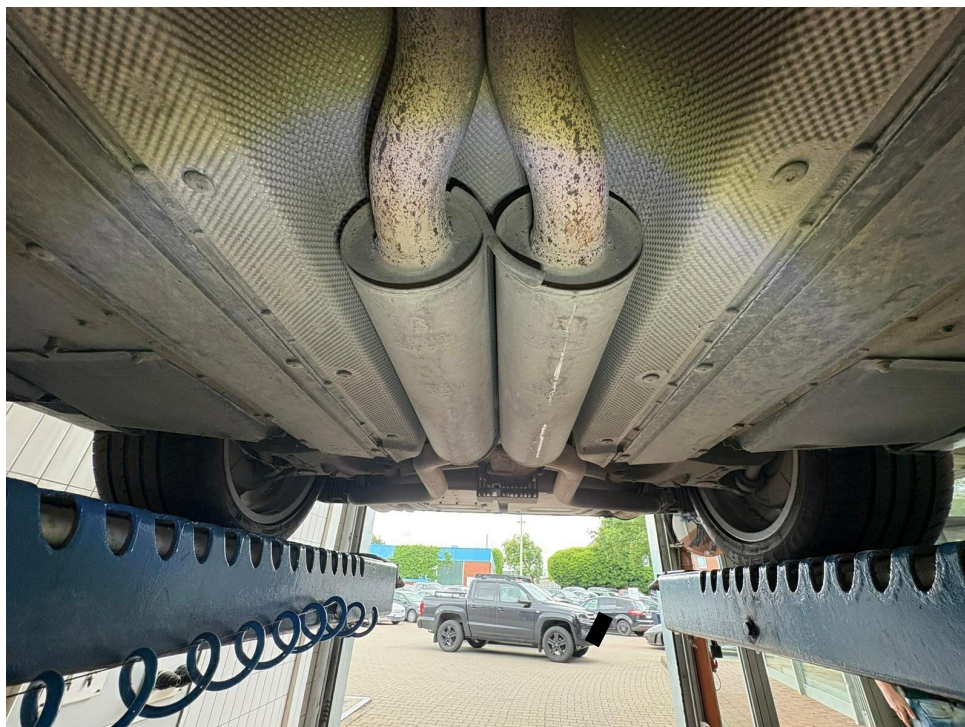


Bild 55 : Unterboden