

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Vielen Dank für Ihren Auftrag

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

[REDACTED]

Aktenzeichen

[REDACTED] Wertgutachten

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Oldenburg, Gerichtsstraße 7, 26135 Oldenburg

Ihr Auftrag vom

12.06.2026, per e-Mail durch [REDACTED]

Besichtigung

09.07.2026 um 12:00 Uhr
Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	58.823,53 EUR	70.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.07.2026 um 12:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das Fahrzeug wurde seit ca. 5 Jahren in einer geschlossenen Halle abgestellt und wurde weitestgehend nicht bewegt, die Batterien wurden nicht geladen. Alle Reifen weisen entsprechend Standplatten auf. Servicearbeiten haben in dieser Zeit nicht stattgefunden, weshalb ein aktuell nicht näher ermittelter Wartungsstau vorliegt. Weitere Folgeschäden aufgrund der hohen Standzeit können nicht ausgeschlossen werden.

Laut den vorgelegten Fahrzeugunterlagen handelt es sich nicht um ein Fahrzeug, welches ursprünglich für den deutschen Markt zugelassen wurde. Das Fahrzeug befand sich laut den Unterlagen in der Vergangenheit bereits einmal im Emirat Kuwait.

Dem SV lag keine Ausstattungsliste vor. Auch konnten diesbezüglich keine Unterlagen wie z.B. die Neupreisrechnung recherchiert werden. Zur Wertermittlung erfolgten deshalb Recherchen in den einschlägigen Medien im Internet, Fachzeitschriften u.ä., Abweichungen zum tatsächlichen Ausstattungsumfang können vorliegen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 200 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür rechts, 200µm - 450µm

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	30.05.2006
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	FERRARI
Typ / Verkaufsbezeichnung	430 / F430 F1 Scuderia
Aufbauart	Cabriolet
HSN / TSN	4019 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster	Leder
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	357 kW / 4308 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	33.027

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 35 ZR 19 88 Y	Pirelli / P Zero FSL	S / O	5 mm
rechts	225 / 35 ZR 19 88 Y	Pirelli / P Zero FSL	S / O	5 mm
2 links	285 / 35 ZR 19 99 Y	Pirelli / P Zero Rosso	S / O	4 mm
rechts	285 / 35 ZR 19 99 Y	Pirelli / P Zero Rosso	S / O	4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Die Reifen weisen ein Herstellungsdatum von

vorne rechts Kalenderwoche 06/2011

vorne links Kalenderwoche 06/2011

hinten rechts Kalenderwoche 13/2012

hinten links Kalenderwoche 14/2012

auf.

Ausstattung

Abdeckhauben für Fahrzeug, Lenkrad und Sitze, Adaptives Stoßdämpfungssystem, Airbags für Fahrer und Beifahrer, Armaturenbrett mit schwarzem Alcantara bezogen, Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, Bi-Xenon-Frontscheinwerfer inkl. Hochdruckreinigungssystem, Dachhimmel aus zweilagigem Wabengewebe, Diebstahlwarnanlage, Differenzial, elektronisch geregelt, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitätsprogramm CST (Controllo Stabilità e Trazione) inklusive ABS und ASR, Fahrdynamik-Set-Up "Manettino", am Lenkrad elektronisch einstellbar, Fahrzeugboden "Grigio Corsa" in speziellem Design, Fensterheber, elektrisch, Getriebe: Sequenzielles 6-Gang Schaltgetriebe, Grundausstattung F430, Handbremse in Leder und schwarzem Alcantara, Innendecor: Karbon, Innendecor: Rückwand hinter den Sitzen mit Alcantara verkleidet, Karbon-Keramik Bremsanlage, Karboneinlagen in Mittelkonsole und den seitlichen Lufteinlässen, Klimaautomatik, Lackierung: Auswahl aus 16 Metallic-/Unifarben, Launch Control, Lenksäule axial und vertikal einstellbar, Polster: Lederausstattung mit Aluminiuminterieur, Radio: HiFi-System Radio/CD, Reifenreparatur-Kit, Räder: Leichtmetallfelgen 19" Leichtmetall-Felgen im 5-Speichen-Design, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sitze: "Super-Racing" Sitze aus Karbon, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmedämmende Verglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen und der Innenraum einen nicht üblichen Zustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Beifahrersitz Rücklehne Klappfunktion defekt, instandsetzen; Kunststoffscheibe hinten verschrammt, erneuern (Bild 25); Türgriff links ohne Funktion, instandsetzen; Verdeck links wellig, instandsetzen (Bild 26); Tür links mehrfach verschrammt, lackieren (Bild 30, 31, 32); Seitenteil links verschrammt, lackieren (Bild 29); Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren (Bild 28); Verdeckabdeckung verschrammt, lackieren (Bild 27); Kotflügel rechts verschrammt, lackieren (Bild 35); Steinschlag an Fahrzeugfront, lackieren (Bild 34); Stoßfänger vorne unten verschrammt, lackieren (Bild 33); elektrische Sitzverstellung links ohne Funktion, lackieren; Wartung überfällig, instandsetzen; Felge hinten links verschrammt, lackieren (Bild 37); Schweller links verschrammt, lackieren (Bild 36); Reifen alle mit Standschäden und überaltert, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

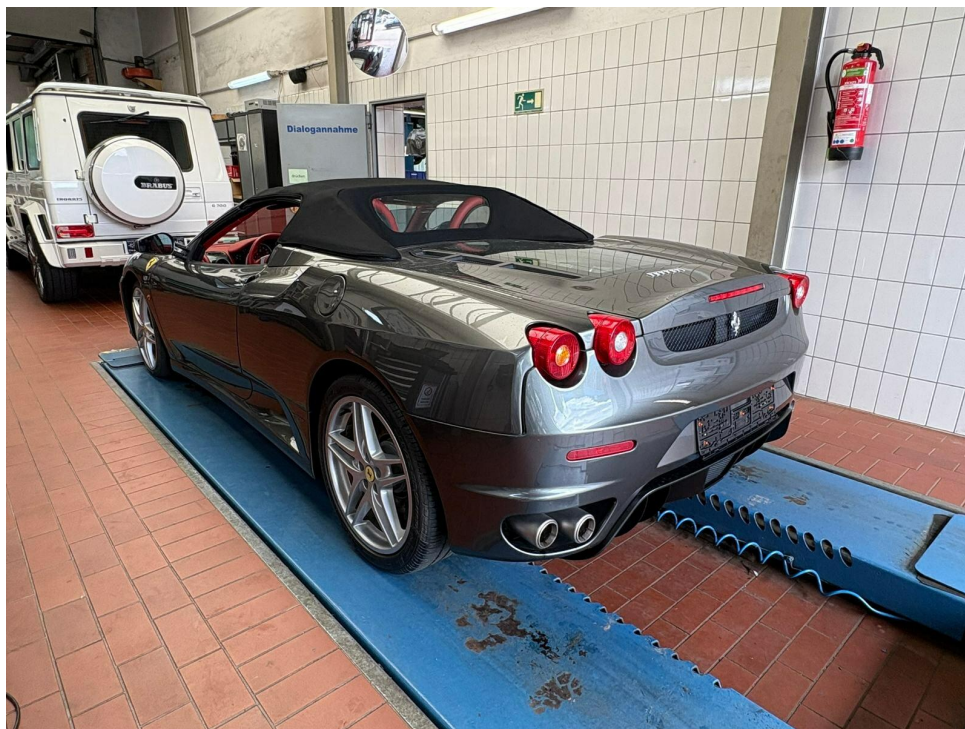


Bild 5 : Diagonale hinten



Bild 6 : Diagonale vorn



Bild 7 : Sitz rechts



Bild 8 : Innenraum



Bild 9 : Kofferraum vorne



Bild 10 : Fussraum links

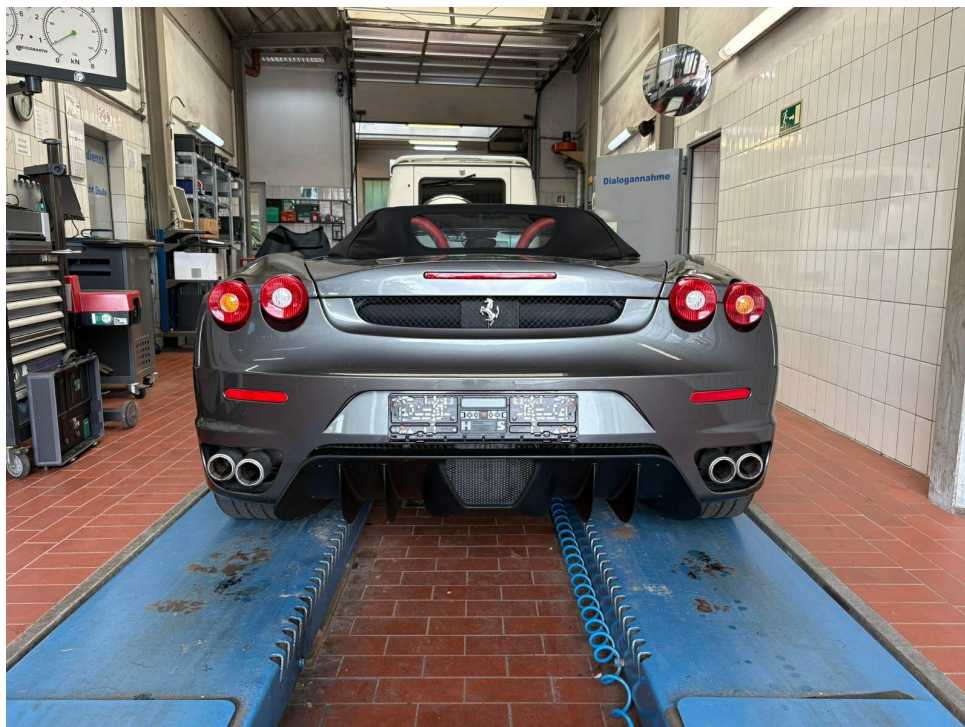


Bild 11 : Übersicht Fahrzeugheck



Bild 12 : Übersicht Fahrzeugfront

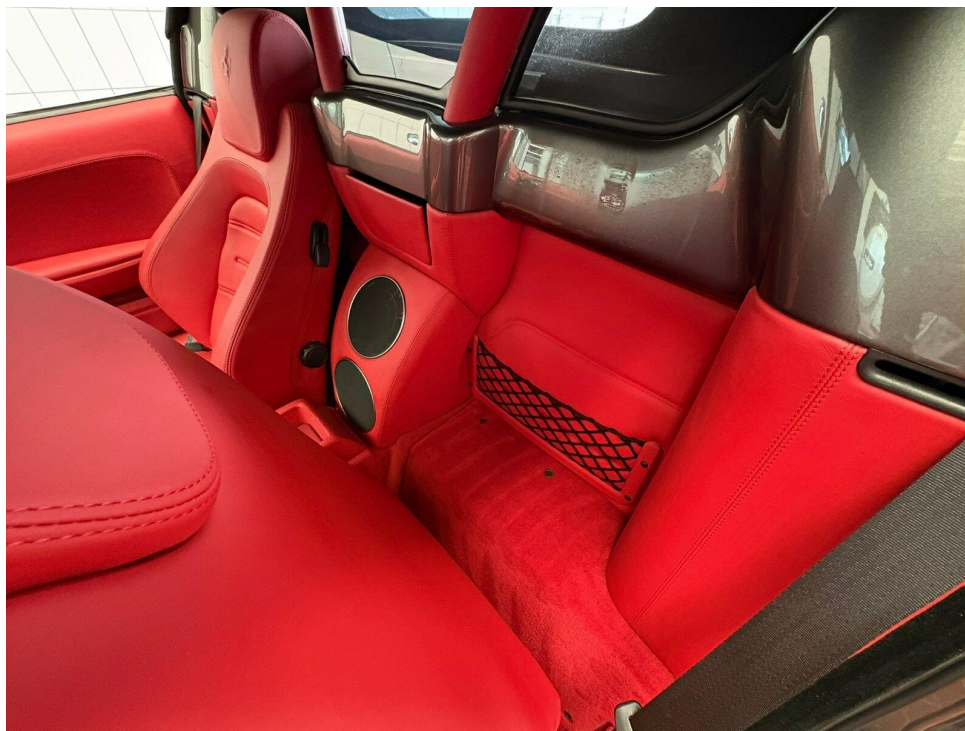


Bild 13 : Innenraum hinter Fahrersitz



Bild 14 : Sitz links



Bild 15 : Bordwerkzeug



Bild 16 : Motorraum



Bild 17 : Unterboden



Bild 18 : Übersicht Fahrzeugheck unten



Bild 19 : Übersicht Fahrzeugfront unten



Bild 20 : Schalldämpfer



Bild 21 : Rad hinten links



Bild 22 : Rad vorne links



Bild 23 : Rad vorne rechts



Bild 24 : Rad hinten rechts



Bild 25 : Kunststoffscheibe hinten verschrammt



Bild 26 : Verdeck links wellig



Bild 27 : Verdeckabdeckung verschrammt



Bild 28 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 29 : Seitenteil links verschrammt



Bild 30 : Tür links mehrfach verschrammt



Bild 31 : Tür links mehrfach verschrammt



Bild 32 : Tür links mehrfach verschrammt



Bild 33 : Stoßfänger vorne unten verschrammt



Bild 34 : Steinschlag an Fahrzeugfront



Bild 35 : Kotflügel rechts verschrammt



Bild 36 : Schweller links verschrammt



Bild 37 : Felge hinten links verschrammt