

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Vielen Dank für Ihren Auftrag

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

[REDACTED]

Aktenzeichen

[REDACTED] Wertgutachten

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Oldenburg, Gerichtsstraße 7, 26135 Oldenburg

Ihr Auftrag vom

12.06.2026, per e-Mail durch Herrn [REDACTED]

Besichtigung

09.07.2026 um 15:00 Uhr

Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	37.815,13 EUR	45.000,00 EUR

Der angegebene Einkaufswert bezieht sich auf das besichtigte Fahrzeug ohne deutsche Betriebserlaubnis.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.07.2026 um 15:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das Fahrzeug wurde seit ca. 5 Jahren in einer geschlossenen Halle abgestellt und wurde weitestgehend nicht bewegt, die Batterien wurden nicht geladen. Alle Reifen weisen entsprechend Standplatten auf. Servicearbeiten haben in dieser Zeit nicht stattgefunden, weshalb ein aktuell nicht näher ermittelter Wartungsstau vorliegt. Weitere Folgeschäden aufgrund der hohen Standzeit können nicht ausgeschlossen werden.

Laut den vorgelegten Fahrzeugunterlagen handelt es sich nicht um ein Fahrzeug, welches ursprünglich für den deutschen Markt zugelassen wurde.

Dem SV lag keine Ausstattungsliste vor. Auch konnten diesbezüglich keine Unterlagen wie z.B. die Neupreisrechnung recherchiert werden. Zur Wertermittlung erfolgten deshalb Recherchen in den einschlägigen Medien im Internet, Fachzeitschriften u.ä., Abweichungen zum tatsächlichen Ausstattungsumfang können vorliegen.

An dem Fahrzeug wurden umfangreiche Umbauten mit Bauteilen des Tuning-Herstellers Techart vorgenommen:

- Gewindefahrwerk
- Monoblock Aluminiumfelgen mit Zentralverschluß
- Karosserie-Kit mit Front- und Heckschürze, Schwellerverbreiterungen, Heckspoilerumbau, Carbon-Fronthaube
- Motorumbau
- Abgasanlagenumbau

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Dem SV lagen keinerlei Zulassungsdokumente, Betriebserlaubnisse oder Gutachten zum Fahrzeug oder den vorgenommenen Umbauten vor.

Die angebene Erstzulassung ist anhand von Indizien geschätzt.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 160 µm festgestellt.

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil hinten links, 260µm - 650µm

- Seitenteil hinten rechts, 200µm - 800µm

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	01.07.2012
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	PORSCHE
Typ / Verkaufsbezeichnung	997 TURBO / 911 TURBO S
Aufbauart	Cabriolet
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Türen	2
Sitzplätze	4
Farbe	Carraraweiss
Lackierung	Metallic
Polster	Leder
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Boxermotor
Leistung / Hubraum	390 kW / 3800 cm ³
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	18.044

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 30 ZR 20 90 Y	Continental / SportContact 6	S / O	5 mm
rechts	245 / 30 ZR 20 90 Y	Continental / SportContact 6	S / O	6 mm
2 links	325 / 25 ZR 20 101 Y	Continental / SportContact 6	S / O	6 mm
rechts	325 / 25 ZR 20 101 Y	Continental / SportContact 6	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Die Reifen weisen ein Herstellungsdatum von

vorne rechts Kalenderwoche 08/2017

vorne links Kalenderwoche 08/2017

hinten rechts Kalenderwoche 06/2017

hinten links Kalenderwoche 06/2017

auf.

Ausstattung

Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Allradantrieb mit kennfeldgesteuerter Lamellenkupplung PTM, Anfahrassistent, Außen- und Innenspiegel automatisch abblendbar mit integriertem Regensensor, Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bi-Xenon-Scheinwerfer inklusive Scheinwerferreinigungsanlage, Bordcomputer mit Ladedruckanzeige, Bremsanlage: Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), Drehzahlmesser, Dynamisches Kurvenlicht, Fahrstabilisierungssystem PSM (Porsche Stability Management), Fensterheber elektrisch vorn, Fondseitscheiben elektrisch betätigt, Fußraumbeleuchtung, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Grundausrüstung 911 Turbo, Heckdeckel mit Abrisskante und automatisch ausfahrendem Spaltflügel, Interieurteile in Alu-Optik lackiert, Klimaanlage vollautomatisch, Kofferraum- und Motordeckelentriegelung elektrisch, Kopfstützen vorne, Lackierung: Metallic, Leichtmetallräder 19", "RS Spyder" mit Zentralverschluss, Lenkrad: SportDesign Lenkrad in Leder mit Schaltpaddles, Nebelscheinwerfer, Polster: Lederausstattung in Serienfarbe 911 Turbo S, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Communication Management (PCM) inkl. Navigationsmodul (DVD-Wechsler), Porsche Torque Vectoring (PTV), Radiozubehör: BOSE Surround Sound-System, Reifendruckkontrollsystem (RDK), Räderzubehör: Diebstahlsicherung für Räder, Räderzubehör: Reifen-Reparatursystem, Scheibenwaschdüsen, beheizt, Servolenkung mit variabler Lenkübersetzung, Sitze: Adaptive Sportsitze mit Fahrermemory, Sitze: Fondsitzelehnen einzeln umklappbar, Sport Chrono Paket Turbo für PDK inkl dynamische Motorlager (Turbo S), Tagfahr- und Positionslicht in LED-Technik, Tempomat, Verdeck vollautomatisch elektrisch betätigt, Vorrüstung für Kindersitzbefestigung ISOFIX auf der Beifahrerseite, Wegfahrsperre (Transponder-System), Windschott, Windschutzscheibe mit Graukeil, Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Überrollschutz, automatisch ausfahrend

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

ESP Warnleuchte aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Motorkontrollleuchte aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Innenraum durch Tierkot verunreinigt, reinigen; Fahrersitz Rücklehne verschrammt, erneuern (Bild 42); Carbonabdeckung Schweller links verschrammt, erneuern; Carbonabdeckung Außenspiegel rechts verschrammt, erneuern (Bild 30); Carbonfrontschürze vorne mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 18, 19); Blinker seitlich recht ausgebrochen, erneuern (Bild 43); Carbon Fronthaube gebrochen, erneuern (Bild 37, 38); Stossfänger hinten/Heckschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert, lackieren mit Lackaufbau (Bild 31, 32, 33, 35, 36); Heckspoiler Carbon-Winglet rechts Befestigung lose, erneuern (Bild 39); Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29); Reifen überaltert, erneuern; Wartung überfällig, instandsetzen; Schlussleuchten rechts und links unsachgemäß foliert, erneuern (Bild 34, 40, 41).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorn



Bild 6 : Diagonale hinten



Bild 7 : Innenraum



Bild 8 : Beifahrersitz



Bild 9 : Fahrersitz



Bild 10 : Kofferraum

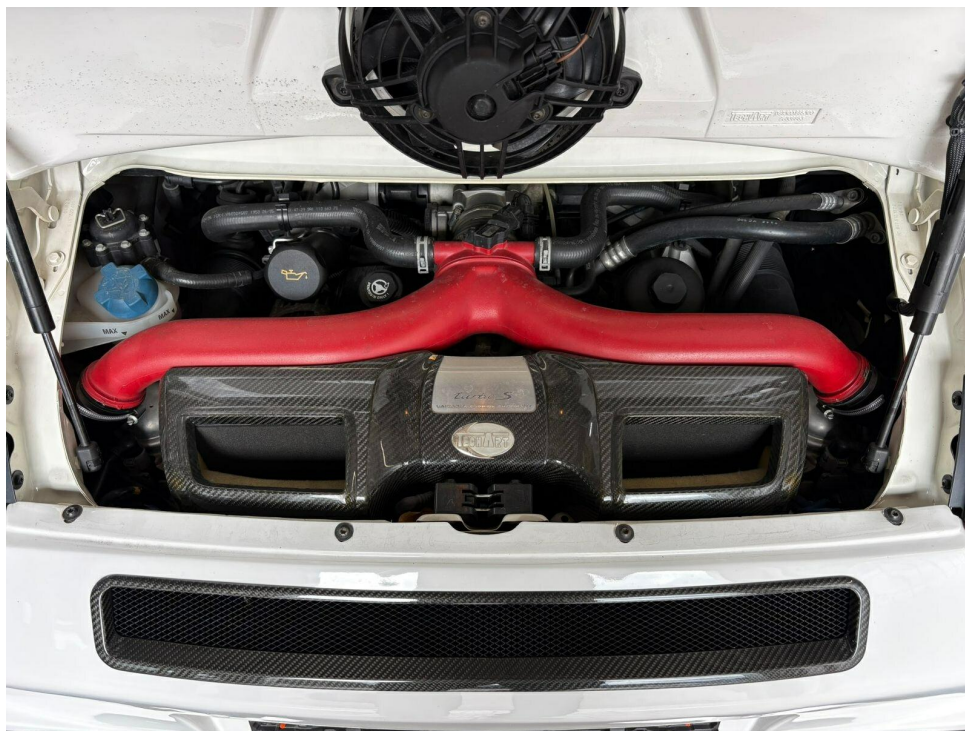


Bild 11 : Motorraum



Bild 12 : Rad vorne links

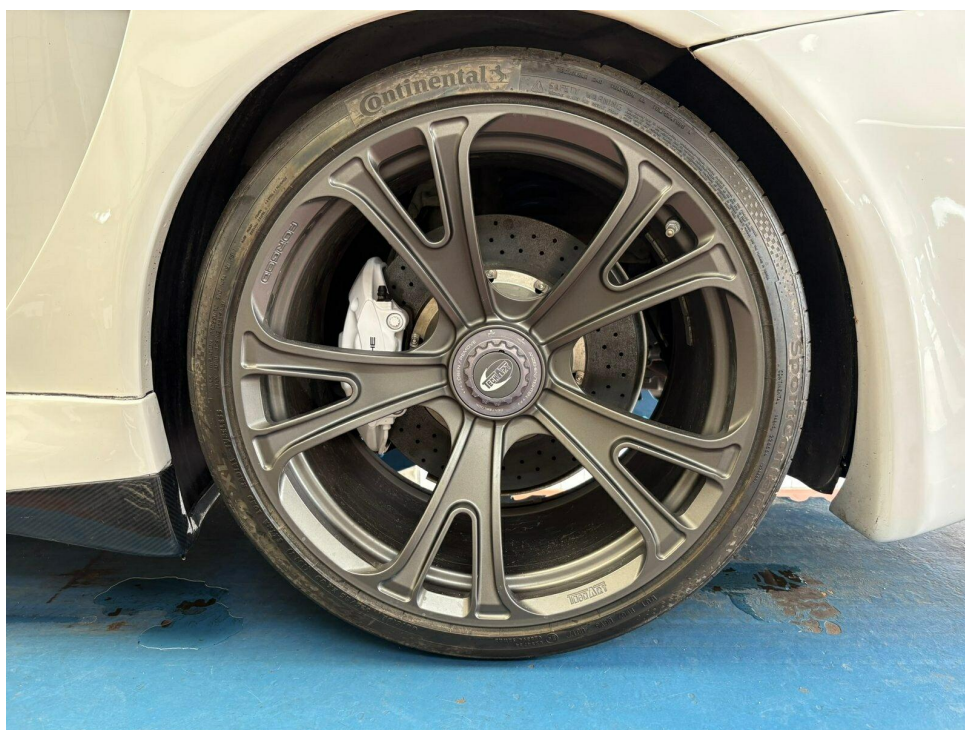


Bild 13 : Rad hinten links



Bild 14 : Rad hinten rechts



Bild 15 : Rad vorne rechts



Bild 16 : Übersicht hinten

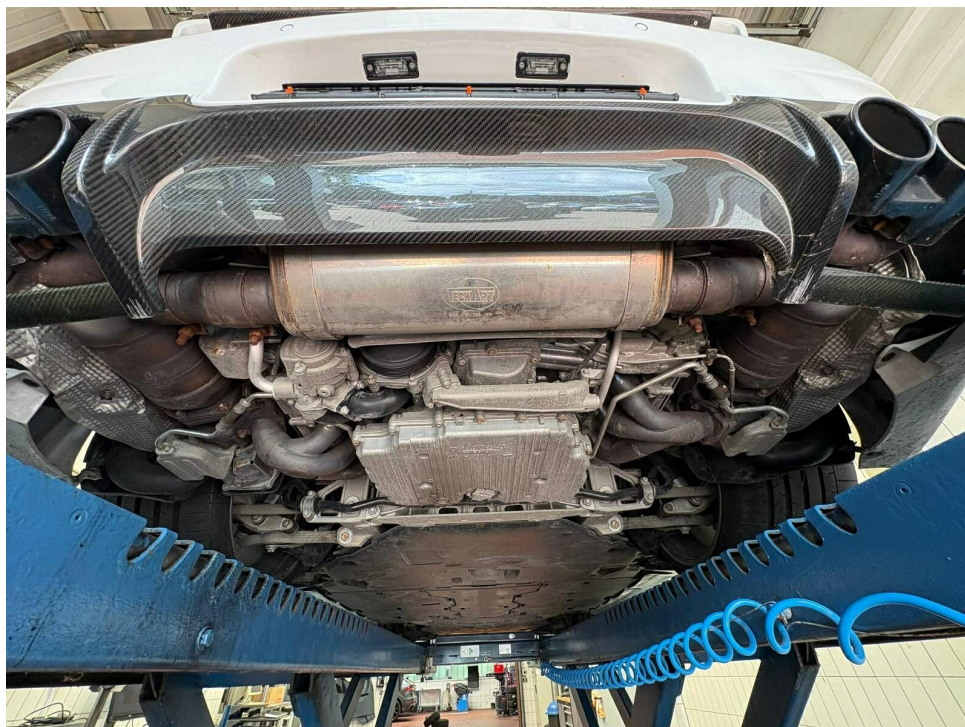


Bild 17 : Übersicht Motorraum unten



Bild 18 : Carbonfrontschürze vorne mehrfach verschrammt



Bild 19 : Carbonfrontschürze vorne mehrfach verschrammt



Bild 20 : Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert

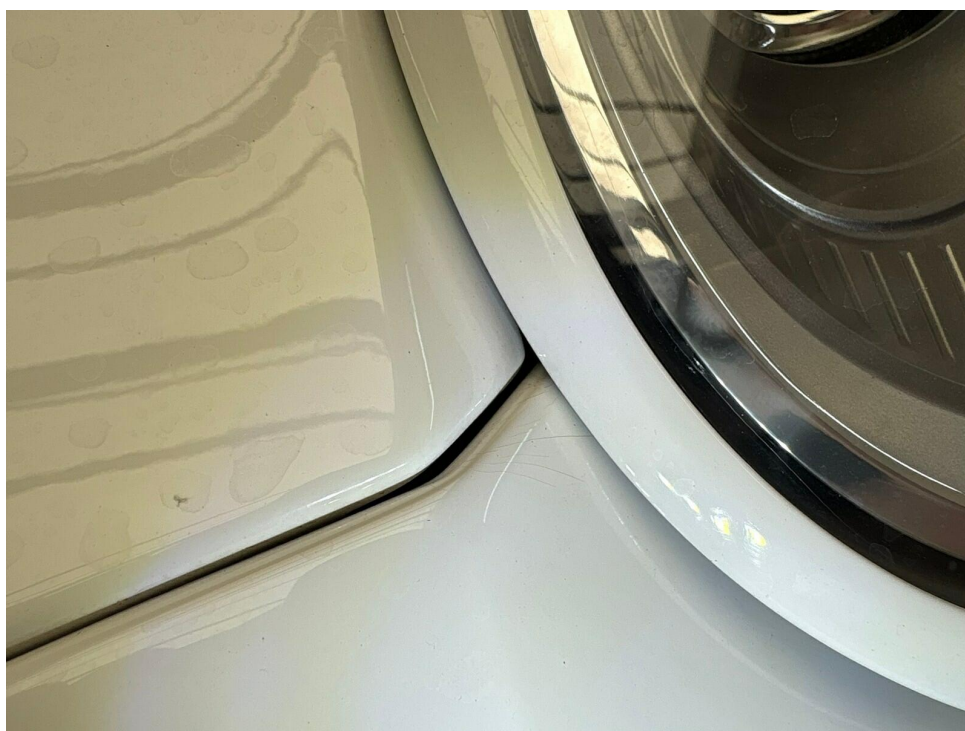


Bild 21 : Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert

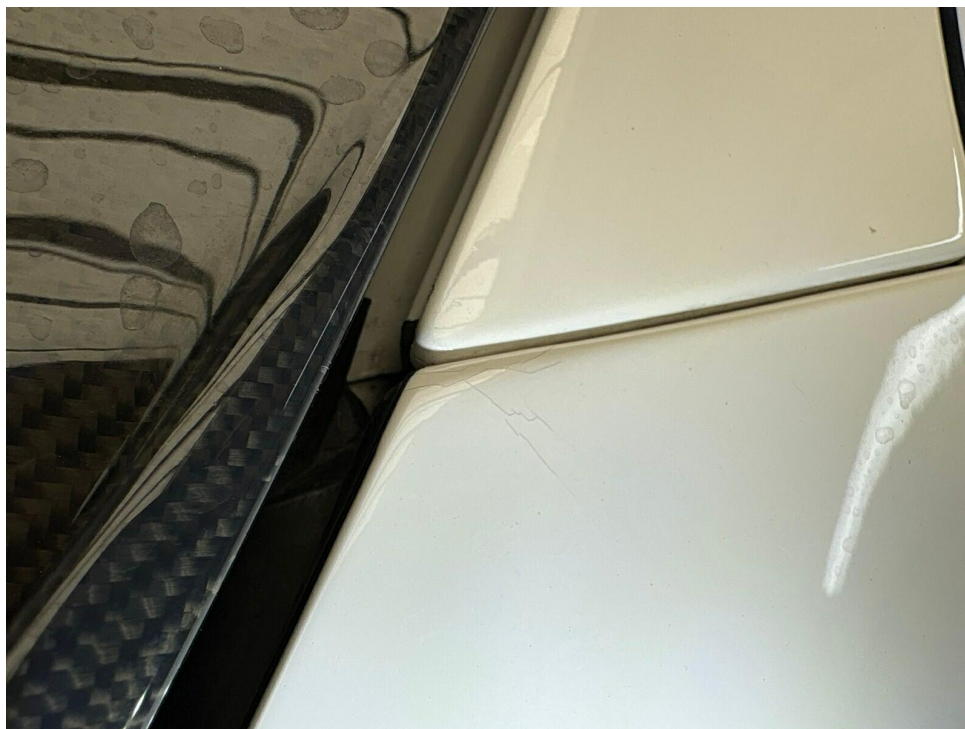


Bild 22 : Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert

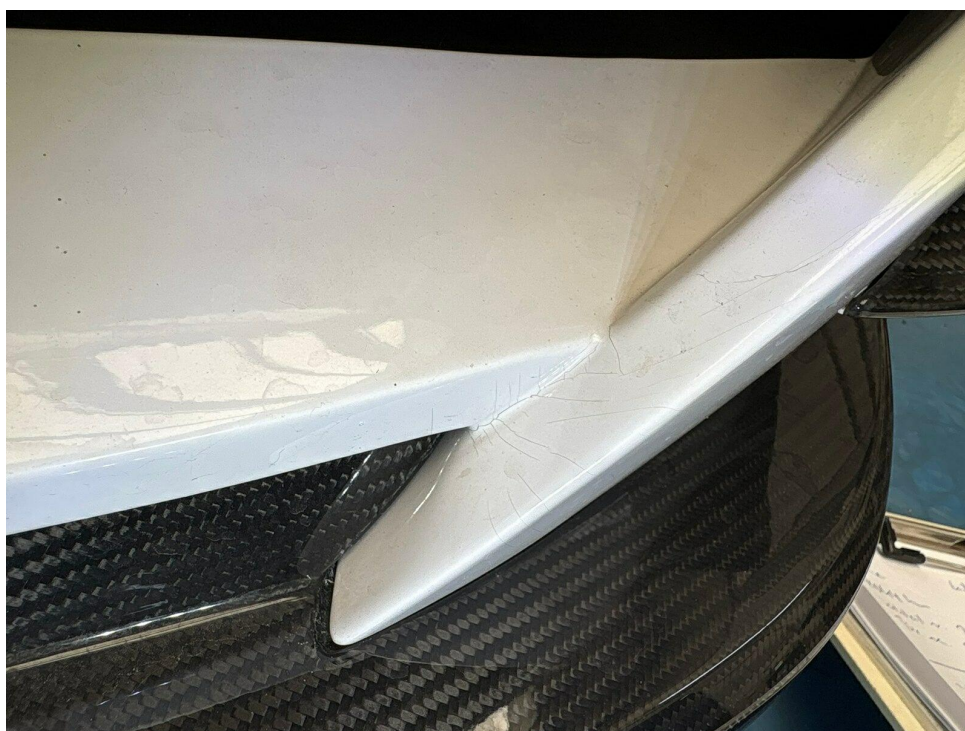


Bild 23 : Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert



Bild 24 : Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert



Bild 25 : Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert

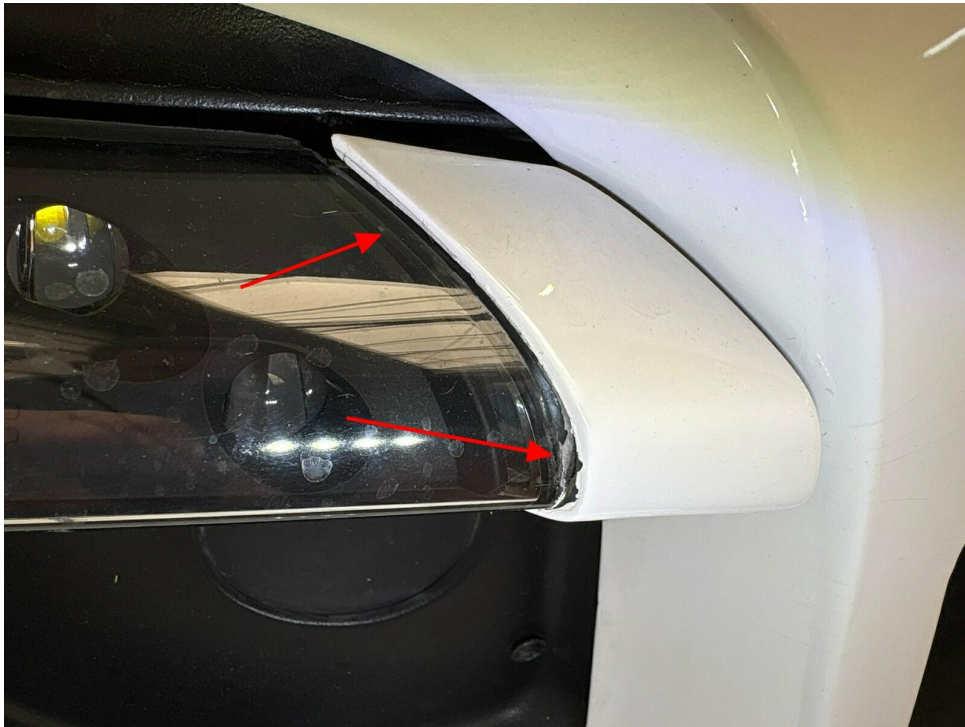


Bild 26 : Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert



Bild 27 : Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert



Bild 28 : Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert



Bild 29 : Stossfänger vorne/Frontschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert



Bild 30 : Carbonabdeckung Außenspiegel rechts verschrammt



Bild 31 : Stossfänger hinten/Heckschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert

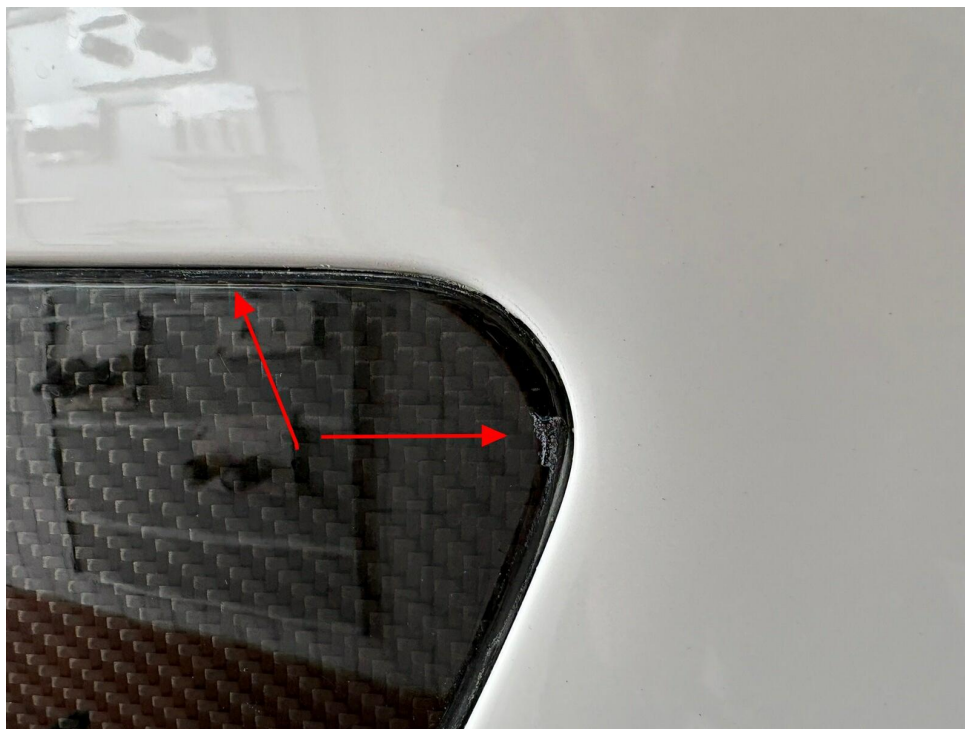


Bild 32 : Stossfänger hinten/Heckschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert

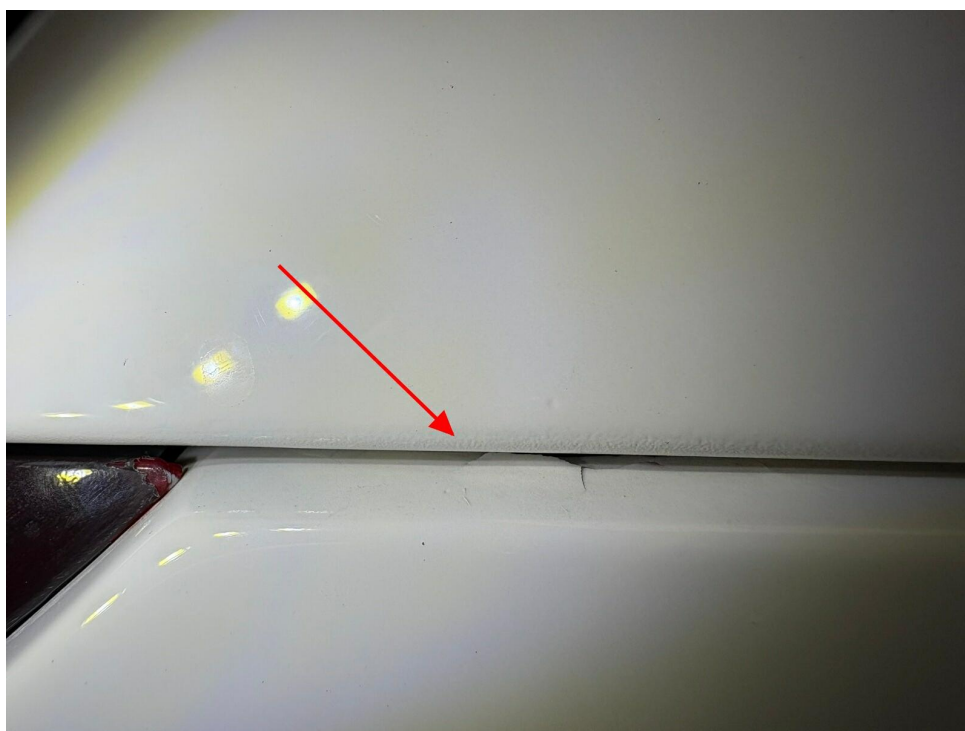


Bild 33 : Stossfänger hinten/Heckschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert

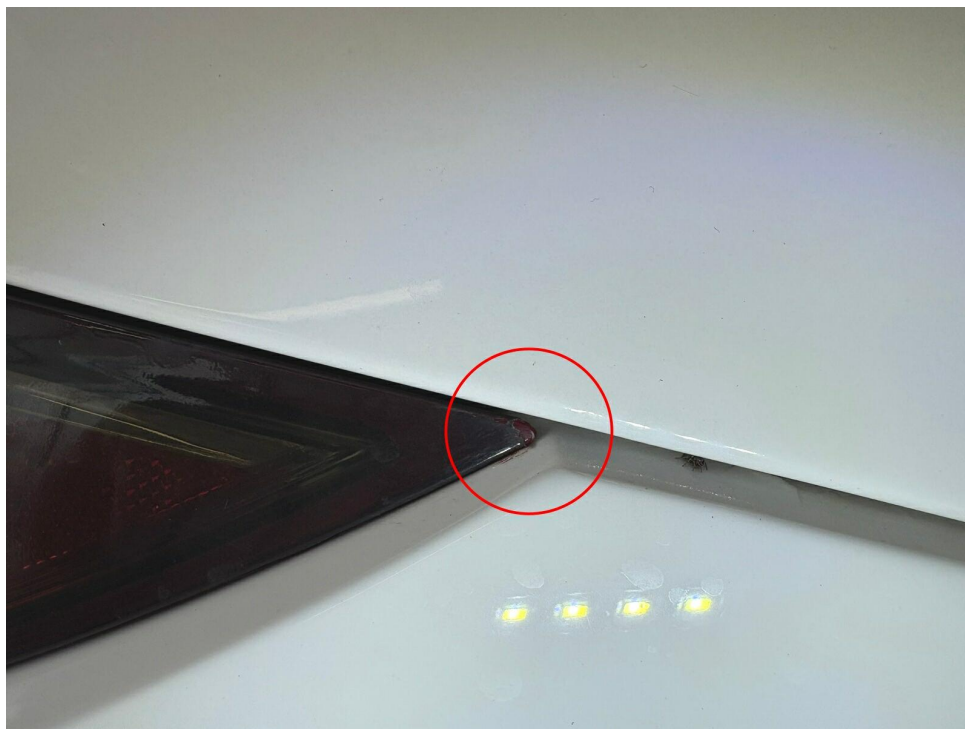


Bild 34 : Schlussleuchten rechts und links unsachgemäß foliert



Bild 35 : Stossfänger hinten/Heckschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert



Bild 36 : Stossfänger hinten/Heckschürze Lackierung mehrfach gebrochen und unsachgemäß lackiert



Bild 37 : Carbon Fronthaube gebrochen



Bild 38 : Carbon Fronthaube gebrochen

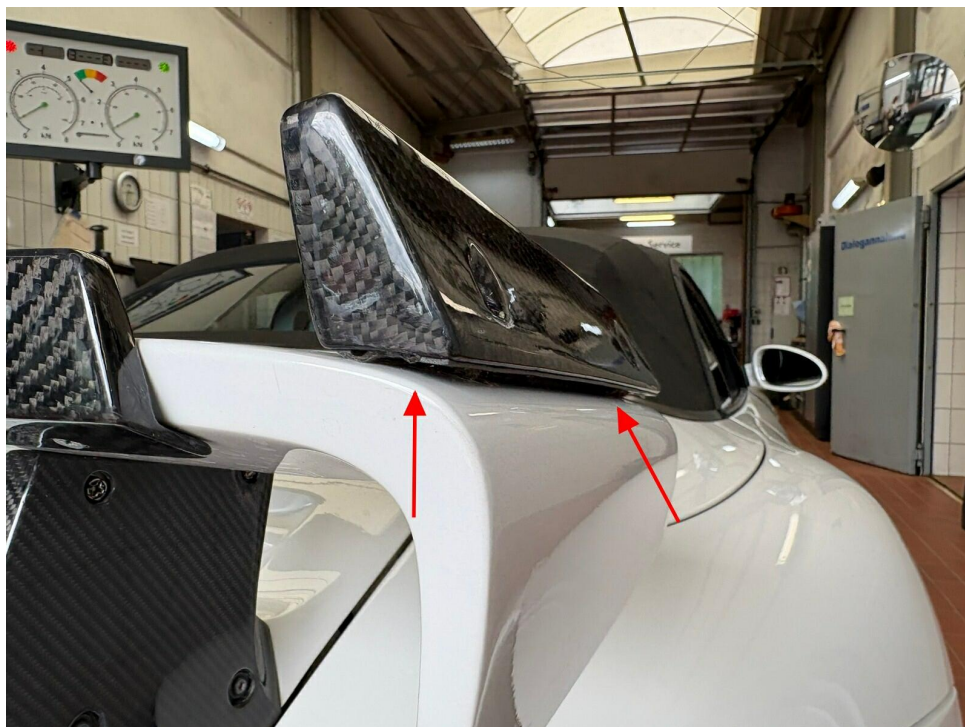


Bild 39 : Heckspoiler Carbon-Winglet rechts Befestigung lose



Bild 40 : Schlussleuchten rechts und links unsachgemäß foliert



Bild 41 : Schlussleuchten rechts und links unsachgemäß foliert



Bild 42 : Fahrersitz Rücklehne verschrammt



Bild 43 : Blinker seitlich recht ausgebrochen