

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Vielen Dank für Ihren Auftrag

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 MeppenStaatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 OldenburgDEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.comAnsprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 05931 9861-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

[REDACTED]

Aktenzeichen

[REDACTED] Wertgutachten

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Oldenburg, Gerichtsstraße 7, 26135 Oldenburg

Ihr Auftrag vom

12.06.2026, per e-Mail durch [REDACTED]

Besichtigung

08.07.2026 um 13:30 Uhr
Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	46.218,49 EUR	55.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.07.2026 um 13:30 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Autohaus Heinz Rakel, Meppener Str. 134, 49744 Geeste, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Das Fahrzeug wurde seit ca. 5 Jahren in einer geschlossenen Halle abgestellt und wurde weitestgehend nicht bewegt, die Batterien wurden nicht geladen. Alle Reifen weisen entsprechend Standplatten auf. Servicearbeiten haben in dieser Zeit nicht stattgefunden, weshalb ein aktuell nicht näher ermittelter Wartungsstau vorliegt. Weitere Folgeschäden aufgrund der hohen Standzeit können nicht ausgeschlossen werden.

Laut den vorgelegten Fahrzeugunterlagen handelt es sich nicht um ein Fahrzeug, welches ursprünglich für den deutschen Markt zugelassen wurde.

Dem SV lag keine Ausstattungsliste vor. Auch konnten diesbezüglich keine Unterlagen wie z.B. die Neupreisrechnung recherchiert werden. Zur Wertermittlung erfolgten deshalb Recherchen in den einschlägigen Medien im Internet, Fachzeitschriften u.ä., Abweichungen zum tatsächlichen Ausstattungsumfang können vorliegen.

Zudem handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Tuning-Umbau des Herstellers Brabus. Dieser umfasst einen Widestar Bodykit, bestehend aus Stoßfängeraufsätzen vorne und hinten inkl. modifizierter Front- und Heckbeleuchtung, Türaufsätzen vorne und hinten, Kotflügel- und Seitenteilaufsätzen, Schwelleraufsätzen inkl. Einstiegsbeleuchtung, Motorhaubenaufsatz, Frontspoiler und Heckspoiler. Des Weiteren umfasst der Umbau ein Tieferlegungsfahrwerk, Monoblock-Felgen und Distanzscheiben, ebenfalls des Herstellers Brabus, sowie eine komplette Innenraumgestaltung an Sitzen, Fußboden, Dachhimmel, Seiten- und Türverkleidungen in zeifarbigem Leder in der Farbkombination lila-grau, sowie diverse Blendenbauteile im Innenraum aus lilafarbigem Carbon. Zudem sind das Lenkrad und der Armaturenräger inkl. Blenden und Bedienelementen ebenfalls in lilafarbigem Leder und Carbon gestaltet.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 125 µm festgestellt.

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 30.07.2026

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel links, 350µm - 550µm

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	28.11.2013
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbezeichnung	G-KLASSE / 463 274
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1313 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	Perlmutteffekt
Polster / Farbe	Leder / Lila/Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 12
Leistung / Hubraum	450 kW / 5980 cm³
Schadstoffklasse	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	31.733

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	305 / 35 ZR 22 110 W	Pirelli / Scorpion Zero	S / O	5 mm
rechts	305 / 35 ZR 22 110 W	Pirelli / Scorpion Zero	S / O	5 mm
2 links	305 / 35 ZR 22 110 W	Pirelli / Scorpion Zero	S / O	5 mm
rechts	305 / 35 ZR 22 110 W	Pirelli / Scorpion Zero	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Die Reifen weisen ein Herstellungsdatum von

vorne rechts Kalenderwoche 02/2013

vorne links Kalenderwoche 03/2013

hinten rechts Kalenderwoche 03/2013

hinten links Kalenderwoche 01/2013

auf.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Steinschlag Tür vorne links, lackieren (Bild 37, 40); Steinschlag Schweller hinten links, lackieren (Bild 36); Radlauf hinten rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 34); Felge vorne links mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 42, 47); Felge hinten links mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 43); Radlaufverkleidung hinten links gebrochen, erneuern (Bild 45); Steinschlag Tür vorne rechts, lackieren (Bild 39); Schweller vorne rechts korrodiert, lackieren mit Lackaufbau (Bild 41); Steinschlag Radlauf vorne rechts, lackieren (Bild 35); Felge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 44, 46); Fahrtrichtungsanzeiger vorne und hinten links defekt, instandsetzen (Bild 49); Fehlermeldung "AAS defekt" im Display, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 48); Dachspoiler/Windabweiser Schiebedach fehlt, erneuern (Bild 32, 33); Motorkontrolllampe aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 50); Kotflügel/Kotflügelverbreiterung unsachgemäß instandgesetzt, Lack gebrochen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 38); Reifen alle mit Standschäden und überaltert, erneuern; Wartung überfällig, instandsetzen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

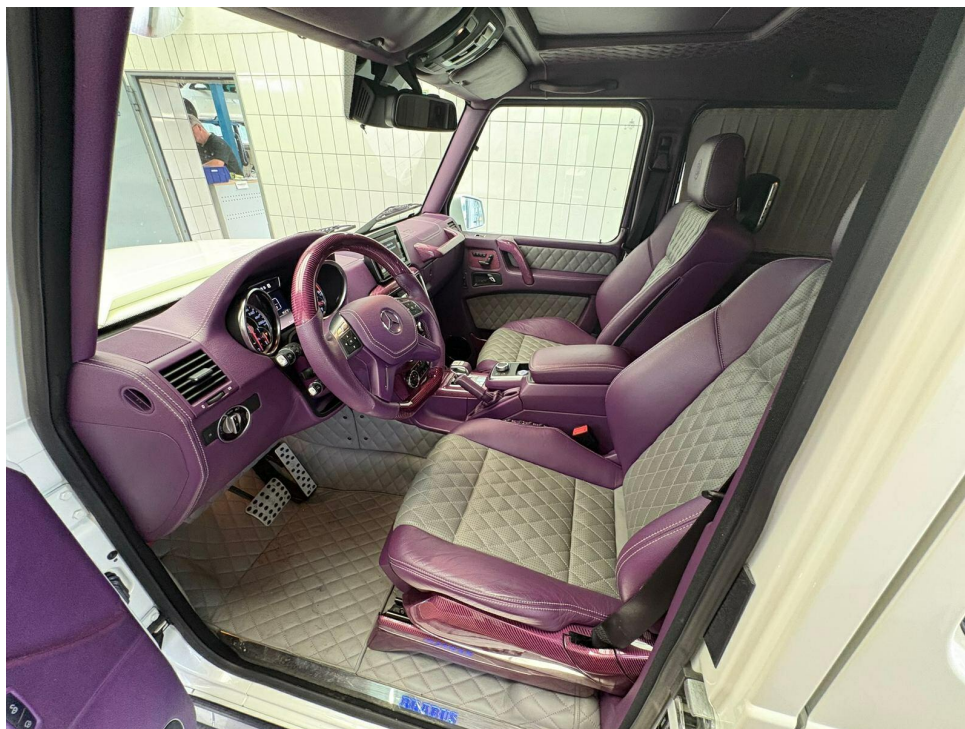


Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorn



Bild 6 : Diagonale hinten

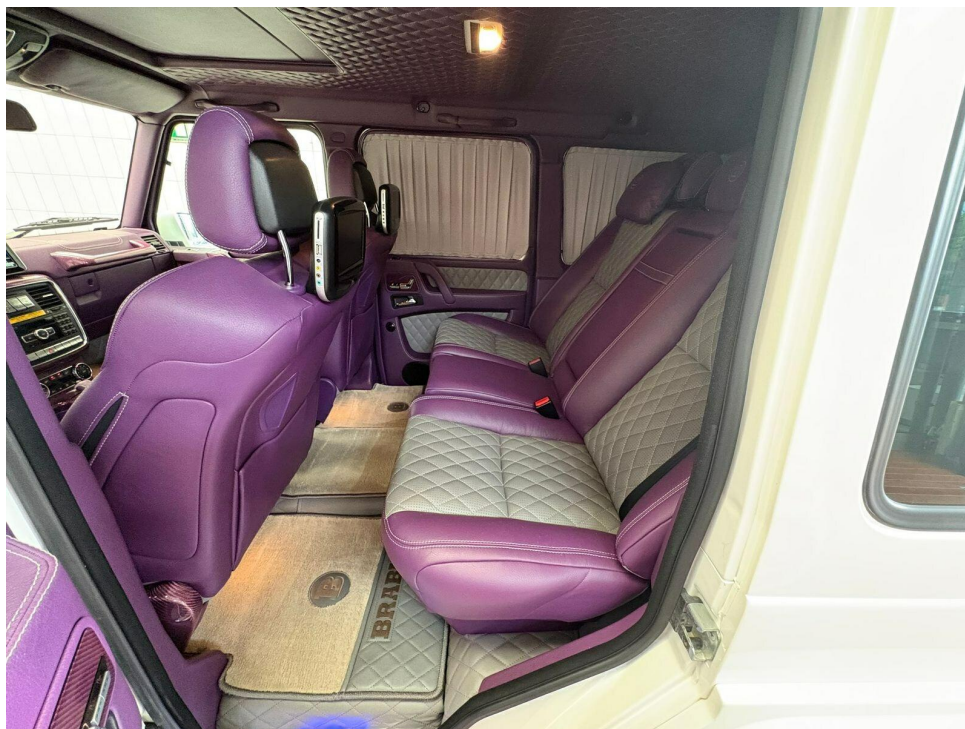


Bild 7 : Innenraum hinten



Bild 8 : Kofferraum



Bild 9 : Kofferraum



Bild 10 : Türeinstieg hinten rechts



Bild 11 : Türeinstieg vorne rechts

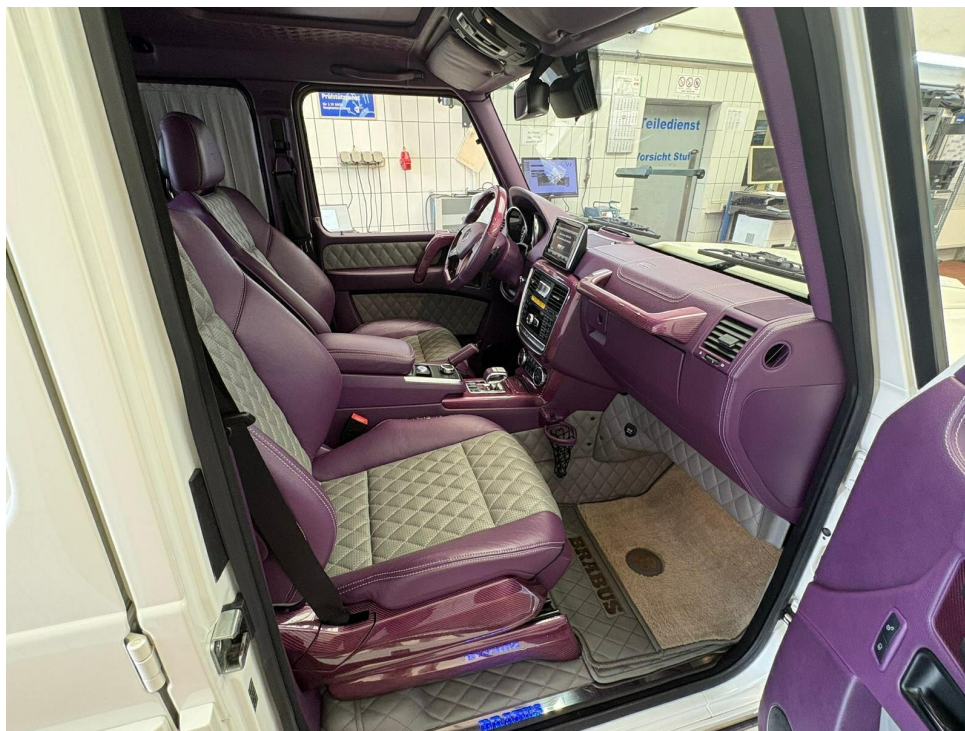


Bild 12 : Innenraum vorne

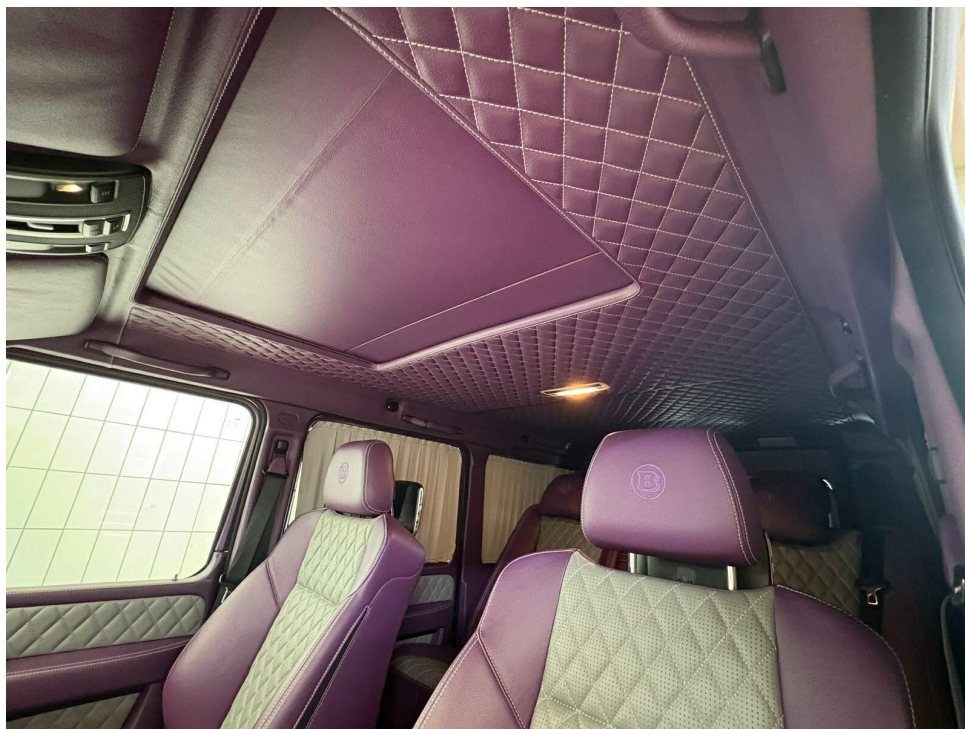


Bild 13 : Dachhimmel vorne



Bild 14 : Karosserieumbau vorne



Bild 15 : Karosserieumbau hinten



Bild 16 : Karosserieumbau hinten



Bild 17 : Karosserieumbau hinten



Bild 18 : Karosserieumbau vorne

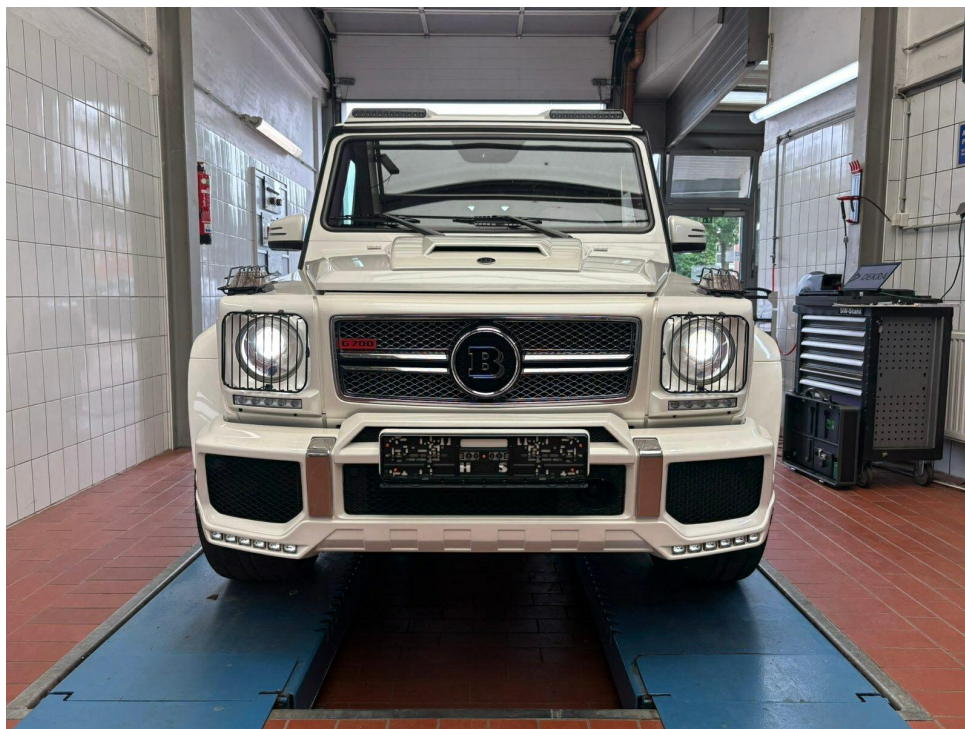


Bild 19 : Karosserieumbau vorne



Bild 20 : Sitz vorne rechts



Bild 21 : Sitz hinten rechts



Bild 22 : Sitz hinten links



Bild 23 : Sitz vorne links



Bild 24 : Motorraum



Bild 25 : Motorhaubenverkleidung

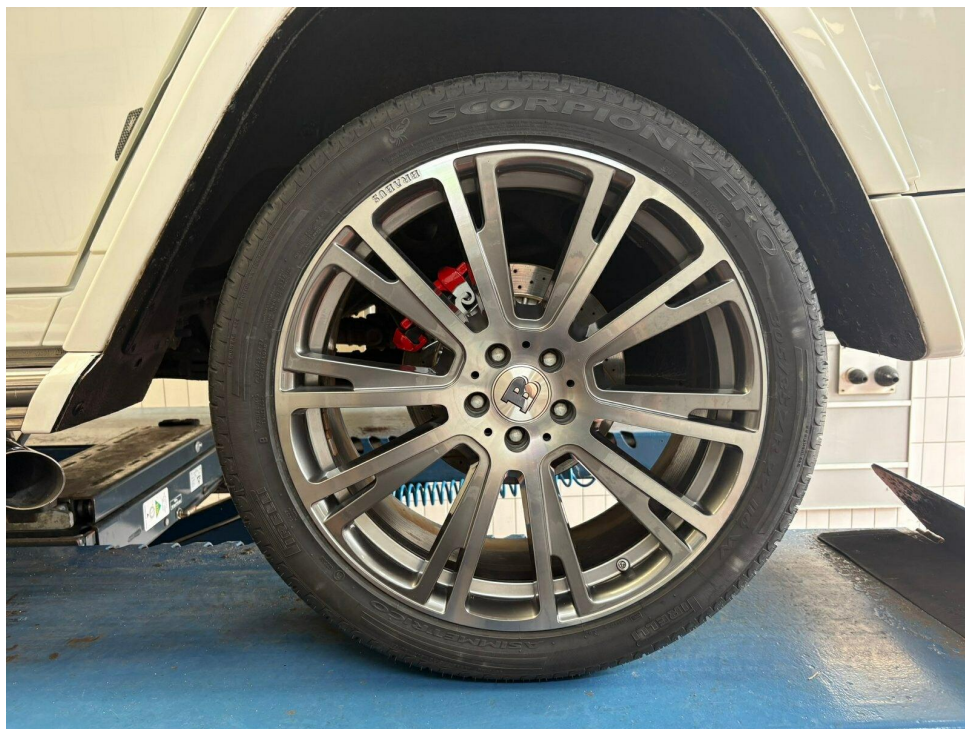


Bild 26 : Rad hinten links



Bild 27 : Rad hinten rechts



Bild 28 : Rad vorne links

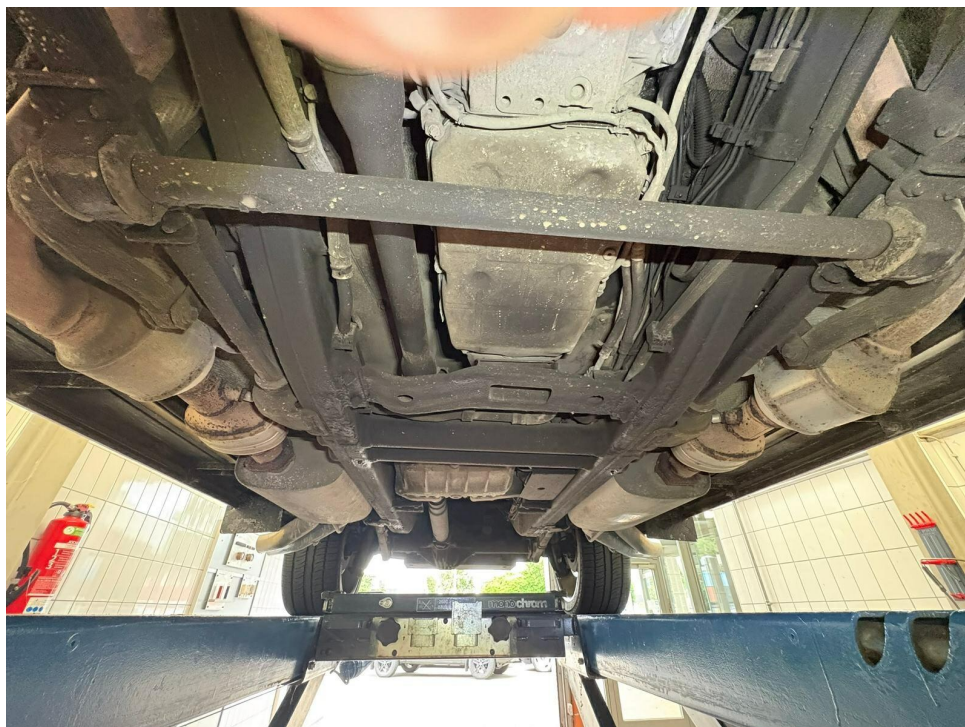


Bild 29 : Unterboden



Bild 30 : Unterboden

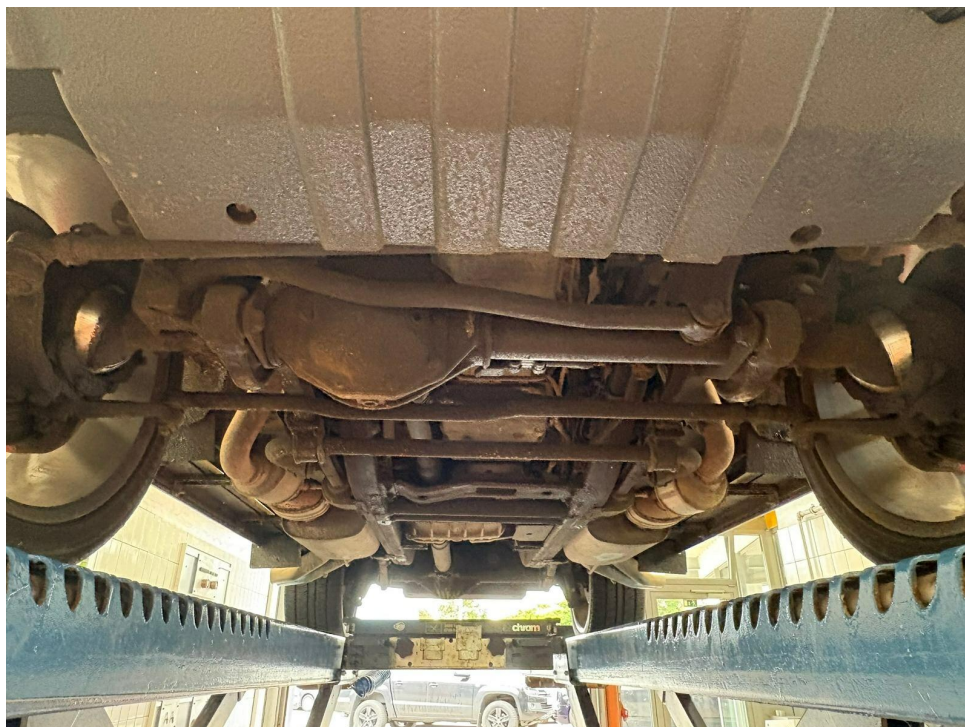


Bild 31 : Unterboden



Bild 32 : Dachspoiler/Windabweiser Schiebedach fehlt



Bild 33 : Dachspoiler/Windabweiser Schiebedach fehlt



Bild 34 : Radlauf hinten rechts verschrammt



Bild 35 : Steinschlag Radlauf vorne rechts



Bild 36 : Steinschlag Schweller hinten links



Bild 37 : Steinschlag Tür vorne links



Bild 38 : Kotflügel/Kotflügelverbreiterung unsachgemäß instandgesetzt, Lack gebrochen



Bild 39 :
Steinschlag Tür vorne rechts



Bild 40 : Steinschlag Tür vorne links



Bild 41 : Schweller vorne rechts korrodiert



Bild 42 : Felge vorne links mehrfach verschrammt



Bild 43 : Felge hinten links mehrfach verschrammt

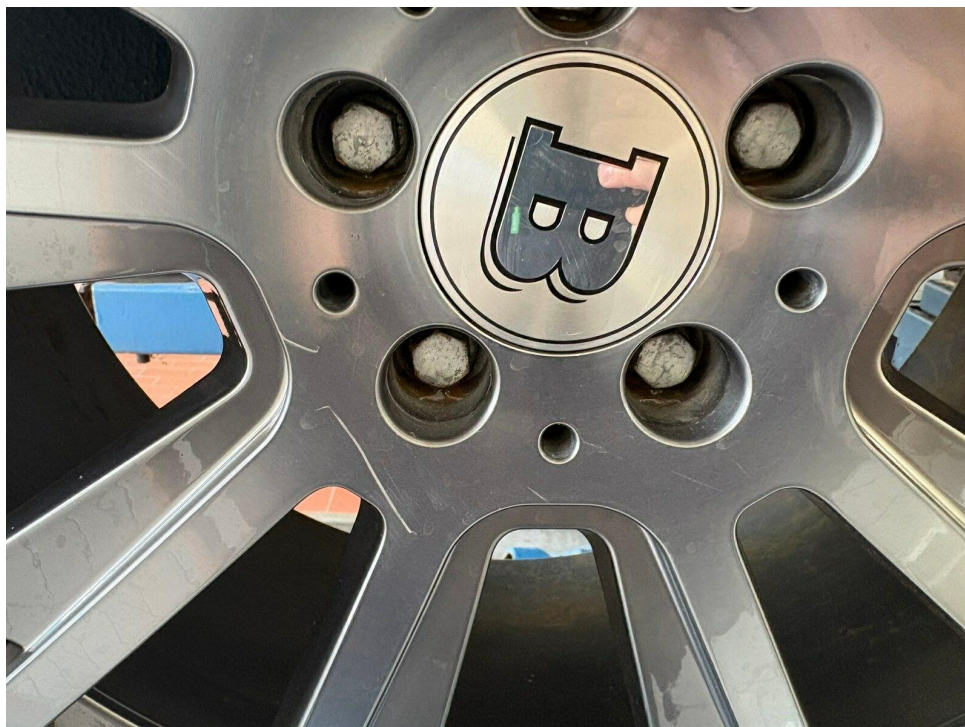


Bild 44 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 45 : Radlaufverkleidung hinten links gebrochen

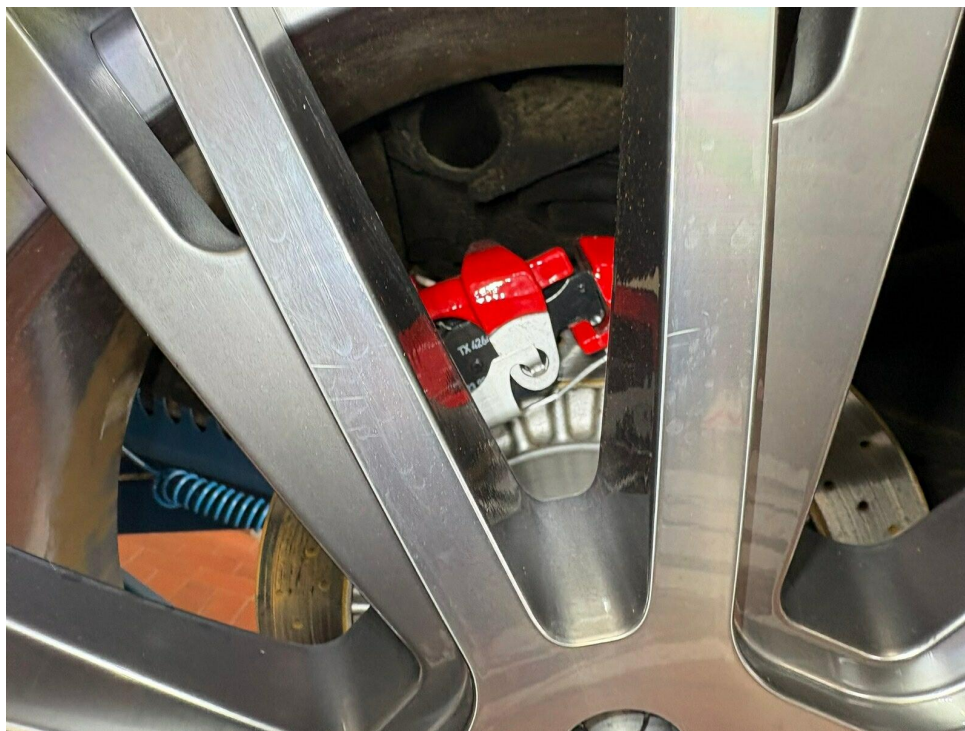


Bild 46 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 47 : Felge vorne links mehrfach verschrammt



Bild 48 : Fehlermeldung "AAS defekt" im Display



Bild 49 : Fahrtrichtungsanzeiger vorne und hinten links defekt



Bild 50 : Motorkontrolllampe aktiv