



Kontrollnummer:
Gutachtennummer: 2025/130
Gutachtendatum: 21.06.2025

Aktenzeichen: 3 E 243/25z
Bewertungsdatum: 13.06.2025
Deckungsart:
Auftragsdatum: 05.06.2025
Bearbeiter: [REDACTED]

Verpflichtete Partei: [REDACTED]
Kennzeichen: [REDACTED]

Besichtigung: am 13.06.2025 um 08:00, anwesend: Gerichtsvollzieher
Besichtigungsort: [REDACTED] 8330 Feldbach
Besichtigungszustand: Unzerlegt

GUTACHTEN

Fahrzeug: PKW BMW/3 Lim. (E90)(12.2004->09.2011)/318i
Erst- / Letztzulassung: 07.07.2006 / 06.04.2021
Fahrgestell-Nr.: WBAVA51060VA64772
Hubraum/Leistung: 1995 cm³ / 95 kW
Kraftstoffart: Superbenzin
Getriebeart: Getriebe 6-Gang
nächste §57a Beg.: 07/2023

Nationalcode: 87197
Tachostand: 250 000 km Geschätzt
Allgemeinzustand: gut
Lackfarbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
Lackart/-zustand: Metallic (2-Schicht) / genügend

Die Ermittlung der Schäden und Minderwerte erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Listenneupreis: 31.661,00 EUR
Listenneupreis inklusive Sonderausstattung: 38.786,00 EUR
Wert per 13. Juni 2025: 1.100 EUR

Befund und Gutachten

Auftraggeberin

Bezirksgericht Feldbach

Ringstraße 29

8330 Feldbach

Aktenzeichen: 3 E 243/25z

Der Auftrag erfolgte elektronisch über den Gerichtsvollzieher. Die Gerichtsakte in dem Verfahren für die Wert- und Zustandsermittlung über den BMW 318i Lim E90 N46 mit der FIN: WBAVA51060VA64772, mit dem Aktenzeichen 3 E 243/25z, wurde mir nicht übertragen. Aufgrund des Auftrags vom 5. Juni 2025 erstatte ich folgendes zweckgebundene Gutachten.

Fragestellung der Auftraggeberin

Zweck des Gutachtens ist die Beantwortung der Fragen des Bezirksgericht Feldbach vom 5. Juni 2025, inhaltlich wie folgt wiedergegeben:

Wert- und Zustandsermittlung über den PKW der Marke BMW 318i Lim E90 N46 mit der FIN: WBAVA51060VA64772.

Ortstermin

Die Ortsbesichtigung fand am 13.06.2025 statt.

BMW 318i Lim E90 N46 mit der FIN: WBAVA51060VA64772.

Bei der Ortsbesichtigung waren anwesend:

Der Gerichtsvollzieher

der Unterzeichnende als Sachverständiger

Beginn: 08:00 Uhr

Ende: 09:30 Uhr

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Unterlagen übergeben

Feststellung des Istzustands

Gemäß der ÖNORM V 5080 weist der vorliegende Personenkraftwagen insgesamt einen defekten und nicht fahrbereiten Zustand auf. Zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft sind sowohl Reparatur- als auch Überholungsarbeiten erforderlich.

Leider war es nicht möglich, eine Probefahrt durchzuführen. Um weitere Informationen über das Fahrzeug zu erhalten, wurden die letzten beiden Prüfgutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG über die ZBD Verwaltung GmbH & Co KG angefordert. Die Fahrzeugdaten wurden mit den Daten in der Genehmigungsdatenbank abgeglichen, und der Kilometerstand des Fahrzeugs konnte nicht abgelesen werden und wurde mit den Gutachten verglichen. Die letzte Überprüfung gemäß § 57a Abs. 4 KFG wurde am 9. November 2022 bei einer Laufleistung von 239.095 km durchgeführt. Die Inspektion und Überprüfung gemäß § 57a KFG 1967 ist seit Juli 2023 überfällig. Das Fahrzeug wurde am 13. August 2024 abgemeldet. Der Kilometerstand wurde dadurch mit 250.000 km geschätzt.

Karosserie: (Klasse 3 / genügend fahrbereit)

Der Zustand der Karosserie zeigt einige Beulen sowie Kratz- und Schürfstellen auf der Blechoberfläche. Jedoch sind die tragenden Bodengruppenteile, die sowohl primär als auch sekundär tragend sind, nicht wesentlich durch Korrosion beeinträchtigt.

Die Sicherheitsausstattung des Fahrzeugs ist vorhanden.

Mechanik: (Klasse 4 / defekt)

Bei der Begutachtung des vorliegenden Fahrzeugs wurde festgestellt, dass der mechanische Zustand des Fahrzeugs nicht den Anforderungen an eine sichere Verkehrsteilnahme entspricht. Gemäß § 57a des Kraftfahrzeuggesetzes von 1967 ist das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht zulassungsfähig. Insbesondere sind die Bremscheiben an der Vorder- und Hinterachse stark angerostet. Eine schrittweise Steigerung bis zur maximalen Bremskraft wurde bereits 2022 bemängelt. Eine sofortige Instandsetzung der Bremsanlage ist daher dringend erforderlich.

Darüber hinaus ist zwischen Motor und Getriebe ein Ölverlust erkennbar. Hier besteht Handlungsbedarf, um die Betriebssicherheit des Fahrzeugs wiederherzustellen.

Elektrische und elektronische Ausrüstung: (Klasse 3 / genügend fahrbereit):

Es ist erforderlich, die Softwareupdates aller Steuergeräte zu überprüfen. Zusätzlich muss der Akkumulator, welcher für die Komfortelektronik zuständig ist, aufgrund eines Defekts bzw. einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit in Augenschein genommen werden.

Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme war es nicht möglich, den Motor zu starten. Es ist davon auszugehen, dass die Fahrzeugbatterie defekt ist.

Lackierung: (Klasse 3 / genügend fahrbereit)

Die Oberflächenbeschichtung des Fahrzeugs befindet sich in einem verwitterten Zustand, was bedeutet, dass sie durch Umwelteinflüsse und Alterungseffekte beeinträchtigt wurde. Ein Teil der Lackierung kann durch eine Politur wiederhergestellt werden. Die betroffenen Stellen sind instand zu setzen, um ein weiteres Fortschreiten von Korrosion zu vermeiden.

Innenraum / Sonstiges (Klasse 3 / genügend fahrbereit):

Gemäß dem Fahrzeughersteller sind die Originalfelgen inklusive der Original-Reifendimension zwischen 0 % und 5 % der Neureifen-Profiltiefe montiert. Die Heckklappe lässt sich nicht öffnen. Ob ein Notrad vorhanden ist, kann nicht geprüft werden. Der Innenraum des Fahrzeugs weist Abnutzungsspuren an den Sitzbezügen und Tapezierungen auf.

Der Koffer- und Laderaum des Fahrzeugs kann nicht gesichtet werden. Das Fahrzeug ist verschmutzt und weist Abnutzungsspuren und Flecken an Sitzen, Tapezierungen, Fußmatten und Teppichen auf. Das Armaturenbrett und die Konsolen des Fahrzeugs weisen leichte Gebrauchsspuren auf.

Das Schließsystem ist nur mit einem Originalschlüssel vorhanden und daher nicht vollständig. Das COC-Dokument sowie die Bordliteratur ist vorhanden.

Zustandsermittlung

Wie bereits im Befund ausführlich dargelegt wurde, ergibt sich unter Berücksichtigung aller bisherigen Feststellungen und Mängel eine geschätzte gewerbliche Reparaturkostensumme von 1.800,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Der abgezogene Betrag wird grundsätzlich als ein Indikator für eine kosteneffiziente Reparatur angesehen und vom Wert des Fahrzeugs subtrahiert.

Wertermittlung

Für die Wertermittlung wurden die genannten Faktoren herangezogen. Dabei wurden die durchschnittlich erzielten Erlöse aus Autopreisspiegel, DAT sowie die aktuelle Marktsituation beim Ankauf durch einen Markenhändler in Österreich berücksichtigt. Ohne Mängel und Minderwerte beträgt der ermittelte Wert des Fahrzeugs per Juni 2025 inklusive MwSt. 2.900,00 Euro.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren ergibt sich der ermittelte Wert des Fahrzeugs abzüglich der Schäden und Minderwerte per Juni 2025 inklusive MwSt. in Höhe von 1.100,00 Euro.

Zusammenfassung

Unter Zugrundelegung der ÖNORM V 5080 weist der vorliegende Personenkraftwagen insgesamt einen defekten Zustand auf und ist gemäß § 57a des Kraftfahrzeuggesetzes von 1967 zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht zulassungsfähig. Um die Fahrbereitschaft wiederherzustellen, sind sowohl Reparatur- als auch Überholungsarbeiten erforderlich.

Basierend auf den ermittelten Schäden und Minderwerten beläuft sich der Wert des betreffenden Personenkraftwagens per Juni 2024 auf 1.100,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.



Bemerkung

Zur Veranschaulichung der Sachlage wurden ergänzend zu den in der Bilddokumentation dargestellten Bildern weitere Digitalfotos aufgenommen. Diese stehen bei Bedarf in höherer Auflösung zur Verfügung.

Serienausstattungen

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer, Check-Control-System, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Energie-Control (EC), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten Velours, Getriebe 6-Gang, Innenausstattung: Interieurleisten Titan, matt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT, Reifen 205/55 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenpannen-Anzeige, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Scheibenkleber für Warmverklebung, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fluid, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Stoßfänger Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Business, Automatische Fahrlichtschaltung, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Exterieurumfänge Wagenfarbe, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Klimaautomatik erweiterter Umfang, LM-Felgen 7x16 (Doppelspeichen 154), Lenkrad (Leder), Licht- und Regensensor, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer, Park-Distance-Control (PDC), Scheibenwischer mit Regensensor, Skisack


Bereifung


1. Achse Pirelli Cinturato Winter / 205/55R16 91T Winterreifen
Profil in mm: links: 2 rechts: 2
2. Achse Pirelli Cinturato Winter / 205/55R16 91T Winterreifen
Profil in mm: links: 2 rechts: 2

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden mittels Autopreisspiegel und DAT ermittelt.

	31.661,00 EUR
Listenneupreis:	38.786,00 EUR
Listenneupreis inklusive Sonderausstattung:	204.941 Km
Soll - km:	2.900,00 EUR
ø Preis:	- 1.800,00 EUR
Abschlag:	1.100,00 EUR
Wert:	



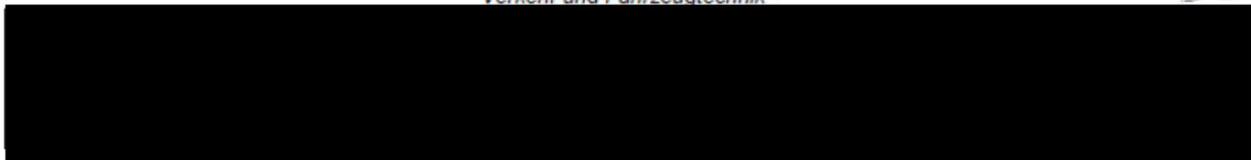

Kontrollnummer:
Gutachtennummer: 2025/130
Gutachtendatum: 21.06.2025


Aktenzeichen: 3 E 243/25z

Auftragsdatum: 05.06.2025

Bearbeiter: 



Bilderbericht

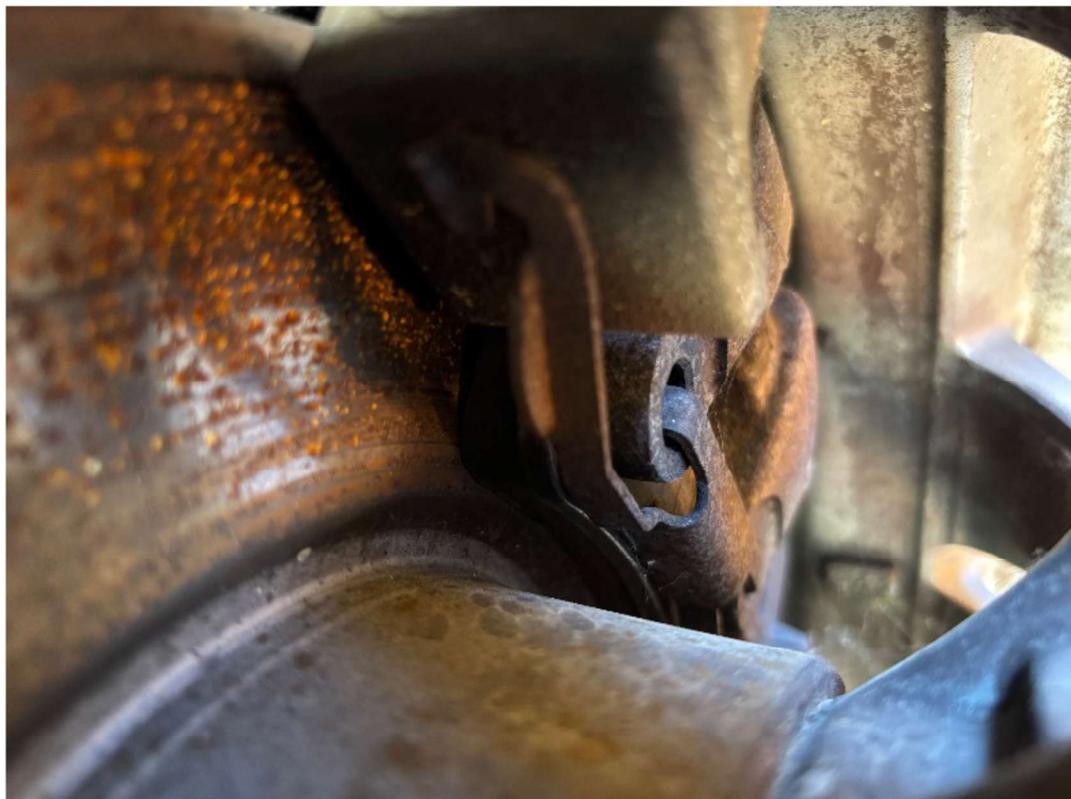

IMG_1440.jpeg



IMG_1438.jpeg



IMG_1425.jpeg




IMG_1422.jpeg



IMG_1418.jpeg



IMG_1414.jpeg

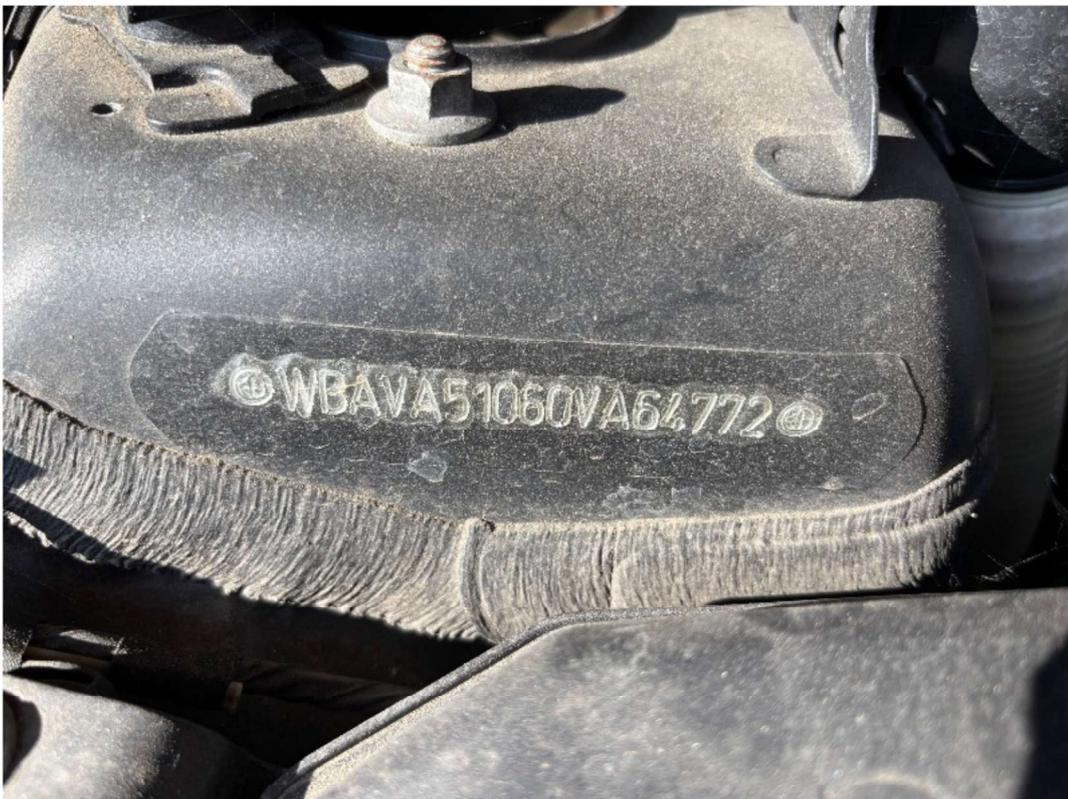

IMG_1413.jpeg



IMG_1408.jpeg



IMG_1406.jpeg




IMG_1404.jpeg



IMG_1400.jpeg



IMG_1399.jpeg

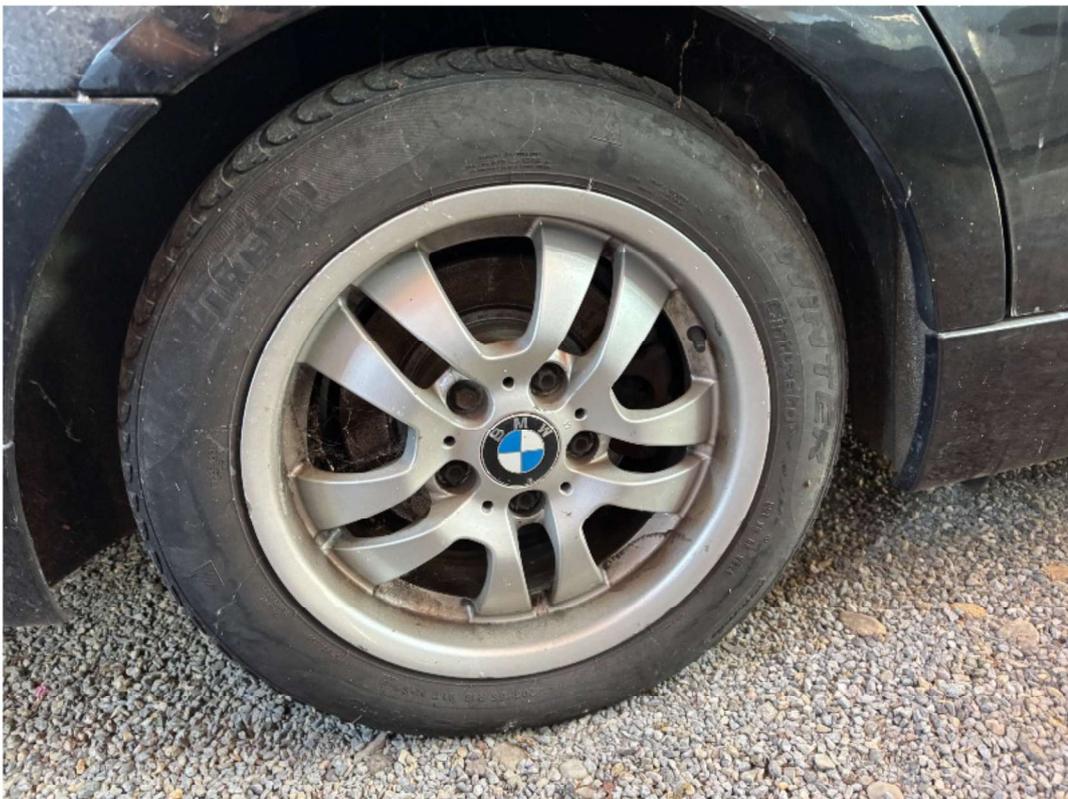

IMG_1396.jpeg



IMG_1394.jpeg



IMG_1389.jpeg



IMG_1385.jpeg



IMG_1384.jpeg




IMG_1382.jpeg



IMG_1381.jpeg



IMG_1380.jpeg

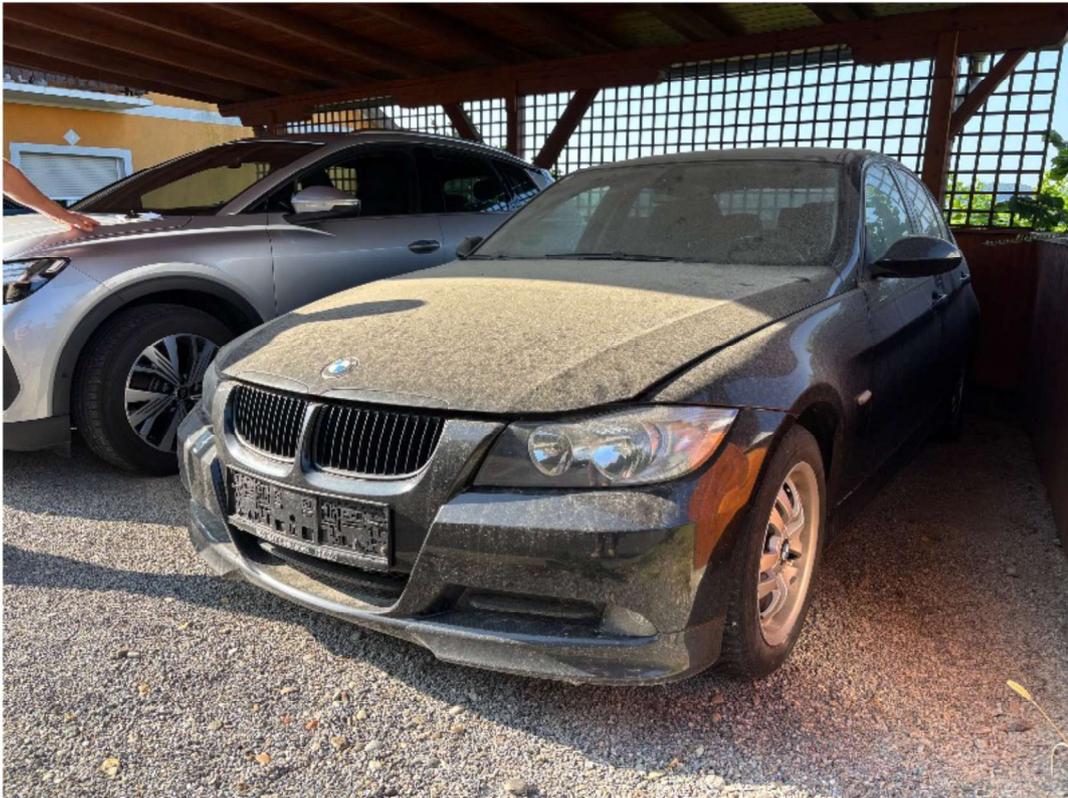

IMG_1379.jpeg