


DEKRA Automobil GmbH
Wankelstr. 4, 32427 Minden

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Minden
Wankelstr. 4
32427 Minden
Telefon 0571 / 83779-0
Fax 0571 / 29390
E-Mail minden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN W0LS

[REDACTED]

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Osnabrück, Kollegienwall 11, 49074 Osnabrück
Ihr Auftrag vom 28.08.2025, per Fax durch [REDACTED]
Eingang am 08.09.2025
Besichtigung 08.09.2025 um 10:05 Uhr
[REDACTED] 32312 Lübbecke

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.09.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.600,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.08.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per Fax, mit Eingang vom 08.09.2025, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.09.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.09.2025 um 10:05 Uhr durch [REDACTED], 32312 Lübbecke, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bitte beachten:

Das Fahrzeug wies zum Zeitpunkt der Besichtigung einen sehr unrunder/anormalen Motorlauf auf, in Folge konnte das Fahrzeug nicht verfahren und dementsprechend auch nicht von unten besichtigt werden.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 300 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts
- Tür hinten rechts
- Seitenwand rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Wolfgang Ullrich, Dr.-G.-Schellen-Str. 85, 46509 Xanten
Tag der Erstzulassung	28.09.2014
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	27.11.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbezeichnung	Meriva B (03.2010->) / Meriva B 1.4 Edition
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0035 / ALU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0LS
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	Metallic / GAN
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	74 kW / 1398 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	77.032

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	115 / 70 R 16 92 M	Continental / Notrad	W / O	3 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Kumho / Solus Vier AllWeather	A / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Kumho / Solus Vier AllWeather	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Kumho / Solus Vier AllWeather	A / O	5 mm
Pannenset				

W/ Winter; A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Drehzahlmesser, Einzelsitze hinten außen verstellbar, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Feststellbremse elektrisch, Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Getriebe 5-Gang, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten im Fond, Leseleuchten vorn (2), Mittelkonsole FlexRail, Modellpflege, Motor

1,4 Ltr. - 74 kW 16V, Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V KAT (A 14 XER / LDD), Reifen 205/55 R16 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifendruckwarner, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenbremse hinten, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel, Stahlfelgen 6,5x16, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Funktions-Paket, Kopfstützen hinten (3-fach), Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Reserverad als Notrad

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 23.08.2022 bei Kilometerstand 24.535. Nächste Wartung am 08 / 2023 bei Kilometerstand 55.535.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Einstieg vorne links verschrammt, smart repair (Bild 7); Motorkontrollleuchte signalisiert Fehlfunktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 5); Kombiinstrument signalisiert Fehlfunktion (Fehlercode 82), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 6); Schlechts Leerlaufverhalten / unrunder und anormaler Motorlauf, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Fahrertür verkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 8); Fondtür links verkratzt mit Korrosionsbildung und eingedellt, instandsetzen (Bild 9, 10); Hintere Stoßfängerverkleidung verkratzt und gebrochen, erneuern (Bild 11, 12, 13); Heckklappe verkratzt und deformiert, instandsetzen (Bild 14, 15); Heckscheibe Dichtung eingerissen, erneuern (Bild 16, 17); Fahrzeuginnenraum verschmutzt, reinigen (Bild 18); Beifahrersitzbezug stark verschmutzt, reinigen (Bild 31); Einstieg hinten links verkratzt und deformiert, smart repair (Bild 19); Reifen vorne links geplatzt und demontiert, erneuern (Bild 20); Rückleuchte rechts gebrochen, erneuern (Bild 21); Streifschaden rechte Fahrzeugseite (Seitenwand und Türen verschrammt und deformiert), instandsetzen (Bild 22, 23, 24, 25, 26); Kotflügel vorne rechts verkratzt, smart repair (Bild 27); Vordere Stoßfängerverkleidung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29, 30); Abblendlichtscheinwerfer links Ablösung des Kunststoffes, erneuern (Bild 32, 33); Bremsscheiben an Vorder- und Hinterachse massive Standkorrosion, erneuern (Bild 34); Wartung / Inspektion überaltert, erneuern; Schweller rechts auf ganzer Bauteillänge eingedrückt, erneuern (Bild 35); Reifen vorne rechts rissig, erneuern (Bild 37); Motorhaube Verätzung des Lackaufbaus durch Vogelkots Spuren, smart repair (Bild 36); Hauptuntersuchung gem. §29 abgelaufen, erneuern.

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag nur ein Fahrzeugschlüssel vor, demnach wurde eine neue Schließanlage kalkuliert. Die Position entfällt bei Vorlage sämtlicher, mit dem Fahrzeug ausgelieferten, Schlüssel.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[Redacted Signature]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

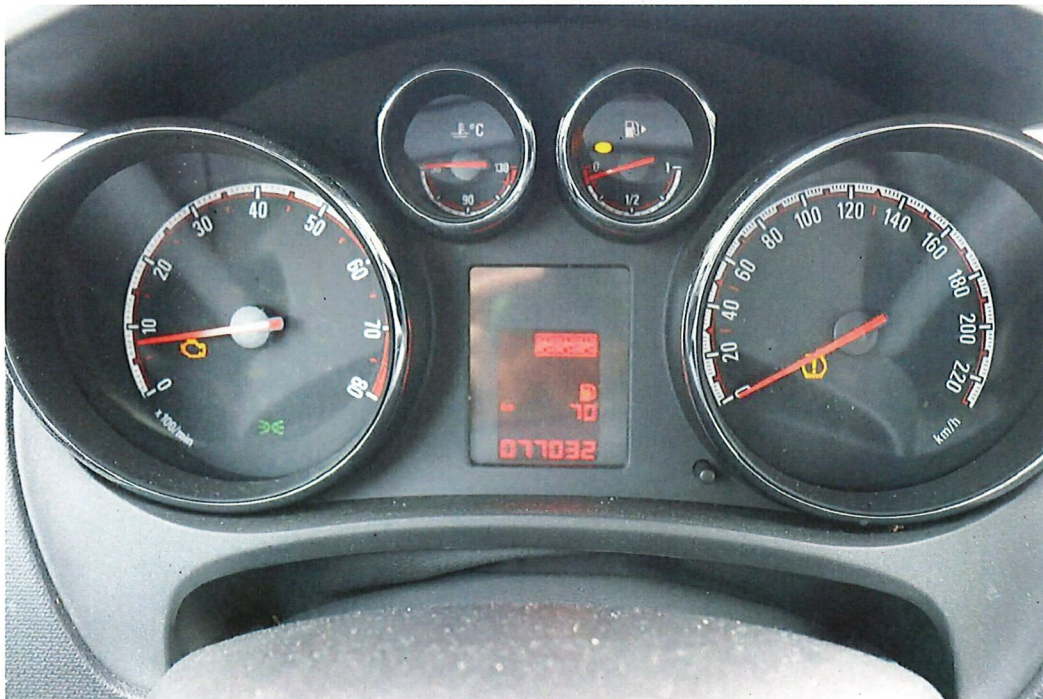


Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Motorkontrollleuchte signalisiert Fehlfunktion



Bild 6 : Kombiinstrument signalisiert Fehlfunktion (Fehlercode 82)



Bild 7 : Einstieg vorne links verschrammt



Bild 8 : Fahrertür verkratzt und eingedellt



Bild 9 : Fondtür links verkratzt mit Korrosionsbildung und eingedellt



Bild 10 : Fondtür links verkratzt mit Korrosionsbildung und eingedellt



Bild 11 : Hintere Stoßfängerverkleidung verkratzt und gebrochen



Bild 12 : Hintere Stoßfängerverkleidung verkratzt und gebrochen



Bild 13 : Hintere Stoßfängerverkleidung verkratzt und gebrochen



Bild 14 : Heckklappe verkratzt und deformiert



Bild 15 : Heckklappe verkratzt und deformiert



Bild 16 : Heckscheibe Dichtung eingerissen



Bild 17 : Heckscheibe Dichtung eingerissen



Bild 18 : Fahrzeuginnenraum verschmutzt