

DEKRA Automobil GmbH, 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Neumarkt 2
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Klößnerstraße 33
D-49090 Osnabrück
Telefon (0541) 91219-0
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt
Mobil:
Fax direkt
E-Mail

Datum 26.05.2026

Gutachten

Aktenzeichen:

Fahrgestellnummer:

WDD21

Auftrag erteilt am / wie:

27.04.2026 / schriftlich

Auftrag erteilt durch:

Besichtigungsort:

Besichtigungsdatum:

07.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort / Vorgang	3
2	Sachverständige Feststellungen	3
2.1	Technische Daten	3
2.2	Fahrzeugzustand	5
3	Sachverständige Beurteilungen / Wertermittlung	6
4	Zusammenfassung	7
5	Schlusswort	7

1 Vorwort / Vorgang

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 27.04.2026 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, Mercedes-Benz E350, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 07.05.2026 bei der Firma [REDACTED] Osnabrück besichtigt und fotografiert. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt und es konnte eine kurze Fahrprobe vom Abstellort auf dem Hof in die Werkstatt durchgeführt werden.

Für die Bearbeitung des Vorgangs standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Auskunft aus der polizeilichen Fahrzeugakte vom 20.12.2024.

Die übrigen technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	E T-Modell / E350 Avantgarde Bluetec DPF
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1313 / DDX
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WDD21 [REDACTED]
Zul. Gesamtmasse (kg)	2.550
Maße über alles (L / B / H) (mm)	4.918 / 1.873 / 1.511
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silber

Lackierung	Metallic / 775
Polster	Leder
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderzahl	V-Motor / 6
Leistung (kW) / Hubraum (cm³)	185 / 2.987
Schadstoffklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Kilometerstand abgelesen	207.233 (es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Kilometerstand entspricht)
Bereifung (mm)	vorne rechts 1,6 vorne links 1,6 hinten rechts 3,0 hinten links 3,0
Reifengröße vorne und hinten	245/45 R 17 99 W
Reifenfabrikat	Vorne: Tomason Sport Race Hinten: Michelin Primacy HP

Fahrzeugausstattung:

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Diesel - Abgasreinigung Bluetec SCR Generation 1, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegschienen (Edelstahl), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernschließung Heckdeckel, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenhimmel Stoff, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen vorn NECK-PRO, LM-Felgen 7,5x16 (9-Speichen), Lenkrad (Leder Nappa), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 185 kW CDI KAT,

Nebelscheinwerfer, Niveauregulierung, PRE-SAFE-System, Reifen 225/55 R16 ..W, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS), Sitze vorn elektr. verstellbar, Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch, Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden, Steuer-AV (1) für Ersatzteile / Arbeitswerte, Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic), Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Infrarot -/Komfortbedienung

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Ascher anstelle Ablagefach, Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch), Kraftstofftank: vergrößert, Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3), Metallic-Lackierung, Rückfahrkamera, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sitzheizung vorn, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig.

2.2 Fahrzeugzustand

Abgesehen von den unten beschriebenen Schäden und Auffälligkeiten weist das Fahrzeug einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlte. Der Motor ließ sich nur durch eine Fremdstartereinrichtung starten. Aufgrund der langen Standzeit wird davon ausgegangen, dass die Starterbatterie defekt war. Insgesamt waren dem Alter und der Laufleistung entsprechend übliche Gebrauchsspuren in Form von kleineren Steinschlägen und Kratzern festzustellen.

Über dies hinaus lag eine Motorölundichtigkeit vor, welche im Rahmen der Begutachtung nicht eindeutig lokalisiert werden konnte.

An der Pendelstütze vorne links war eine Manschette eingerissen. Eine Unterbodenverkleidung auf der linken Seite war gebrochen. Die Felge vorne links korrodierte unterhalb der Lackierung. An der Türkante der Tür vorne links lagen Lackabplatzer vor. Die Lackierung am Stoßfänger hinten war zerkratzt. Die Reifen der Vorder- und Hinterachse waren verschlissen.

Eine Hauptuntersuchung war fällig und ein Wartungsnachweis fehlte.

Bei einer Lackschichtdickenmessung wurden Lackschichtdicken von 104 μ bis 2.540 μ festgestellt. Die gemessenen Lackschichtdicken deuten auf Nachlackierungen an dem Kotflügel vorne links, der Tür vorne rechts, der Tür vorne links, der Tür vorne rechts, der Tür hinten links, der Tür hinten rechts und der Seitenwand hinten links hin. Insbesondere an der Seitenwand hinten links und der Tür vorne links waren übermäßig dicke Lackschichten festzustellen. Hier wird von erheblichem Spachtelauftrag unterhalb der Lackierung ausgegangen.


Es lag ein Fahrzeugschlüssel vor.

3 Sachverständige Beurteilungen / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, Mercedes-Benz E350 Bluetec, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien, wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von (inkl. MwSt.) € 4.850,00

In Worten: Viertausendachthundertfünfzig Euro

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 07.05.2026 bei der  Osnabrück besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 4.850,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, den 26.05.2026/Pr Der Sachverständige





Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Innenraum



Bild 7 : Innenraum hinten



Bild 8 : Innenraum hinten



Bild 9 : Kombiinstrument

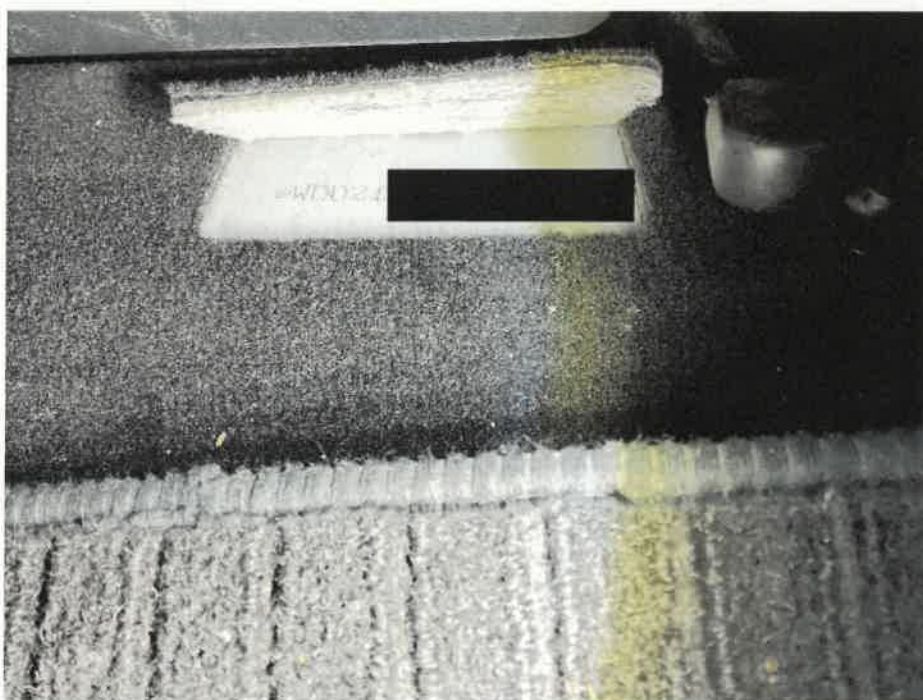


Bild 10 : Fahrgestellnummer

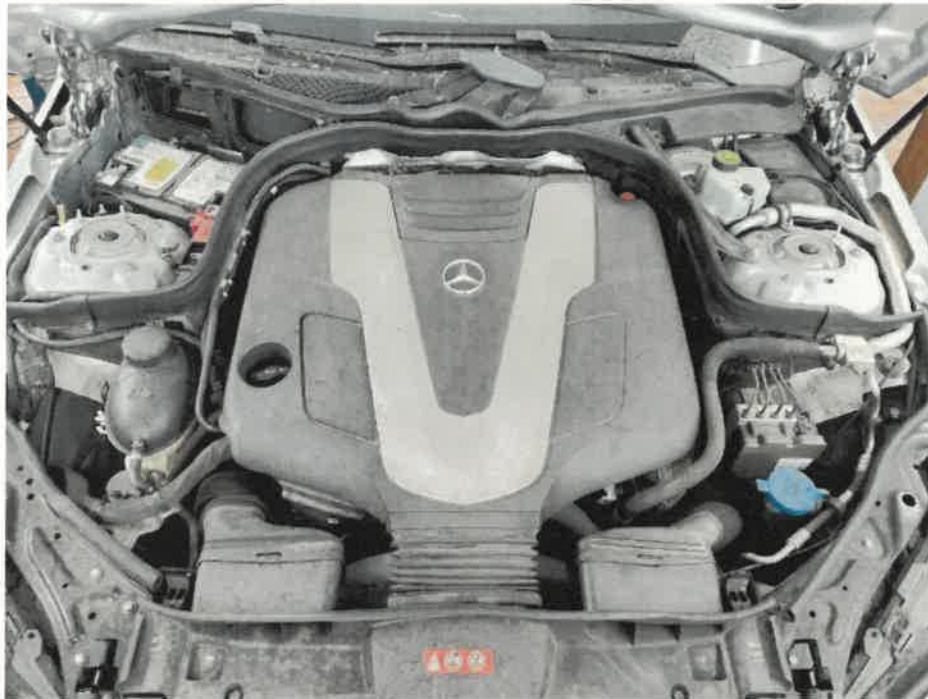


Bild 11 : Übersicht Motor



Bild 12 : Ansicht Unterboden von hinten



Bild 13 : Ansicht Unterboden von vorne

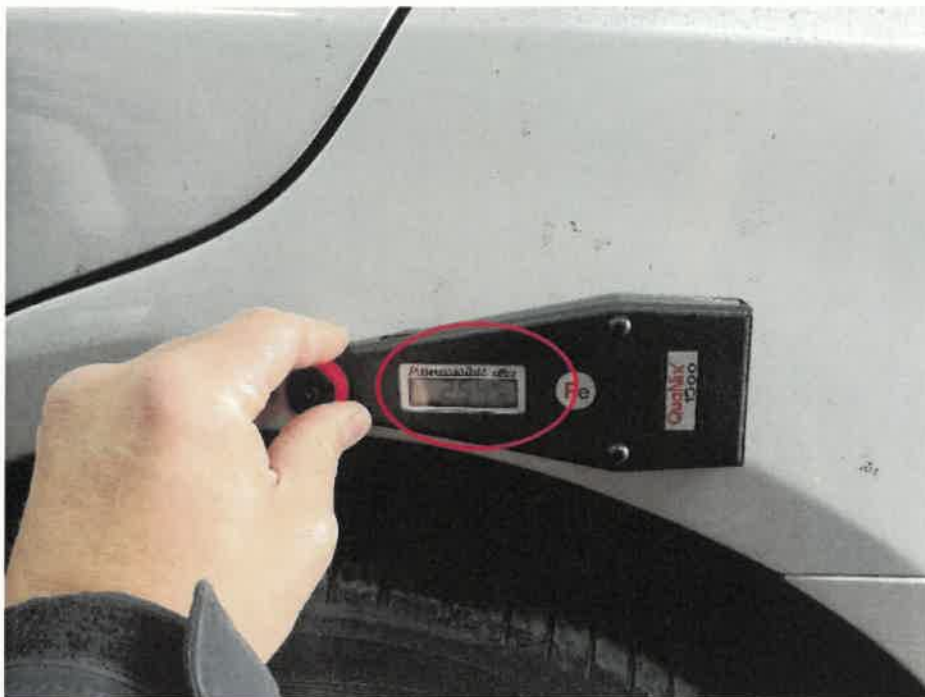


Bild 14 : gemessene Lackschichtdicke an der Seitenwand hinten links (2.540 μ)



Bild 15 : gemessene Lackschichtdicke an der Tür vorne links (947 μ)



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

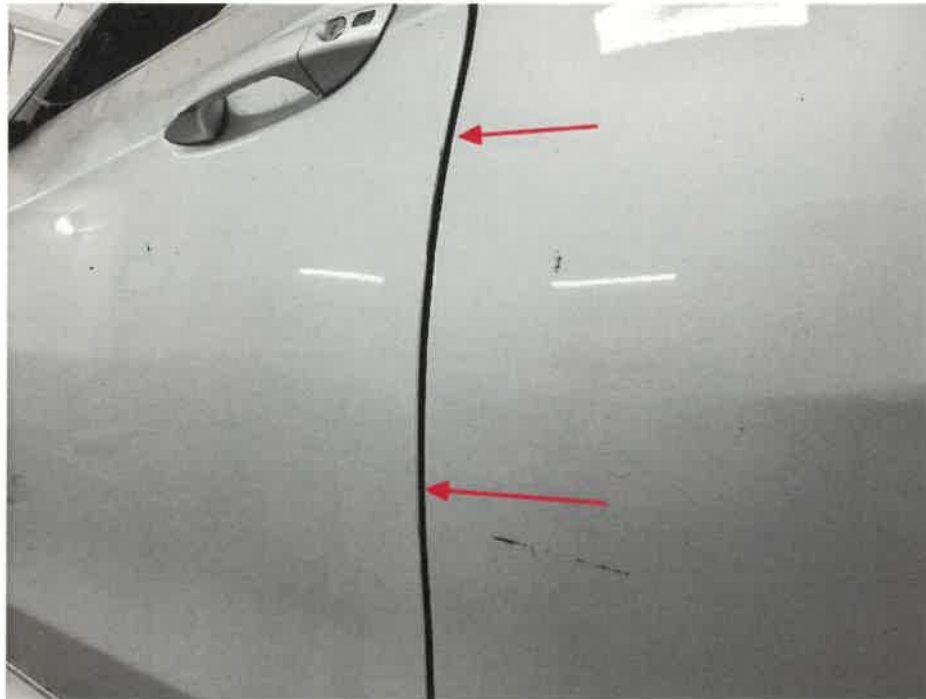


Bild 19 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer



Bild 20 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer



Bild 21 : Felge vorne links, korrodiert, smart repair

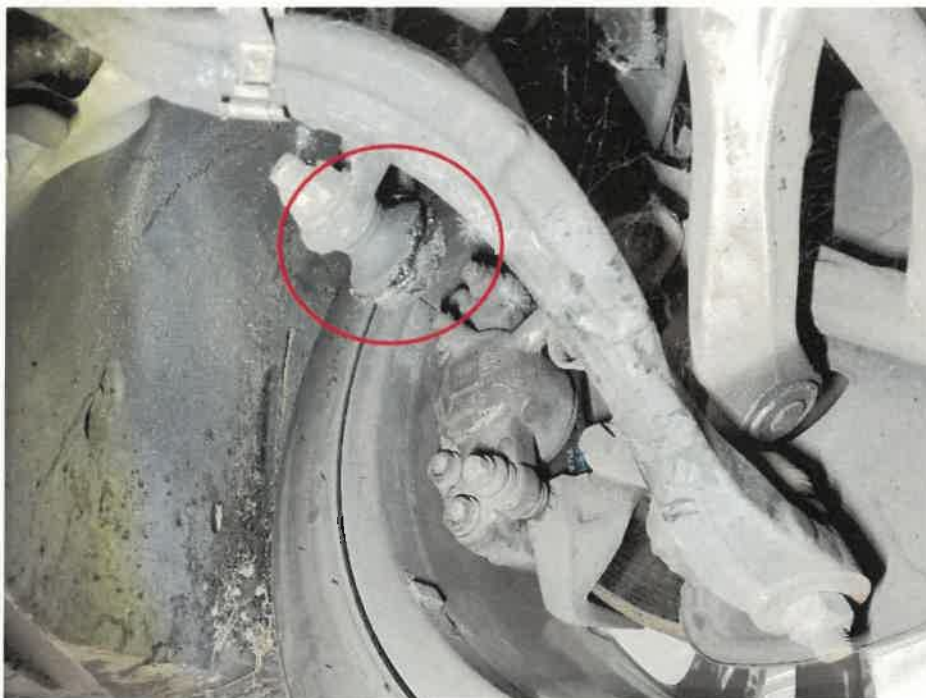


Bild 22 : Pendelstütze vorne links, Manschette eingerissen



Bild 23 : Motorölverlust

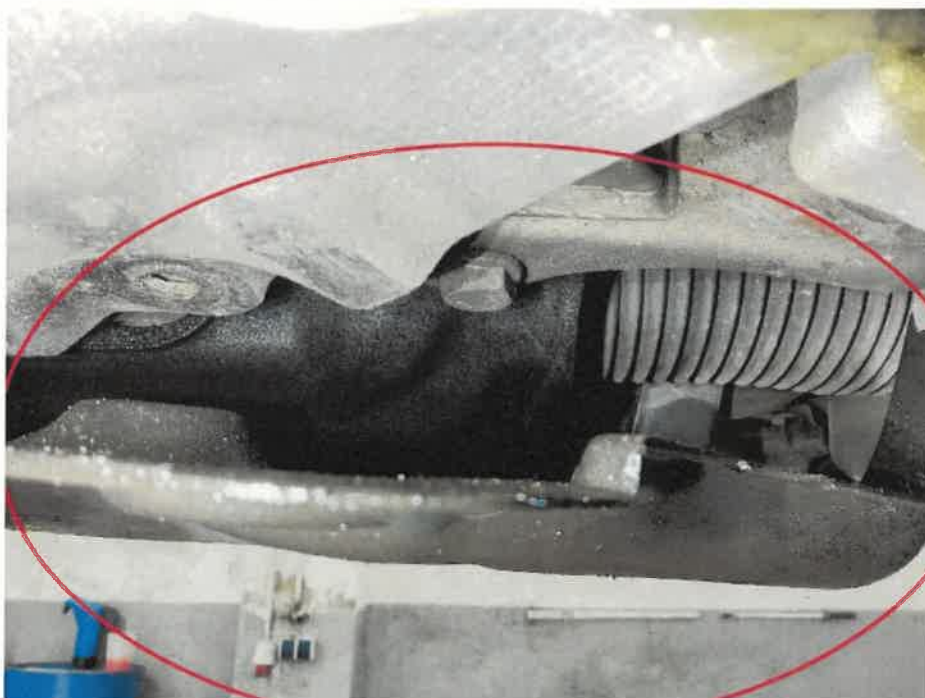


Bild 24 : Motorölverlust

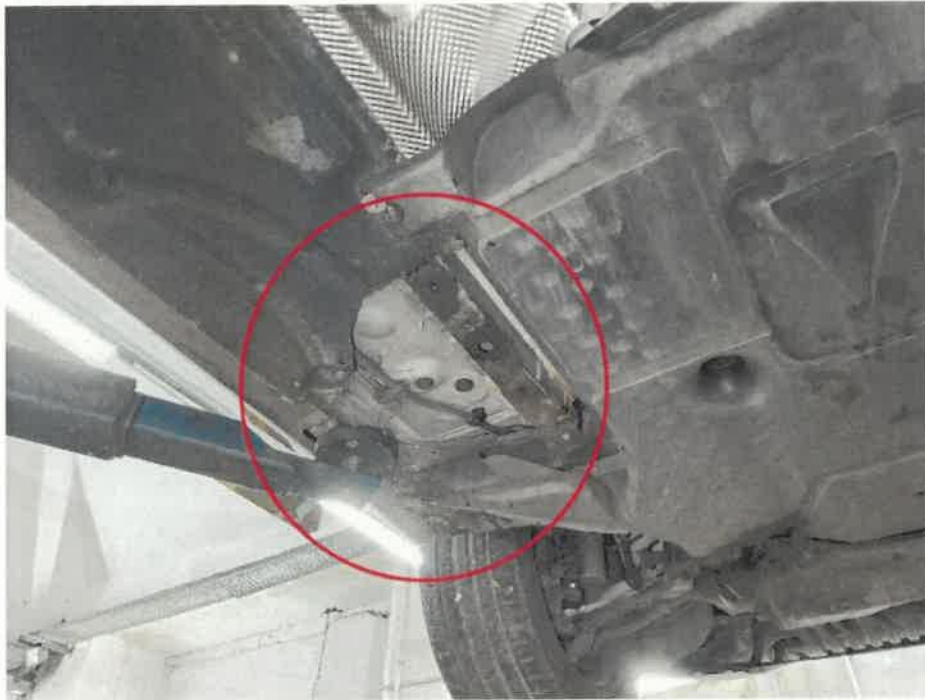


Bild 25 : Unterbodenverkleidung links gebrochen.



Bild 26 : Unterbodenverkleidung hinten gebrochen