

DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Osnabrück
 Klöcknerstr. 33, 49090 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Osnabrück
 Klöcknerstr. 33
 49090 Osnabrück
 Tel.: 0541/91219-0
 Fax: 0541/91219-14

Staatsanwaltschaft Osnabrück
 Kollegienwall 11
 49074 Osnabrück

Ansprechpartner:


Bewertungsgutachten

Aktenzeichen: 

1. Vorwort

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 13.08.2025, hier eingegangen am 18.08.2025 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Gutachten über einen Pkw, Mercedes-Benz GLE 63S AMG 4matic, erstellt. Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 26.08.2025 um 09:00 Uhr bei  besichtigt. Da die Batterie tiefentladen war, wurde mittels externer Spannungsversorgung der Motor in Betrieb genommen bzw. die Cockpitanzeige bezüglich des Kilometerstandes aktiviert. Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden.


Eine unterseitige Besichtigung des Fahrzeuges konnte mittels Hebebühne durchgeführt werden.



 Die weiteren Fahrzeugdaten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2. Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Haltereintrag	
letztes Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	15.10.2015
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	GLE 63S AMG 4matic
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1313 / EQT
Fahrgestellnummer	WDC 
Türen	5
Farbe	Tenoritgrau-metallic

Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderzahl	V-Motor / 8
Leistung (kW) / Hubraum (cm³)	430 / 5.461
Getriebe	Automatik
Gänge	7
Laufleistung abgelesen (km)	232.184
Bereifung	Vorne: 285/40 R 22 106Y Continental Sport Kontakt Hinten: 325/35 R 22 110Y Continental Sport Kontakt
Profiltiefen (mm)	vorne links 4,0 vorne rechts 4,0 hinten links 4,0 hinten rechts 4,0

Fahrzeugausstattung:

3. Bremsleuchte, Active Curve System, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung), Aktive Motorhaube Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Bremsassistent, Bremssättel Rot lackiert, Design- und Ausstattungslinie Standard, Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, Einstiegsleisten (AMG), Elektron. Stabilitäts Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenten-System Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. Mit Komfortschaltung, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten AMG, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckflügelspoiler, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckleuchten LED, Infotainment-System: Mercedes me connect, Innenhimmel schwarz, Intelligent Light System LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kraftstofftank: vergrößert, Lenkrad (AM) Performance, Dinamica), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Motor 5,5 Ltr. - 430 kW V8 KAT, PRE-SAFE-System, Radstand 2915 mm, Reifen vorn/hinten: 285/40 R22 ...Y / 325/35 R22 ...Y, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa, Sitze vorn elektr. verstellbar, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Styling-Paket (AMG / Exterieur), Tagfahrlicht LED, Vorrüstung Dachträgersystem, Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, elektronisches Traktionssystem (ETS), AMG Driver's Package, Ambiente-Beleuchtung, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Audio-Navigationssystem: COMAND Online, Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth), Chromfalten Motorhaube, DVD-Wechsler, Diebstahlschutz-Paket, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar), Durchladeeinrichtung, Entertainment-System im Fond (2 Bildschirme), Fahrassistenten-Paket Plus, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, Feuerlöscher, Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion, Infotainment-System: Remote Online, Innenausstattung: Zierteile Klavierlack schwarz / Carbon (AMG), Ionisator zur Luftreinigung, Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen), LM-Felgen vorn/hinten: 10x22 / 11,5x22 (Kreuzspeichen, mattschwarz, glanzgedreht), Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit), Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3), Memory-Paket, Metallic-Lackierung,

2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich aufgrund der langen Standdauer von in etwa 18 Monaten in stark verunreinigtem Zustand. Ferner war die Batterie tiefentladen und es musste das Fahrzeug mittels externer Spannungsversorgung in Betrieb genommen werden.

Sowohl die Hauptuntersuchung als auch die Inspektion waren fällig.

Dem Unterzeichner wurde seitens des Besichtigungsortes ein Fehlerspeicherprotokoll vorgelegt. Laut diesem wies das Fahrzeug einen Fehler im Bereich der 360° Kamera und der Klimaanlage auf.

Auftragsgemäß wurde auf weitere Diagnosearbeiten verzichtet. Hier ist folglich mit einer Schadenerweiterung zu rechnen.

Die Heckklappe war nicht zu öffnen. Auch hier wurden keine weiteren Befundungsmaßnahmen vorgenommen und es ist von einer Schadenerweiterung auszugehen.

Die vordere linke Felge und die vordere rechte Felge waren verkratzt.

Das Dach wies im vorderen Bereich einen Lackfehler bzw. deutliche Verunreinigungen auf.

Die Bremsscheiben waren stark angerostet. Aus sachverständiger Sicht ist die Bremsanlage, sprich die Bremsscheiben und die Beläge zu erneuern.

Eine unterseitige Besichtigung ergab, dass der Motor deutlich sichtbar ölfleucht war. Auch hier fanden keine weiteren Diagnosemaßnahmen statt, so dass auch hier von einer Schadenerweiterung auszugehen ist.

Eine innenseitige Besichtigung des Fahrzeuges ergab, dass der Fahrersitzbezug im linken Bereich verschlissen war.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit einem Zündschlüssel versehen. Weitere Zündschlüssel standen nicht zur Verfügung.

3. Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, Mercedes-Benz GLE 63S AMG 4matic, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien, wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren, insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für entsprechend vergleichbare Fahrzeuge ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 18.500,00.

In Worten: achzehntausendfünfhundert

4. Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 26.08.2025 bei [REDACTED] besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden. Ein Probelauf des Motors fand statt. Eine Probefahrt konnte nicht erfolgen.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) von

(inkl. MwSt.) € 18.500,00.

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird verwiesen.

5. Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



zuständig: IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Anlagen

- Fotoanlage

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat

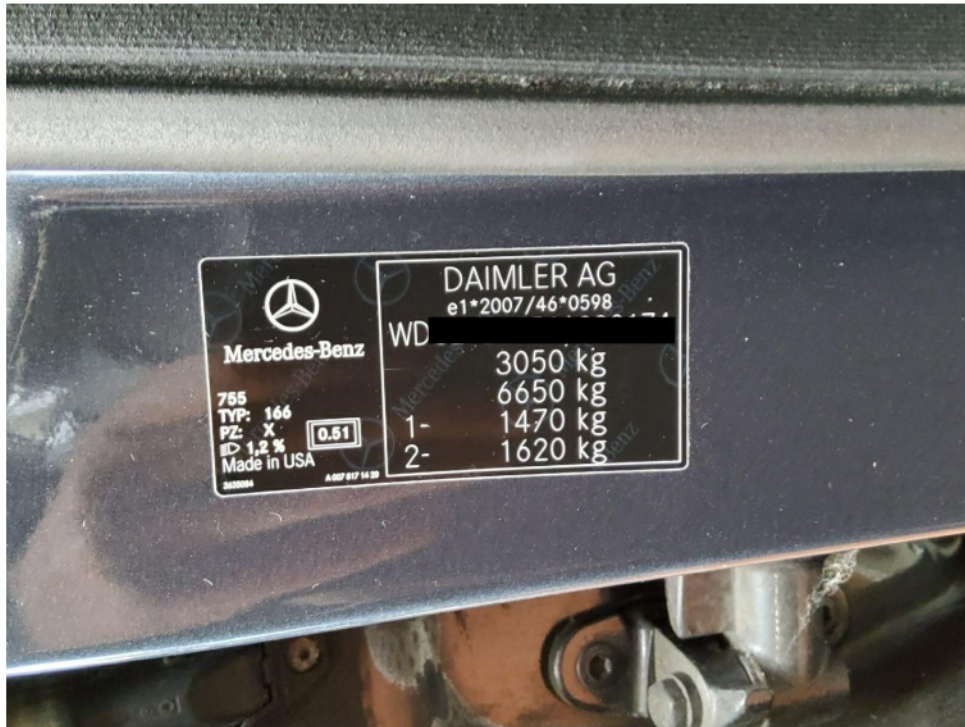


Bild 5 : Typschild



Bild 6 : Motorraum

Duplikat



Bild 7 : Fond



Bild 8 : Service fällig

Duplikat



Bild 9 : Felge vorn links verkratzt



Bild 10 : Felge vorn links verkratzt

Duplikat



Bild 11 : Felge vorn rechts verkratzt

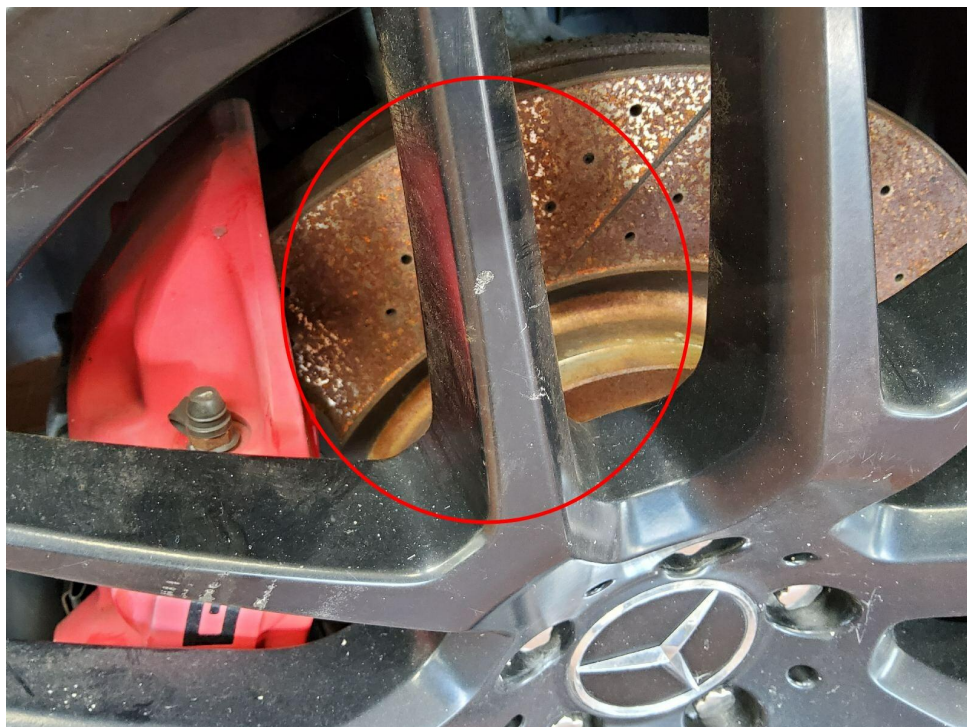


Bild 12 : Felge vorn rechts verkratzt

Duplikat

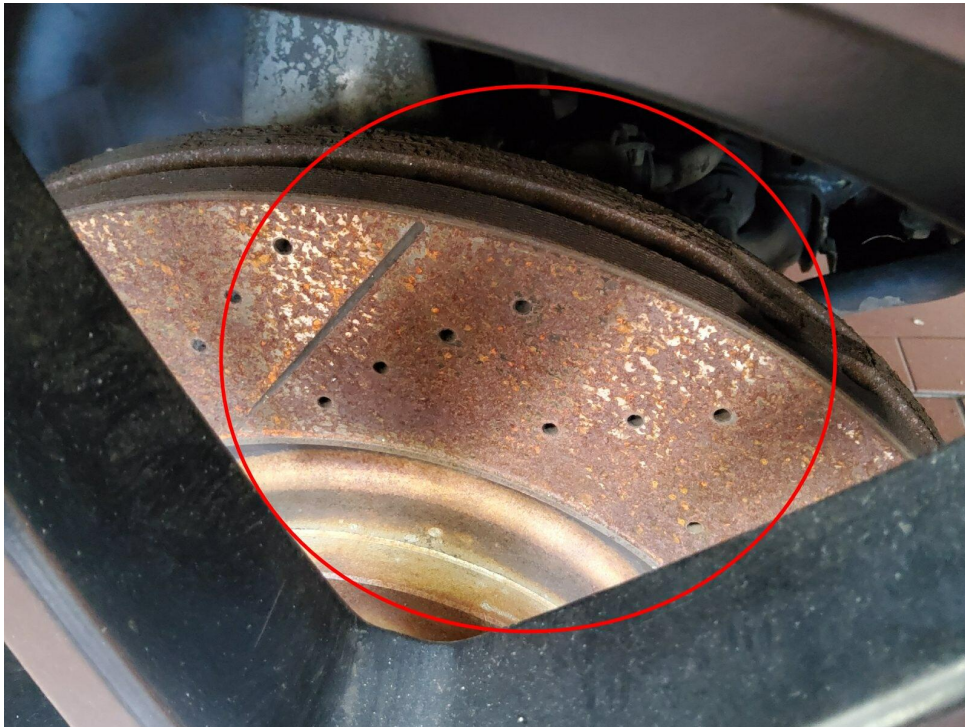


Bild 13 : Bremsscheiben stark angerostet

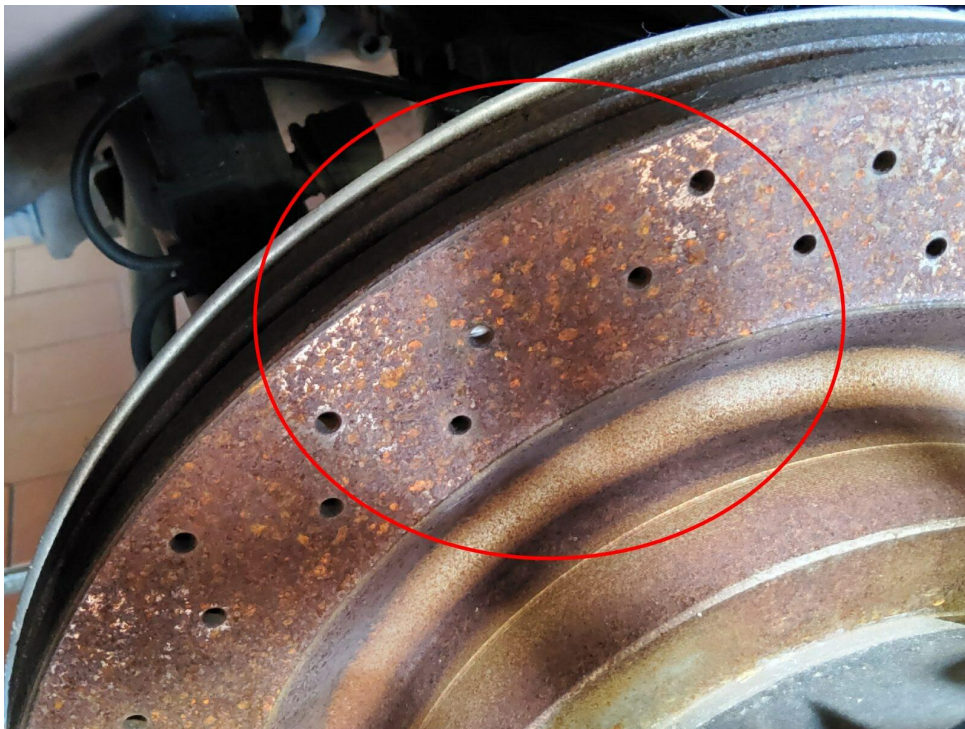


Bild 14 : Bremsscheiben stark angerostet

Duplikat



Bild 15 : Fahretsitzbezug verschlissen



Bild 16 : Fahretsitzbezug verschlissen

Duplikat



Bild 17 : Dach mit Lackfehler

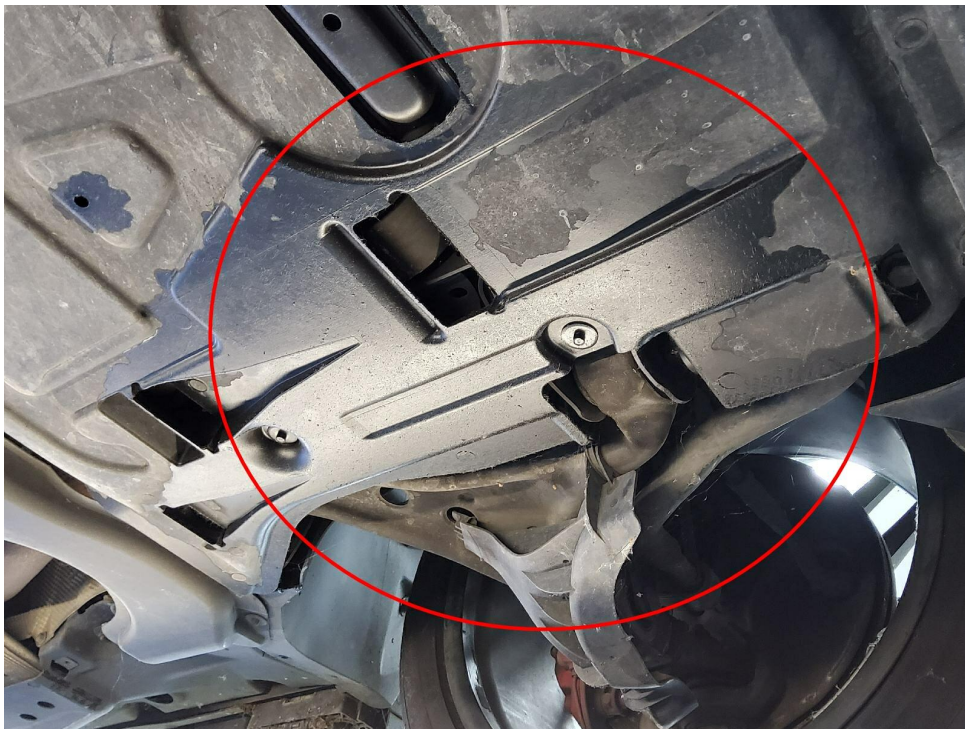


Bild 18 : Motor ölfleucht

Duplikat



Bild 19 : Motor ölfleucht