

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.02.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.02.2024 um 07:45 Uhr durch [REDACTED] bei [REDACTED] 48465 Schüttorf, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 160 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	NOH [REDACTED]
Tag der Erstzulassung	24.05.2011
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	06.06.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 12 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbezeichnung	Astra J Sports Tourer (08.2010->) / Astra J 1.7 CDTI Edition
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0035 / ANK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0LPD8EG3B8082302
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic / 2-Schicht / GAL
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	81 kW / 1686 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	233.032

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Barum / Quartaris 5	A / O	8 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Barum / Quartaris 5	A / O	8 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Barum / Quartaris 5	A / O	8 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Barum / Quartaris 5	A / O	8 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bremsassistent, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fensterheber elektrisch vorn, Feststellbremse manuell, Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar, Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekorleisten titangrau, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Komfortsitze vorn, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (2-fach), Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Leuchtweitenregelung, Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI, Nebelschlussleuchte, Rußpartikelfilter, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig), Elektrische Schnellheizung (Quickheat), Lenkrad (Leder), Licht-Paket, Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Mittelarmlehne (nachgerüstet), Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem hinten, Reserverad als Notrad, Räder: Leichtmetall (4) "PLATIN" KBA: 48444, Sicht-Paket, USB-Schnittstelle, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Bremsscheiben vorne Korrosion, erneuern (Bild 8); Bremsscheiben hinten Korrosion, erneuern (Bild 9); Motor/Getriebe undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Fahrzeugaufbereitung, reinigen (Bild 6); Einstieg vorne links verschrammt, smart repair (Bild 7); Stoßfänger hinten links gebrochen, erneuern (Bild 10); Batterie defekt, erneuern; Seitenteil hinten links Korrosion, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Achsmanschette vorne rechts innen undicht, erneuern (Bild 13);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne links leicht verkratzt, ; Kotflügel vorne rechts verkratzt, ; Seitenteil hinten rechts mehrfach leicht verkratzt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeugunterlagen und Schlüssel

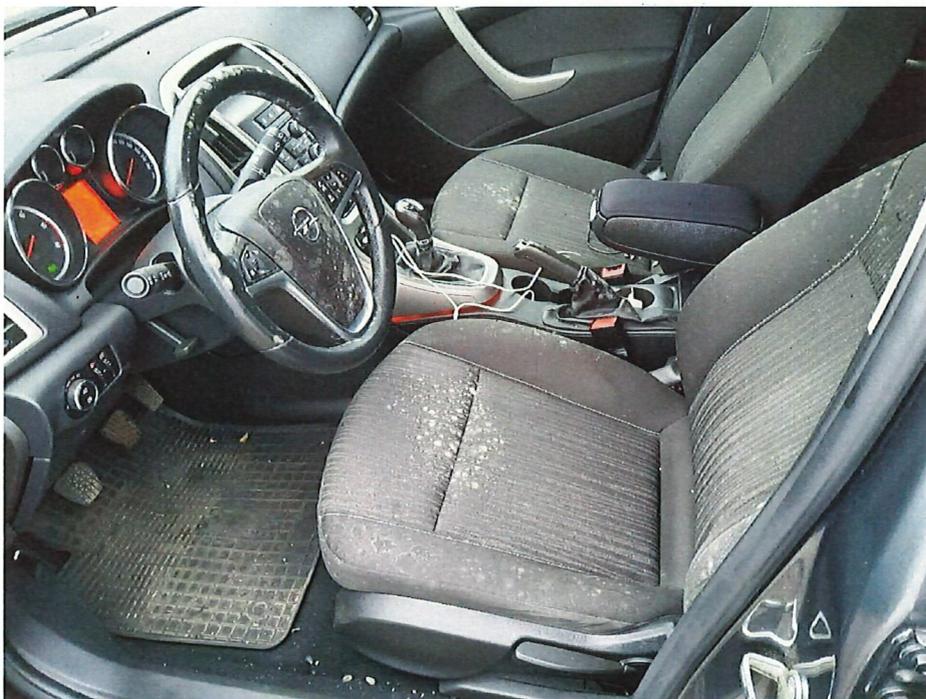


Bild 6 : Fahrzeugaufbereitung



Bild 7 : Einstieg vorne links verschrammt



Bild 8 : Bremsscheiben vorne Korrosion

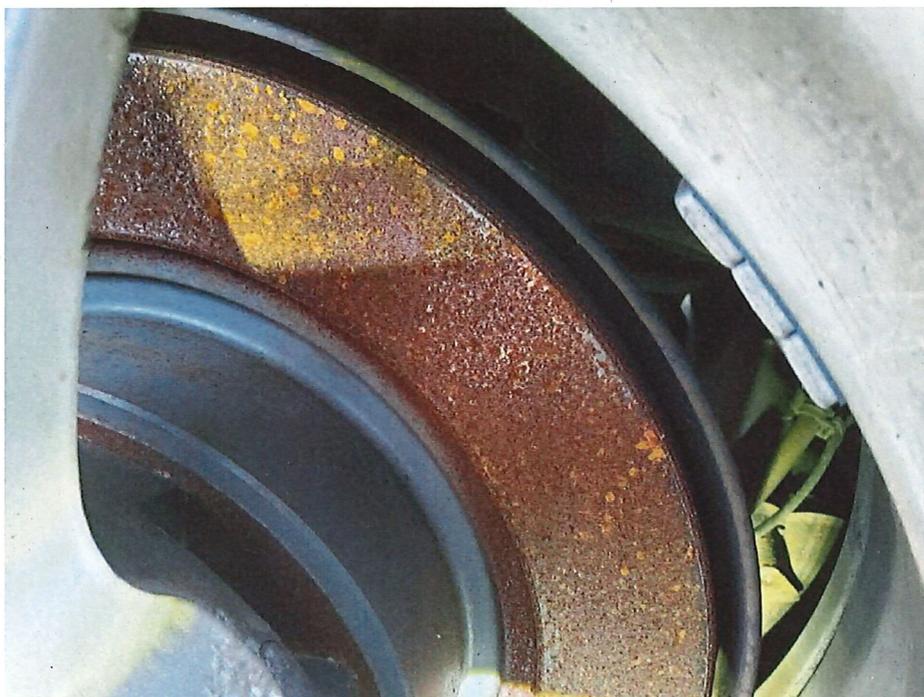


Bild 9 : Bremscheiben hinten Korrosion

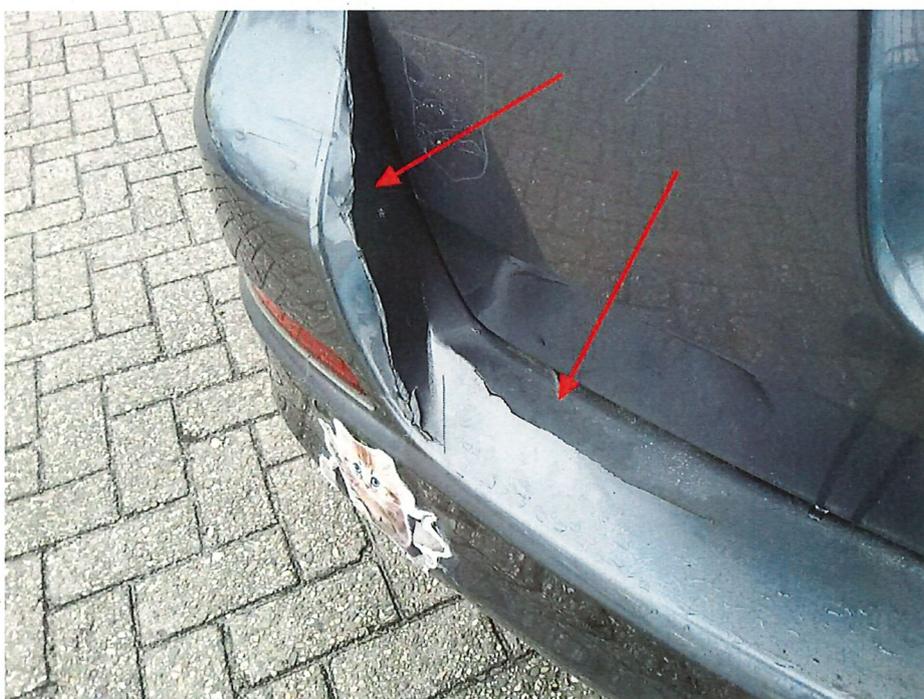


Bild 10 : Stoßfänger hinten links gebrochen



Bild 11 : Seitenteil hinten links Korrosion

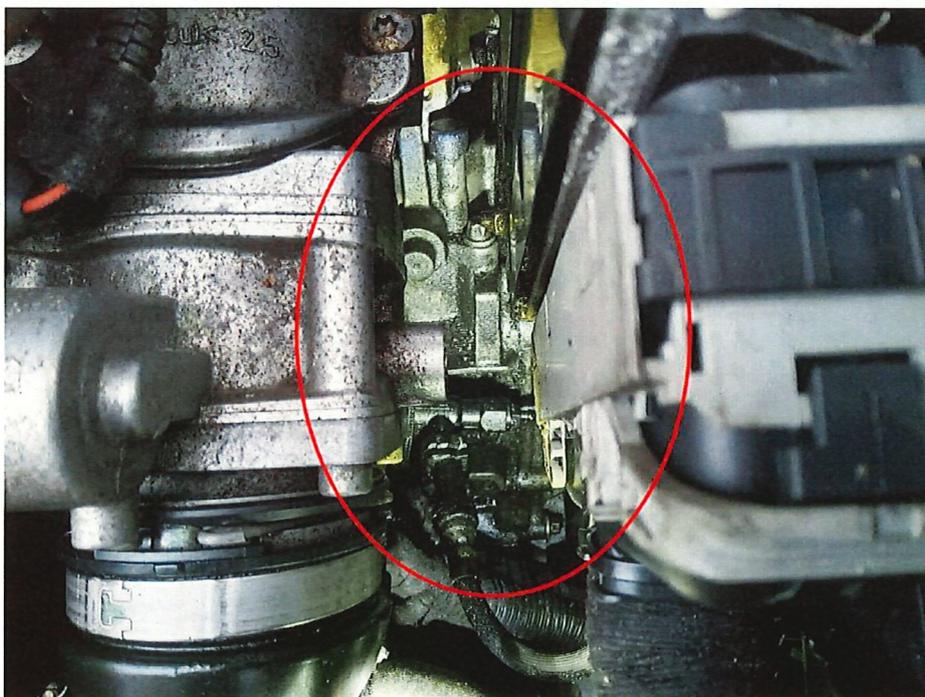


Bild 12 : Motor / Getriebe undicht



Bild 13 : Achsmanschette vorne rechts innen undicht