

DEKRA-Nr: [REDACTED]

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.11.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Herrn [REDACTED] Auf Wunsch des Auftraggebers. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.11.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.11.2022 um 11:30 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Bereitschaftspolizei, Birkenstr.7, 67677 Enkenbach-Alsenborn, im Beisein von Herrn [REDACTED]

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung schadenbedingt stark verschmutzt. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Unterlagen Polizei

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen keine Fahrzeugpapiere vor.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	KIB PM91
Tag der Erstzulassung	02.03.2015

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2021
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	MV AGUSTA (I)
Typ / Verkaufsbezeichnung	F3 / MV Agusta
HSN / TSN	4060 / ABK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZCGF310BAE [REDACTED]

DEKRA-Nr: [REDACTED]

Sitzplätze	2
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	3
Leistung / Hubraum	94 kW / 675 cm ³
Schadstoffklasse	2006/72;C;AB 130 KM/H
Gänge	6
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	20.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 ZR 17 58 W	Bridgestone / Battlax S21	S /O	2 mm
2 hinten	180 / 55 ZR 17 73 W	Bridgestone / Battlax S21	S /O	3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung, Halogenscheinwerfer, Katalysator, Rad, Guss, Rückspiegel rechts, Stoßdämpfer verstellbar, Verkleidung (Vollverkleidung)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Sitzbank gerissen, erneuern (Bild 9, 10); Verkleidung hinten links gebrochen, erneuern; Verkleidung vorne rechts zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Blinker hinten rechts gebrochen, erneuern (Bild 12); Blinker hinten links gebrochen, erneuern (Bild 11); Spiegel links zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13); Servicenachweis fehlt, erneuern; 1.Schlüssel fehlt, erneuern; HU fällig, erneuern.

Nicht mitbewertete Teile

Folgende Zubehörteile wurden am Fahrzeug verbaut:

Puig Frontscheibe
 V-Trec Brems und Kupplungshebel
 Rizoma Fußrastenanlage
 GB-Racing Motorschutzdeckel links und rechts

DEKRA-Nr: [REDACTED]

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

DEKRA-Nr: [REDACTED]



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Ansicht links

DEKRA-Nr: [REDACTED]

[REDACTED]



Bild 5 : Ansicht rechts

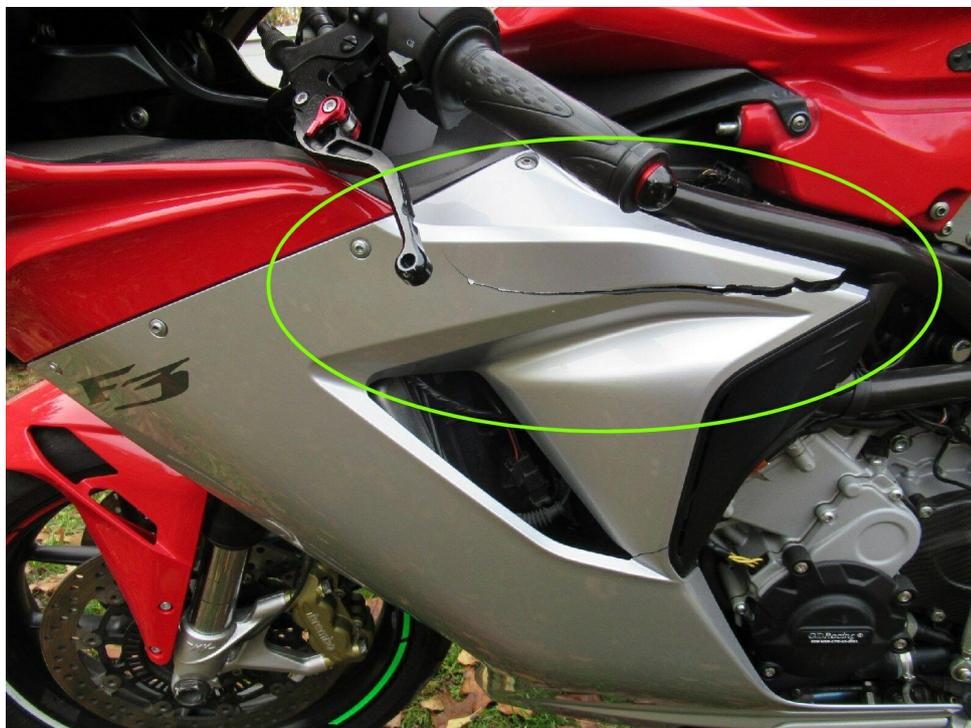


Bild 6 : Verkleidung links gebrochen

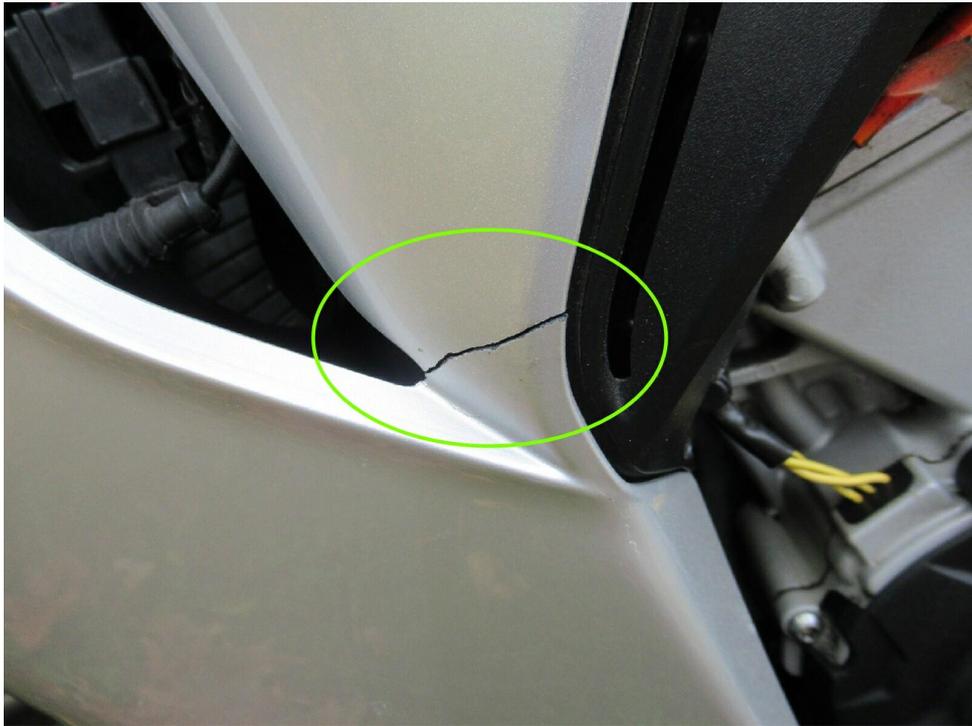


Bild 7 : Verkleidung links gebrochen



Bild 8 : Verkleidung rechts zerkratzt



Bild 9 : Sitzbank gerissen

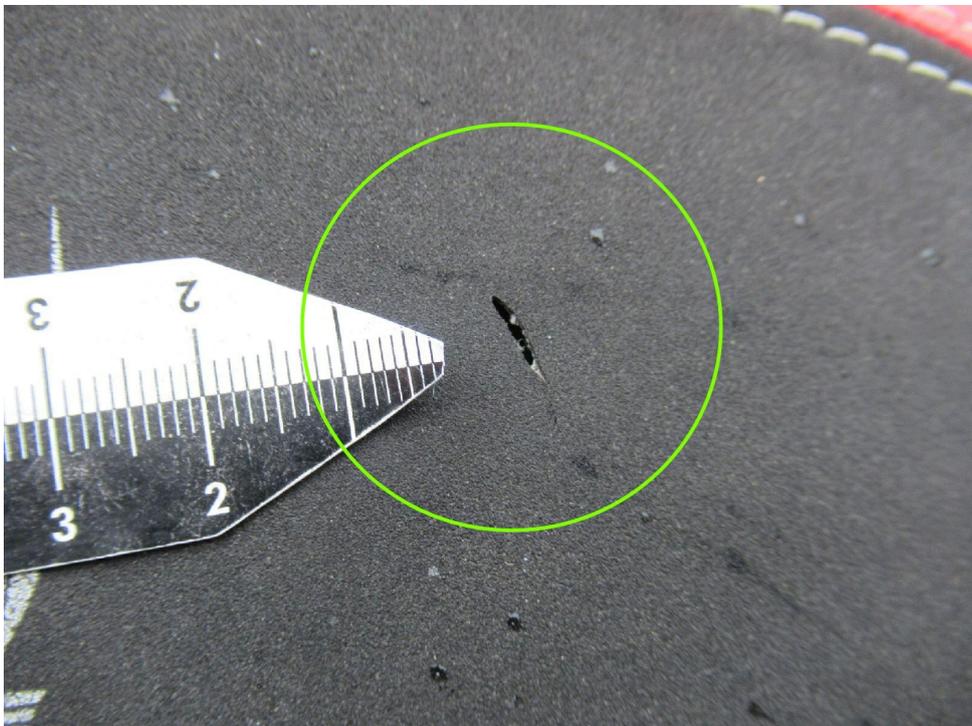


Bild 10 : Sitzbank gerissen



Bild 11 : Blinker hinten links gebrochen

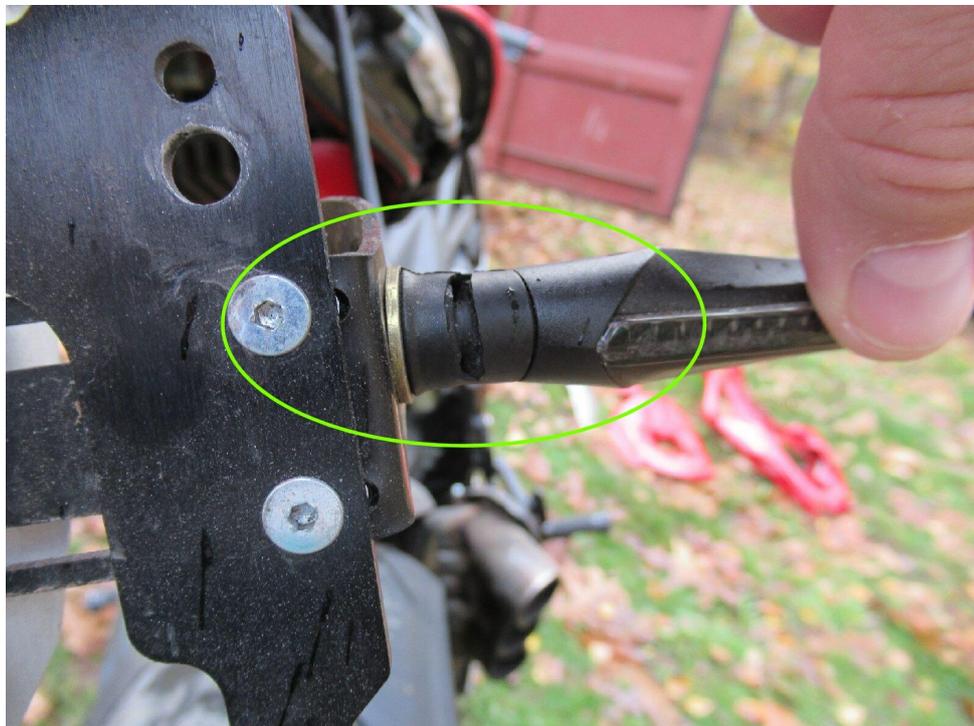


Bild 12 : Blinker hinten rechts gebrochen



Bild 13 : Spiegel links zerkratzt



Bild 14 : Schutzdeckel links (Zubehör)

DEKRA-Nr: XXXXXXXXXX



Bild 15 : Schutzdeckel rechts (Zubehör)



Bild 16 : Bremshebel (Zubehör)



Bild 17 : Kupplungshebel (Zubehör)



Bild 18 : Fußrastenanlage (Zubehör)



Bild 20 : Verkleidungsteile Front (nicht Beschädigt)

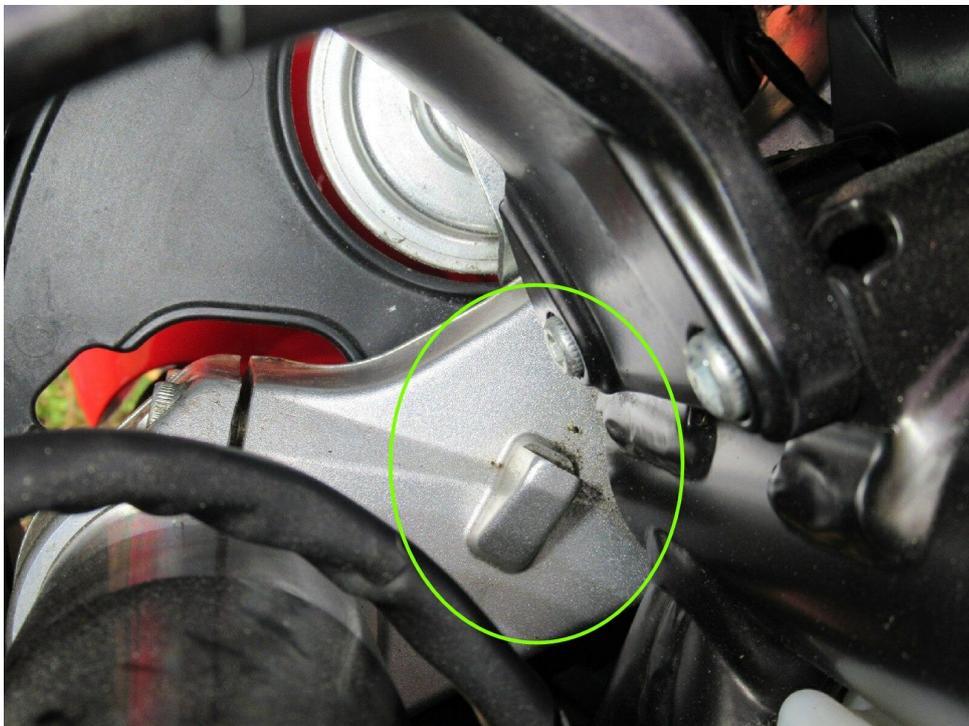


Bild 21 : Lenkeinschlag intakt

DEKRA-Nr: 





Bild 22 : Puig Frontscheibe (Zubehör)