



Gutachten

Betreff
Fahrzeughalter

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Besichtigt durch
Anwesend


Kosten- und Wertzusammenstellung:

Händlerereinkaufswert incl. Umsatzsteuer

EUR 2.900,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart : PKW
Aufbauart : Van, 5-türig
Fabrikat : Honda (USA)
Typ : Honda ODYSSEY
Fahrzeug-Ident-Nummer : 
Hubraum / Leistung : 3471 ccm / 185 kW
Motorart / Motorbauart : Otto / 4-Takt
Abgascode : Euro 5
Plätze : 8
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 2122 kg / 2730 kg
Reifendimension vorn / hinten : 235/60 R18 107H / 235/60 R18 107H
Reifenfabrikat : Dunlop, Wintersport 3D
: Winter-Reifen

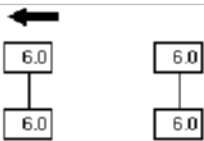Profiltiefe in (mm) :  : 6.0
Reifenzustand : verkehrssicher
Anzahl der Achsen : 2

2. Reifensatz

Achslast vorn / hinten : 1320 kg / 1450 kg
Erstzulassung : 01.07.2011
Laufleistung abgelesen : 129325 mls
Farbe : grau
Lackart : Metallic (2Schicht)
Fahrzeugzustand : mittel
Besichtigungszustand : nicht fahrbereit, nicht verkehrssicher, unzerlegt
Serien/Sonderausstattungen : 8 Sitze, Vollleder, automatische Schiebetüren, Bildschirm im Dachhimmel integriert, Kühlfach

FABRIKAT Honda (USA) Honda ODYSSEY
 FZ-IDENT-NR. [REDACTED] TYP-CODE
 ERSTE ZUL 01.07.2011 LAUFLEIST 129325

 A R B E I T S L O H N

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN
 LEIT-NR


1000	BREMSEN VORNE ERS KOMBIPREIS	400.00*
1010	BREMSEN HINTEN ERS KOMBIPREIS	250.00*
1020	SCHEINWERFER L+R ERS KOMBIPREIS	700.00*
1030	FENSTERSCHACHT- LEISTEN ERS	580.00*
1040	KRATZER FAHRZEUG- SEITE LINKS	
1042	INSTANDSETZEN PAUSCHAL	600.00*
1050	STO?FÄNGER HINTEN INST-LACKIEREN	850.00*
1100	MOTORGERÄUSCH PRÜFEN FOLGEKOSTEN	
1102	SIND ZU ERWARTEN	120.00*

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD	
FIXLOHN			3 500.00
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			3 500.00
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....		3 500.00
	-----		-----
MWST 19.00 %			665.00
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....		4 165.00

ERLAEUTERUNGEN:

TYP-CODE : 00 00 00 = "MAN KALK" - AUSWERTUNG UEBER ANWENDERANGABEN
 * = ANWENDERANGABEN LIZENZ = TUVN7712
 FORM AUDATEX

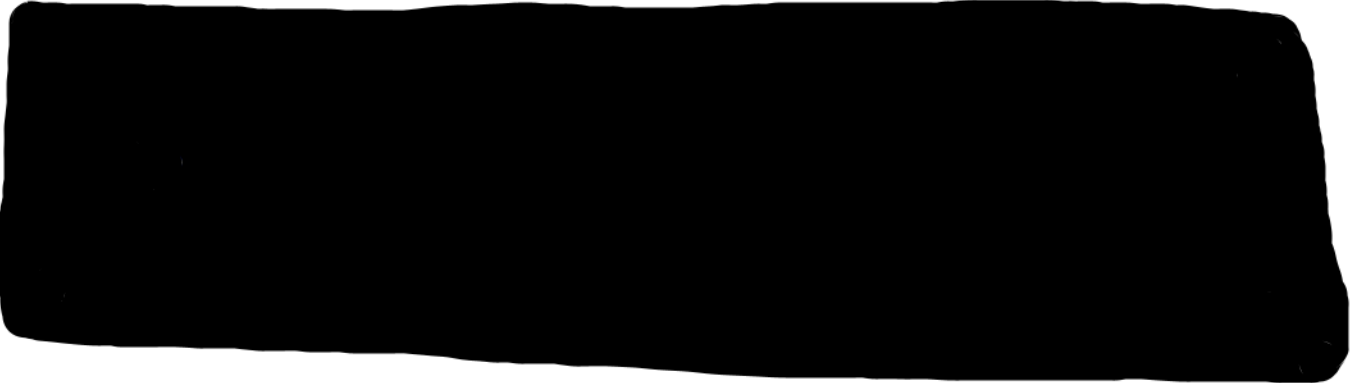

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil 2 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Laufleistung

Der abgelesene Kilometerstand ist mit dem allgemeinen Fahrzeugzustand in Einklang zu bringen und aus sachverständiger Sicht plausibel.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugschadens ausreichend.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.


Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Fahrzeugzustandsbewertung

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Bremscheiben vorne stark aufgerostet
- Bremscheiben hinten stark aufgerostet
- Scheinwerfer links und rechts matt
- Fensterschachtleisten brüchig/porös/ausgerissen
- Fahrzeugseite links - Kratzer
- Stoßfänger hinten aufgestaucht und gerissen
- Motorgeräusch nach kurzer Warmlaufphase - hier gilt es zu klären wodurch dieses Geräusch entsteht - hohe Folgekosten möglich.
- Preismindernd ist zu beachten, das das Fahrzeug lt. Kundenaussagen ca. 50 cm im Wasser gestanden haben soll

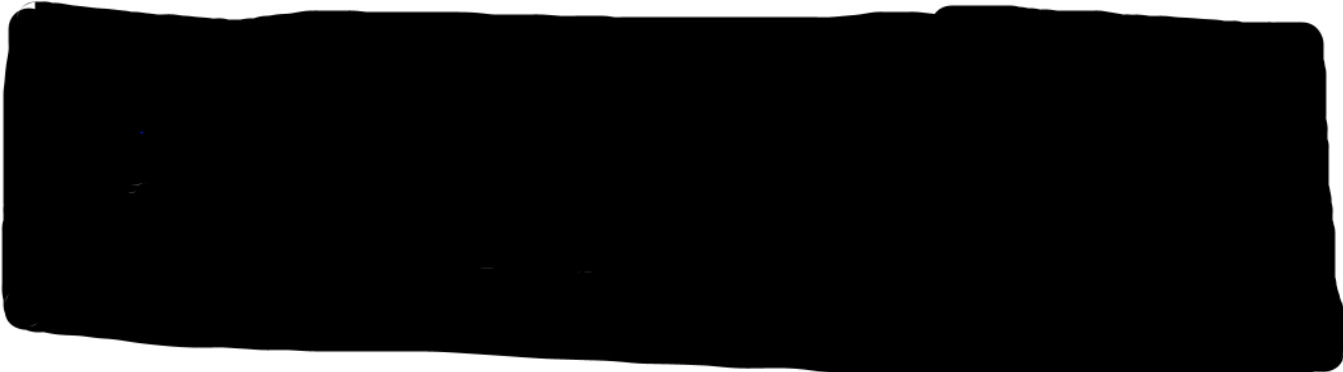

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Eine Hubmittel stand zur Besichtigung nicht zur Verfügung.

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen
Herrn 

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 15.10.2025



Die Fahrzeugbewertung umfasst - 17 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1

Fahrzeugdiagonale vorne links



Bild 2

Fahrzeugdiagonale hinten rechts



Bild 3 Fahrzeugdiagonale vorne rechts



Bild 4 Fahrzeugdiagonale hinten links



Bild 5 Fahrzeugidentifikationsnummer



Bild 6 Laufleistung lt. Wegstreckenzähler



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Bild 20



Bild 21



Bild 22



Bild 23



Bild 24