

Zilch, Krapf & Rasch, Hünfelder Str. 73 (Geb. 8208), 36251 Bad Hersfeld

Hauptzollamt Gießen
Grünberger Straße 100
35394 Gießen

Dipl.-Ing. Jens Zilch *1 *2

Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle, Havarieschäden und Schäden an bzw. durch Waschanlagen; Prüfengeur der bundesweit amtlich anerkannten Prüfororganisation GTÜ

Dipl.-Ing. Michael Krapf *1 *2

Prüfengeur der bundesweit amtlich anerkannten Prüfororganisation GTÜ

Dipl.-Ing. Udo Rasch

Kfz.-Sachverständiger und Prüfengeur der bundesweit amtlich anerkannten Prüfororganisation GTÜ

Günter Klein

Sachverständiger für Havarieschäden, Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

B. Prof. Jan Kasper

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Mirko Zilch

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Bewertung-Nr 80626_00544

bitte stets angeben

10.06.2026

FAHRZEUGBEWERTUNG

Halter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart

Aufbauart

Fabrikat

Typ / Untertyp

Fahrzeug-Ident-Nummer

Erste Zulassung

Hubraum / Leistung

Motor

Motorart / Zylinder / Motorbauart

Türen / Sitze


Leer- / zul. Gesamtgewicht

nächste HU

Laufleistung abgelesen

Farbe

Lackart



Pkw

Limousine

BMW

530i / Limousine

WBANE71050CF81265

12.10.2006

2.996 cm³ / 190 kW

Motor 3,0 Ltr. - 190 kW KAT (N52)

Benzin / 6 / Reihenmotor

4 / 5

1.565 / 2.050 kg

08/2022

286.381 km

TIEFGRUEN METALLIC

Metallic (2-Schicht)

*1 von der IHK öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen - Zuständigkeit: IHK Kassel

*2 Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. (BYSK)

Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Hersteller</i>	<i>Bezeichnung</i>
1	Dunlop	225/50 R17 98Y SP Sport 01 RT J XL MFS
2	Dunlop	225/50 R17 98Y SP Sport 01 RT J XL MFS

Profiltiefe in mm

<i>links</i>	<i>rechts</i>
5	3,5
3,5	5

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer, Bordmonitor mit Farbbildschirm, Check-Control-System, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Fensterheber elektrisch, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heckklappenbetätigung automatisch, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, LM-Felgen 7,5x17 (Sternspeiche 138), Mittelarmlehne hinten, Motor 3,0 Ltr. - 190 kW KAT (N52), Nebelscheinwerfer, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenpannen-Anzeige, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Start/Stop-Anlage (Funktion), Stoßfänger Wagenfarbe, Verglasung grün getönt, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor

Sonderausstattung

Adaptives Kurvenlicht, Audio-Navigationssystem Professional, Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, CD-Wechsler, Diebstahl-Warnanlage mit Fernbedienung, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Head-up-Display, HiFi-Lautsprechersystem, Klimaautomatik erweiterter Umfang, Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Licht-Paket, Metallic-Lackierung, Park-Distance-Control (PDC), Reserverad als Notrad, Seitenairbag hinten, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. und Seitenscheiben mech., Standheizung, Universal-Garagentoröffner, Xenon-Scheinwerfer

Fahrzeugzustand

Die Fahrzeugbatterie ist tiefentladen. Der Anlasser dreht den Motor zwar durch, das Fahrzeug startet jedoch aufgrund der unzureichenden Batteriespannung nicht. Ein Startversuch mittels Überbrückung blieb ebenfalls erfolglos.

Die Bremsscheiben sind an allen Rädern korrodiert, was auf eine längere Standzeit schließen lässt.

Das Fahrzeug befindet sich seit mehreren Jahren außer Betrieb bzw. wurde nicht bewegt.

Die Hauptuntersuchung (HU) ist seit August 2022 abgelaufen.

Der Innenraum befindet sich in einem alters- und nutzungsbedingten, leicht abgelebten Zustand.

Lackzustand:

An der rechten Fahrzeugflanke wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt, die auf einen instandgesetzten Vorschaden hindeutet.

Im Bereich des rechten Kniestücks weist die Lackschicht eine starke Spachtelung mit einer Schichtdicke von über 1.000 µm auf.

Die Motorhaube, die Stoßfängerverkleidung und die Dachkante weisen Lackbeschädigungen durch Steinschlag auf. Die hintere Stoßfängerverkleidung ist im Bereich der Ladekante verkratzt. Die Windschutzscheibe weist ebenfalls Beschädigungen durch Steinschlag auf. Die Einstiege im Bereich des Unterholmes sind verkratzt. Lackschäden in Form von Verkratzen wurden außerdem an den Türgriffschalen und um diese herum festgestellt. Darüber hinaus wurden außer Gebrauchsspuren, die den Fahrzeugwert nicht beeinflussen, keine weiteren Beschädigungen festgestellt.

Zusammenfassung

Das Fahrzeug weist einen erheblichen Wartungs- und Instandsetzungsbedarf auf. Aufgrund der langen Standzeit, der fehlenden Startfähigkeit sowie der festgestellten Vorschadeninstandsetzung ist von einem technisch und optisch überdurchschnittlichen Aufarbeitungsbedarf auszugehen.

Die Wertermittlung berücksichtigt neben den zuvor genannten Fahrzeugdaten, der Ausstattung und des Zubehörs, insbesondere den allgemeinen technischen Erhaltungs- und Pflegezustand, gegebenenfalls Angaben über Unfalleinwirkungen und Aufwendungen für werterhöhende Instandsetzungen sowie alle sonstigen wertbildenden Faktoren und die Marktlage in Anlehnung an die in der Anlage 1 beigefügte Marktanalyse der DAT.

Der auf den 10.06.2026 bezogene

ZEITWERT

wird geschätzt auf

EUR 1.425,00 incl. MwSt.

in Worten

EUR eintausendvierhundertfünfundzwanzig

Die Wertermittlung erfolgte unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen.

Der Sachverständige
Jan Kasper





Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3

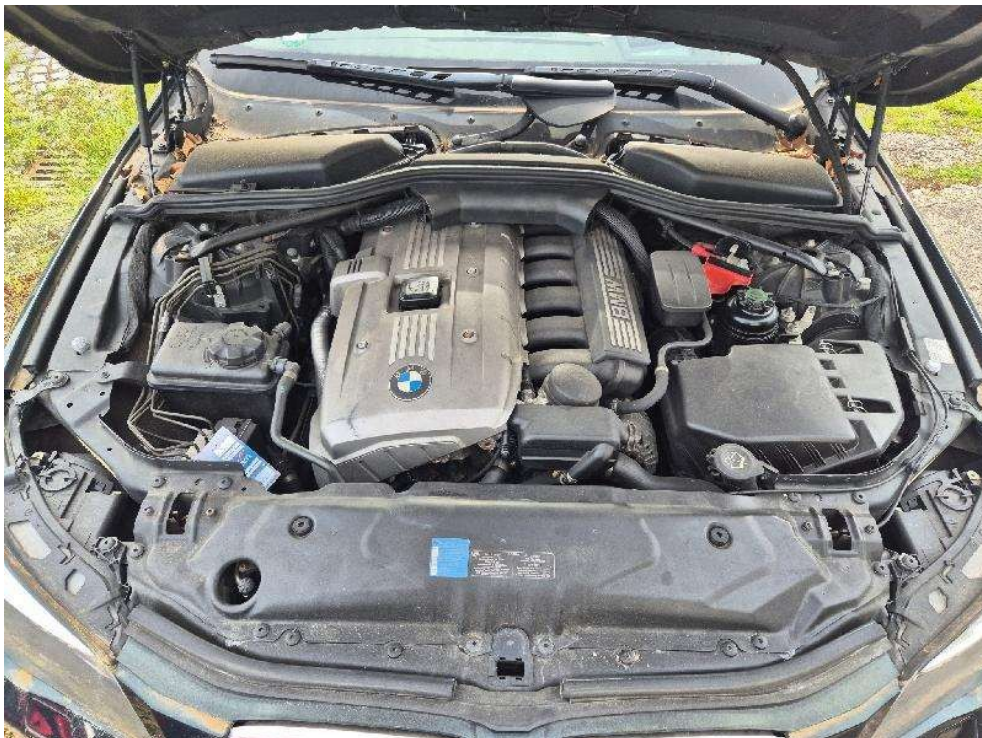


Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10



Bild: 11

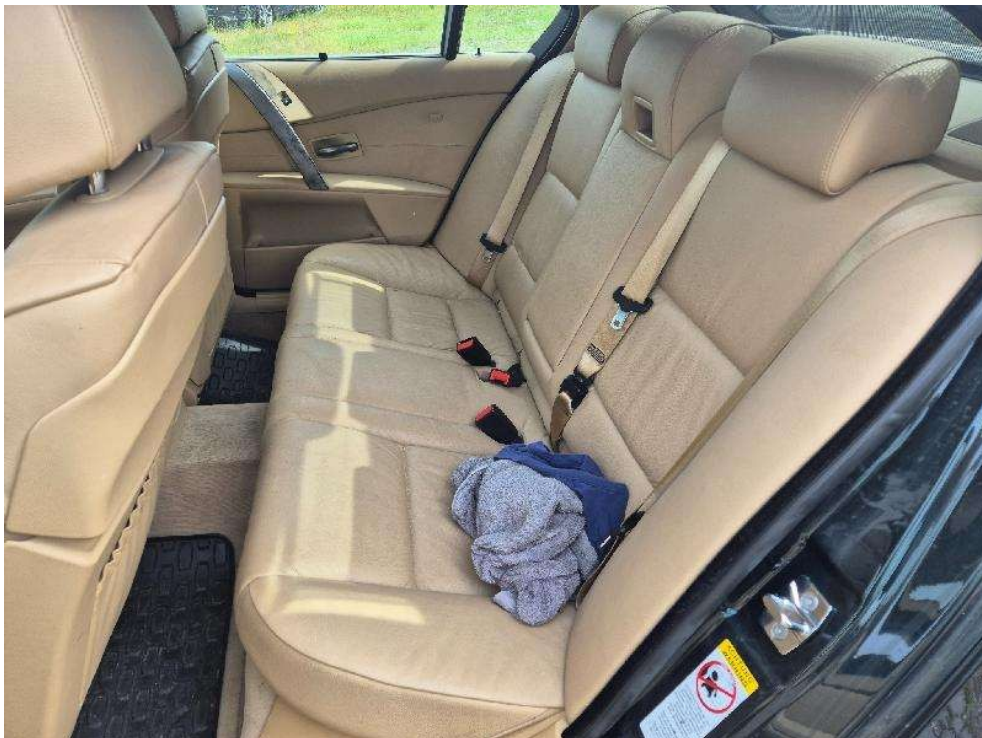


Bild: 12



Bild: 13



Bild: 14



Bild: 15

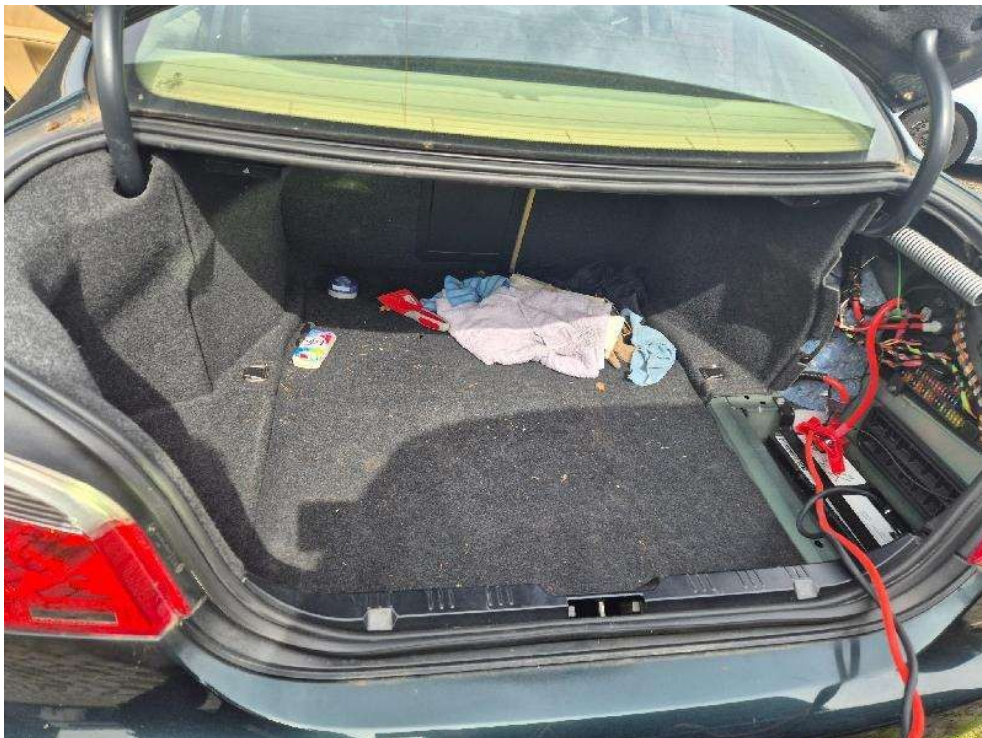


Bild: 16



Bild: 17

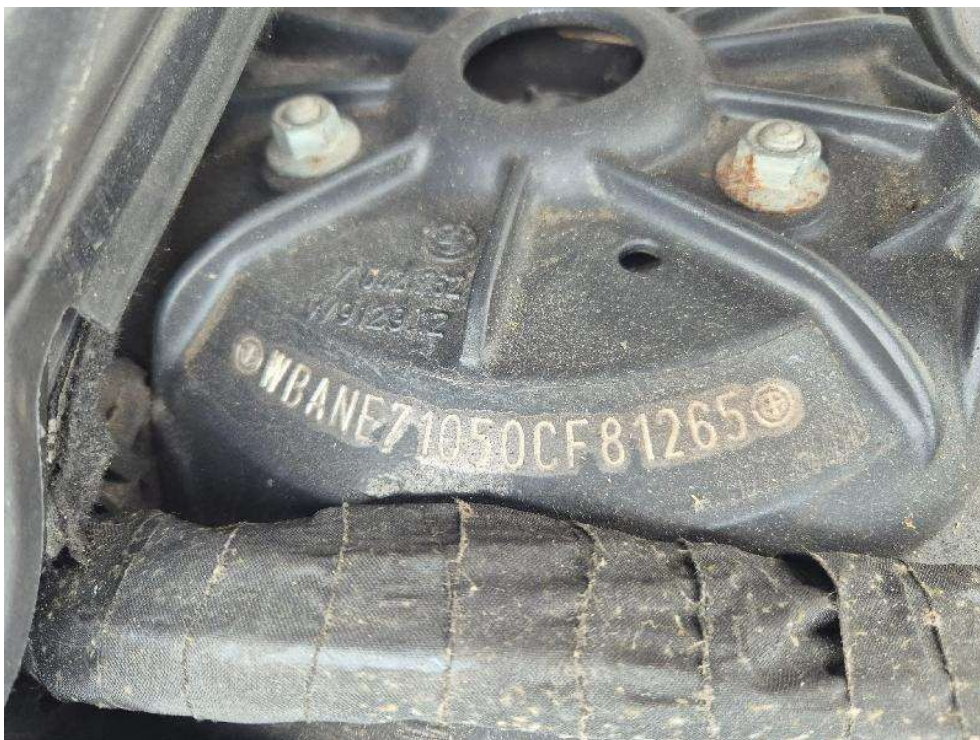


Bild: 18



Bild: 19



Bild: 20



Bild: 21



Bild: 22

Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW		
Modell	530i, Limousine,		
Amtl. Kennzeichen	OF-AK 132	Besichtigungsdatum	10.06.2026
Vorgangsname	80626_00544	Farbe	TIEFGRUEN METALLIC
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 130 065 020 0005 DE002 4419
Erstzulassung / HU	12.10.2006 / 08.2022	KBA-Schlüssel	0005/837
Laufleistung (abgelesen)	286.381 km	Aufbau	Limousine
VIN	WBANE71050CF81265	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Leistung	190 kW / 258 PS	Schadstoffklasse EU	
Hubraum	2996 ccm	Zustand	normal
Motorart	Benzin	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Dunlop	225/50R17	98	Y	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0/	3,5 mm/--
Reifen Achse 2	Dunlop	225/50R17	98	Y	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	3,5/	5,0 mm/--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

1.425,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 10.06.2026 zum 10.06.2026

Datenstand 06/2026

Bezeichnung **80626_00544**
Amtl. Kennzeichen **OF-AK 132**
Fahrzeug-Ident.Nr **WBANE71050CF81265**

Besichtigungsdatum **10.06.2026**
DAT Europa-Code® **01 130 065 020 0005 DE002 4419**
KBA-Schlüssel **0005/837**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außentemperaturanzeige
- > Blinkleuchten Weiß
- > Bordcomputer
- > Bordmonitor mit Farbbildschirm
- > Check-Control-System
- > Drehzahlmesser
- > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- > Fensterheber elektrisch
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Fußmatten Velours
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 6-Gang
- > Heckklappenbetätigung automatisch
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Kopf-Airbag-System hinten
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Kopfstützen hinten
- > Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Mittelarmlehne hinten
- > Motor 3,0 Ltr. - 190 kW KAT (N52)
- > Nebelscheinwerfer
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Reifenpannen-Anzeige
- > Reserverad in Fahrbereifung
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Scheibenwischer mit Regensensor
 - Automatische Fahrlichtschaltung
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung Servotronic
- > Start/Stop-Anlage (Funktion)
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Verglasung grün getönt
- > Wärmeschutzverglasung getönt
- > Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor

Sonderausstattung

- > Adaptives Kurvenlicht
- > Audio-Navigationssystem Professional
 - Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- > Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
 - Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > CD-Wechsler
- > Diebstahl-Warnanlage mit Fernbedienung
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)

Skisack

- > Head-up-Display
- > HiFi-Lautsprechersystem
- > Klimaautomatik erweiterter Umfang
- > Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
 - Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- > Licht-Paket
- > Metallic-Lackierung
- > Park-Distance-Control (PDC)
- > Reserverad als Notrad
- > Seitenairbag hinten
- > Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
 - Sitzheizung vorn
- > Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. und Seitenscheiben mech.
- > Standheizung
- > Universal-Garagentoröffner
- > Xenon-Scheinwerfer
 - Tagfahrlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)