



Datum: 05.02.2026

Gutachten

Betreff Fahrzeugwertermittlung
Auftrag durch Einzelkunde Auto Partner
Besichtigungsdatum / Ort 04.02.2026 / Tiefgarage
44147 Dortmund
Fahrzeug-Identnummer WDB2093541F [REDACTED]

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	3.826,86 €	727,10 €	4.553,96 €
basierend auf Reparaturkosten	3.826,86 €	727,10 €	4.553,96 €
Restwert	92,44 €	17,56 €	110,00 €

Datum: 05.02.2026

Gutachten

Betreff	Fahrzeugwertermittlung
Auftrag durch	Einzelkunde Auto Partner
Besichtigungsdatum / Ort	04.02.2026 / Tiefgarage 44147 Dortmund
Besichtigung durch	[REDACTED]
Fahrzeugart	PKW Coupe
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	CLK Coupe 280 7G-TRONIC Elegance
Fahrzeug-Identnummer	WDB2093541F [REDACTED]
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	27.05.2008
Nächste HU	05/2025
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
Laufleistung	250.000 km / unterstellt
Farbe / Farbcode	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	2.996 ccm/ 170 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.035
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	2 / 4
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	7
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Anzahl Schlüssel	0 von 2 Schlüsseln vorhanden



Datum: 05.02.2026

Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	0 km
Probefahrt	nicht möglich
Fahrbereitschaft	nicht fahrbereit / nicht rollfähig
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 91H	Sonstige	Winterreifen auf Leichtmetall	4mm
205/55 R16 94H	Continental	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4mm
#2 225/55 R16 95H	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Ablagen CLK-Klasse Coupe

ABS - Anti-Blockier-System

Airbag: Fahrer- und Beifahrer

Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer

Airbag: Windowbag

Armauflage mit Doppelfach

Armlehne klappbar im Fond mit Cupholder

Ausstiegsleuchten in den Türen vorne

Außenspiegel links und rechts beheizt, elektrisch einstellbar und in Wagenfarbe lackiert

Außentemperaturanzeige

Blinkleuchten in den Außenspiegeln

Brems-Assistent-System (BAS)

DIRECT CONTROL-Fahrwerk

DIRECT CONTROL-Servolenkung

Drehzahlmesser

Elektronisches Stabilitätsprogramm

Fahrlichtassistent

Fensterheber elektrisch 4fach

Getriebe: Automatik 7-Gang, 7G-TRONIC

Heckdeckelfernentriegelung

Heizbare Heckscheibe mit Zeitrelais

ISOFIX Kindersitzbefestigung im Fond

Klima: Klimatisierungsautomatik "THERMATIC"

Kopfstützen 4fach

Lederlenkrad und Lederschalthebel

Lenkrad: Multifunktionslenkrad

Lenksäule mechanisch längs-und höhenverstellbar

Serienausstattung

Nebelscheinwerfer

Polsterung: Stoff

Radio-Zubehör: AUX-IN Buchse im Handschuhfach

Radio: Audio 20 mit CD-Laufwerk

Regensensor

Reifendichtmittel >>Tirefit<<

Reiserechner

Räder: Leichtmetallräder 4fach 9-Speichen-Design

Räder: Reifendruckverlustwarner

Scheibenwaschdüsen beheizt

Sicherheitsgurte CLK-Klasse Coupe

Sitze: Fondsitzeanlage in Einzelsitzausführung

Sitze: Fondsitzlehne klappbar 1/3 : 2/3

Sitze: Sitzbelegungserkennung im Beifahrersitz

Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel

Tempomat

Warnsummer für nicht ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung

Wartungsintervallanzeige "ASSYST"

Wegfahrsperre elektronisch

Wärmedämmendes Glas

Zentralverriegelung mit Innenschalter und Crash-Sensor

Zierteile: Edelholzausführung "Esche" dunkel

Datum: 05.02.2026

Sonderausstattung

Bi-Xenonscheinwerfer mit Abbiegelicht
Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage (EDW)
Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage: Innenraumabsicherung
Lackierung: Metallic
PARKTRONIC
Räder: Notlaufgrad - Minispare
Sitzheizung: Vordersitze
Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
5	Tür vorn links	Zierleiste Mitte - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
6	Sitz vorn	Hebel Sitzverstellung (Rechts) - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen	120,00 €	120,00 €
7	Motorhaube	Motorhaube (Dämpfer) - ohne Funktion - erneuern	150,00 €	150,00 €
8	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	180,00 €	180,00 €
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	641,62 €	641,62 €
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	794,29 €	794,29 €



Datum: 05.02.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Lackabplatzer) - Lackmangel - lackieren	810,95 €	810,95 €

Summe (netto):		3.176,86 €	3.176,86 €
----------------	--	------------	------------

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Interieur	Innenraum - verkratzt / verschürft	0,00 €	0,00 €

Summe (netto):		0,00 €	0,00 €
----------------	--	--------	--------

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - Serviceheft	50,00 €	50,00 €
2	Unterlagen - Bordbuchmappe	80,00 €	80,00 €
3	Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil I und II	250,00 €	250,00 €
4	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (2/2, Kostenausweitung möglich)	270,00 €	270,00 €

Summe (netto):		650,00 €	650,00 €
----------------	--	----------	----------

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links
2	Kotflügel rechts
3	Tür vorne rechts

Wertermittlung:

Auf Grund der starken beschriebenen Gebrauchsschäden war eine EDV-Bewertung nicht möglich. Der angegebene Fahrzeugwert entspricht dem Restwert des Fahrzeuges.

Restwert ohne MwSt. 92,44 €

Restwert inkl. MwSt. 110,00 € , enthält 19% MwSt. = 17,56 €

Stichtag der Wertermittlung 05.02.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugbewertung mit einer integrierten Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung und Fahrzeugbewertung des Fahrzeuges nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges aufgrund der eingeschränkten Zugangsmöglichkeit unzureichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.
Bemerkung: Fahrzeugschlüssel nicht vorhanden

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Datum: 05.02.2026

Bemerkungen

Dieses Gutachten wurde gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben erstellt; alle personenbezogenen Daten wurden bzw. werden vor der Weitergabe entfernt. Die Nutzung dieses Gutachtens sowie die explizite Veröffentlichung in einer Restwertbörse wird hiermit vom Auftraggeber/ Gutachter ausdrücklich genehmigt.

Dem PKW liegen keine Unterlagen oder Schlüssel bei. Kostenausweitungen sind zu erwarten - Motorlauf nicht möglich.

Der Kilometerstand, das Erstzulassungsdatum und die Basisdaten sind geschätzt und spiegeln nicht die tatsächlichen Werte wieder.

Das Fahrzeug verfügt über eine allgemein hohe Lackstärke.

Unterschrift Sachverständiger

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 25 Beschädigungsfotos, 6 Nachlackierungsfotos

Datum: 05.02.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Datum: 05.02.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Datum: 05.02.2026



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

Datum: 05.02.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 2: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rech... verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair


Datum: 05.02.2026



Beschädigung 5: Tür vorn links: Zierleiste Mitte - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 5: Tür vorn links: Zierleiste Mitte - verkratzt / verschürft - Smart Repair

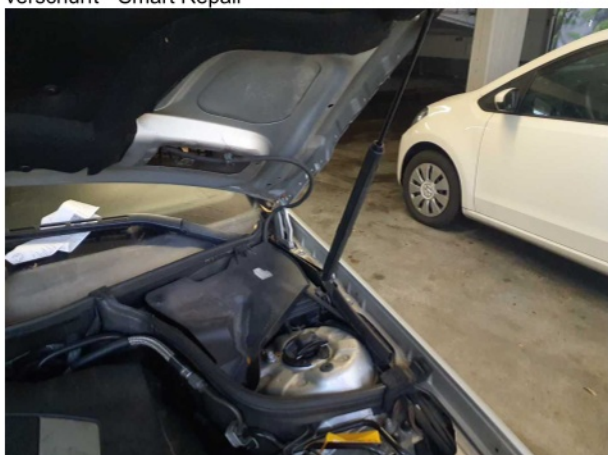

Beschädigung 7: Motorhaube: Motorhaube (Dämpfer) - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung 9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

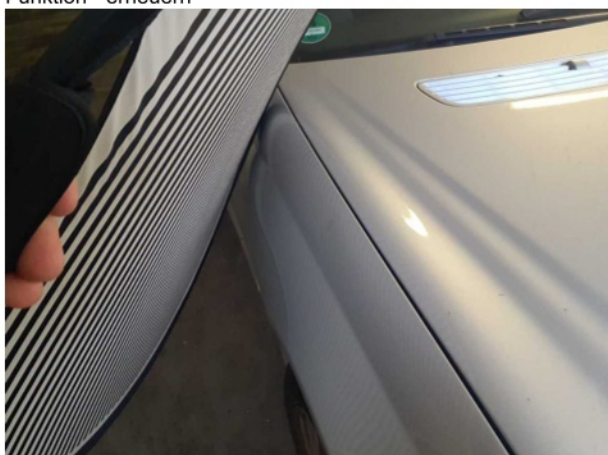

Beschädigung 9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Datum: 05.02.2026



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Lackabplatzer) - Lackmangel - lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Lackabplatzer) - Lackmangel - lackieren

Datum: 05.02.2026



Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Lackabplatzer) - Lackmangel - lackieren

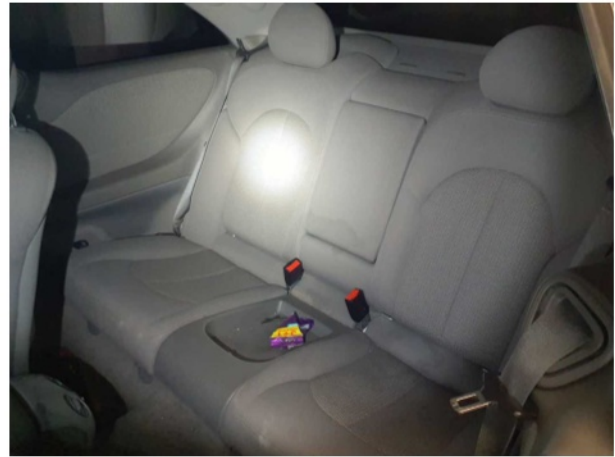

Gebrauchsspur 1: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft



Gebrauchsspur 1: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft



Gebrauchsspur 1: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft



Gebrauchsspur 1: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft



Gebrauchsspur 1: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft

Datum: 05.02.2026



Gebrauchsspur 1: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft

Datum: 05.02.2026

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links



Nachlackierung 1: Kotflügel links



Nachlackierung 2: Kotflügel rechts



Nachlackierung 2: Kotflügel rechts



Nachlackierung 3: Tür vorne rechts



Nachlackierung 3: Tür vorne rechts

Restwertgebote

(Seite 1 von 2)

- 1  **PREMIUM TRUCKS Tomasz Zwierello**
Adama Mickiewicza 22/5 | -PL-11-430 Korsze
Tel. (+49 89) 630209-24 Fax (+49 89) 630209-297
Mobil E-Mail: all4you@cartv.eu
car.tv Auftrags-Nr.: 2613627E3
Gebot gültig bis einschließlich: 07.03.2026 **322,- EUR**
(inkl. MwSt.)
- 2  **Seik Automobil Recycling GmbH (autom.bid)**
Im Emscherbruch 10 | D-45699 Herten
Tel. 02366 106826 oder Fax kontakt.autoonline.de
106868
Mobil E-Mail: sven.hellmich@seik.de
AUTOonline Auftrags-Nr.: 1202602046690140
Gebot gültig bis einschließlich: 26.02.2026 **110,- EUR**
(inkl. MwSt.)
- 3  **SEIK Automobil Recycling GmbH**
Im Emscherbruch 10 | DE-45699 Herten
Tel. +49 2103 78982-11 Fax +49 2103 78982-15
Mobil E-Mail: kundendienst@car.casion.eu
car.casion Auftrags-Nr.: 2602041123812
Gebot gültig bis einschließlich: 26.02.2026 **110,- EUR**
(inkl. MwSt.)
- 4  **Seik Automobil Recycling GmbH (2)**
Im Emscherbruch 10 | -D-45699 Herten
Tel. (+49 89) 630209-24 Fax (+49 89) 630209-297
Mobil E-Mail: all4you@cartv.eu
car.tv Auftrags-Nr.: 2613627E3
Gebot gültig bis einschließlich: 06.03.2026 **110,- EUR**
(inkl. MwSt.)
- 5  **Bender Carparts GmbH (autom.bid)**
Overfeldweg 61 | D-51371 Leverkusen
Tel. 02171-58220 Fax kontakt.autoonline.de
Mobil E-Mail: p.bender@bender2000.com
AUTOonline Auftrags-Nr.: 1202602046690140
Gebot gültig bis einschließlich: 26.02.2026 **100,- EUR**
(inkl. MwSt.)

Hinweis: Das vorliegende Dokument dient als Gebotsübersicht und ist vorzugsweise für Sachverständige und Versicherer bestimmt. Bitte verwenden Sie zur Weitergabe der Gebote an den Fahrzeughalter die von der jeweiligen Restwertbörse zu diesem Zweck angebotenen Dokumente.

► Restwertgebote

(Seite 2 von 2)

- 6  **Schrott Nasz GmbH**
Am Schönbühl 4 | DE-92729 Weiherhammer
Tel. +49 2103 78982-11 Fax +49 2103 78982-15
Mobil E-Mail: kundendienst@car.casion.eu
car.casion Auftrags-Nr.: 2602041123812
Gebot gültig bis einschließlich: 26.02.2026 **100,- EUR**
(inkl. MwSt.)
- 7  **ATT - Autoverwertung, Inh. Gülay Tascakir**
Karl-Ferdinand-Braun-Str. 6 | -D-50170 Kerpen
Tel. (+49 89) 630209-24 Fax (+49 89) 630209-297
Mobil E-Mail: all4you@cartv.eu
car.tv Auftrags-Nr.: 2613627E3
Gebot gültig bis einschließlich: 06.03.2026 **25,- EUR**
(inkl. MwSt.)
- 8  **Iserlohner Autoverwertung 24**
Giesestraße 24 | DE-58636 Iserlohn
Tel. +49 2103 78982-11 Fax +49 2103 78982-15
Mobil E-Mail: kundendienst@car.casion.eu
car.casion Auftrags-Nr.: 2602041123812
Gebot gültig bis einschließlich: 26.02.2026 **20,- EUR**
(inkl. MwSt.)
- 9  **Schrott Nasz GmbH**
Am Schönbühl 4 | -D-92729 Weiherhammer
Tel. (+49 89) 630209-24 Fax (+49 89) 630209-297
Mobil E-Mail: all4you@cartv.eu
car.tv Auftrags-Nr.: 2613627E3
Gebot gültig bis einschließlich: 06.03.2026 **15,- EUR**
(inkl. MwSt.)

Hinweis: Das vorliegende Dokument dient als Gebotsübersicht und ist vorzugsweise für Sachverständige und Versicherer bestimmt. Bitte verwenden Sie zur Weitergabe der Gebote an den Fahrzeughalter die von der jeweiligen Restwertbörse zu diesem Zweck angebotenen Dokumente.