



Besichtigungsort

Dortmund

Besichtigungsdatum: 20.11.2025

Protokollnummer:

Erstellt durch:

Besichtigt durch:

Anlieferungsdatum:

21.11.2025



ZHWER1Z

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	75.784 km
Hersteller	Lamborghini	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	Huracán LP 610-4 Spyder	HU (Bericht lag nicht vor)	02/2026
Fahrgestellnummer	ZHWER1Z	Leistung / Hubraum	449 kW / 5.204 ccm
Erstzulassung	14.10.2016	Polster/Farbe	Leder / Schwarz-Gelb
Letzte Wartung	04/2023, 58.823 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik



Besichtigungsdatum:

20.11.2025

Borlnd

Besichtigungsdatum:

Protokollnummer:

Erstellt durch:

Besichtigt durch:

Anlieferungsdatum:

21.11.2025



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Außenspiegel links	Außenspiegel - gebrochen / gerissen	0,00 €
2	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Reifenluftdruck) - leuchtet	0,00 €
3	Rad/Reifen	Reifen hinten (DOT 0619) - porös / rissig	0,00 €
4	Blinkleuchte	Blinkleuchte seitlich (defekt) - Befund festlegen	0,00 €
5	Instrumententafel	Luftdüse Mitte - beschädigt	0,00 €
6	Interieur	Innenraum - Abrieb	0,00 €
7	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag	0,00 €
8	Fahrzeugdach	Verdeck (Kabelbaum) - abweichend Auslieferungszustand	0,00 €
9	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft	0,00 €
10	Fahrzeugdach	Verdeck (Hochdruckreiniger Spuren) - beschädigt	0,00 €
11	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - Steinschlag	0,00 €
12	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag	0,00 €
13	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Steinschlag	0,00 €
14	Sonstiges	Fahrzeug (Front - Steinschlagschutzfolie) - Steinschlag	0,00 €
15	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag	0,00 €
16	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag	0,00 €
17	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag	0,00 €
18	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer	0,00 €
19	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer	0,00 €
20	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer	0,00 €
21	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer	0,00 €
22	Schweller links	Einstieg - Kratzer	0,00 €
23	Verkleidungen/Abdeckungen	Bodenbelag vorn links - Geräusch	0,00 €
24	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Historie unplausibel) - fällig	0,00 €
25	Stossfänger hinten	Abdeckung Stossfänger hinten (Lufteinlassgitter - Lackabplatzer) - Lackmangel	0,00 €
26	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (1/3)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		



Besichtigungsort

Dortmund

Besichtigungsdatum: 20.11.2025
Protokollnummer: [REDACTED]
Erstellt durch: [REDACTED]
Besichtigt durch: [REDACTED]
Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/30 R20 90Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	305/30 R20 103Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Besichtigungsort

Dortmund

Besichtigungsdatum: 20.11.2025
Protokollnummer: [REDACTED]
Erstellt durch: [REDACTED]
Besichtigt durch: [REDACTED]
Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
4 speakers
41. Door panel - Nero Ade (Black)
51. Front center console - Nero Ade (Black)
7. Pillars - Nero Ade (Black)
71. Sun visors - Nero Ade (Black)
81. Sill cover inner part - Nero Ade (Black)
9. Headliner - Nero Ade (Black)
Bluetooth preparation (hands free profile)
Board computer
Door sill guards in Aluminium
Electromechanical Power Steering (EPS)
Front and rear parking sensors
Immobilizer
Lifting system and magneto-rheologic suspension
Main Paint - Grigio Lynx (Grey)
Multifunctional steering wheel in smoothleather
Navigation system Europe
Pirelli PZero tires 245/30 R20 90Y front 305/30 R20 103Y rear
Rear View Camera and parking sensors
Rims Giano 20" shiny black
Soft top in black fabric
Sport exhaust system + Style Package (COC)
Style package
Tire pressure monitoring system, 433 MHz
Windscreen frame in body color
Without cruise control system
Without engine compartment lighting
Without exterior Ad Personam specs
Without garage door opener
Without stickers/writings

Bemerkungen

Dieses Gutachten wurde gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben erstellt. Alle personenbezogenen Daten wurden bzw. werden vor der Weitergabe entfernt. Die Nutzung dieses Gutachtens sowie die explizite Veröffentlichung in einer Restwertbörse wird hiermit vom Auftraggeber/Gutachter ausdrücklich genehmigt.

Das Fahrzeug wurde im unzerlegten Zustand und ohne Einsatz eines Diagnosesystems besichtigt. Eine Ausweitung der Reparaturkosten aufgrund von Mängel ist nicht auszuschließen. Bremsanlage vorne und hinten nahezu nicht einsehbar!

Besichtigungsort

Dortmund

Besichtigungsdatum: 20.11.2025

Protokollnummer: [REDACTED]

Erstellt durch: [REDACTED]

Besichtigt durch: [REDACTED]

Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Lamborghini	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Huracán LP 610-4 Spyder	Laufleistung (abgelesen)	75.784 km
Fahrgestellnummer	ZHWER1[REDACTED]	Erstzulassung	14.10.2016

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	0,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	0,00 €
Mwst. (19%)	0,00 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	0,00 €

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Verkaufswert	116.806,72 €	22.193,28 €	139.000,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 24.11.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Kotflügel links	335 µm
2	Kotflügel rechts	324 µm
3	Motorhaube	282 µm
4	Seitenwand links	137 µm
5	Seitenwand rechts	129 µm
6	Tür vorne links	109 µm
7	Tür vorne rechts	121 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Besichtigungsort

ortmund

Besichtigungsdatum: 20.11.2025

Protokollnummer:

Erstellt durch:

Besichtigt durch:

Anlieferungsdatum: 21.11.2025




Unterschrift Sachverständiger

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

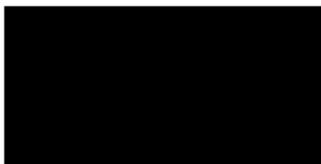

Besichtigungsort

Dortmund

Besichtigungsdatum: 20.11.2025
Protokollnummer: ██████████
Erstellt durch: ██████████
Besichtigt durch: ██████████
Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Schräg hinten



Besichtigungsort:

Bochum

Besichtigungsdatum: 20.11.2025

Protokollnummer:

Erstellt durch:

Besichtigt durch:

Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges



Besichtigungsdatum: 20.11.2025
Protokollnummer: [REDACTED]
Erstellt durch: [REDACTED]
Besichtigt durch: [REDACTED]
Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Abbildung 13: Sonstiges

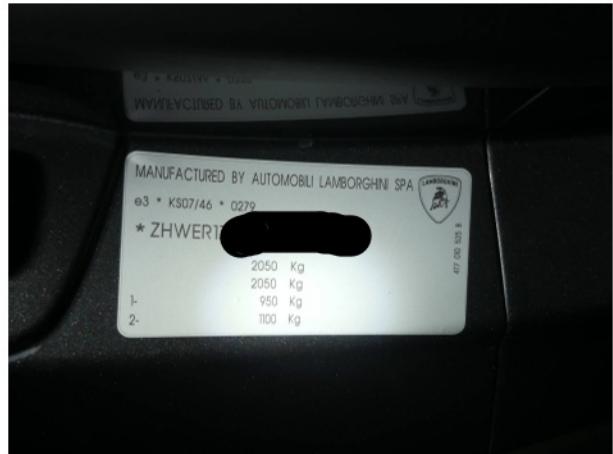


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Besichtigungsartort

24.11.2025
Dortmund

Besichtigungsdatum: 20.11.2025
Protokollnummer: **[REDACTED]**
Erstellt durch: **[REDACTED]**
Besichtigt durch: **[REDACTED]**
Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

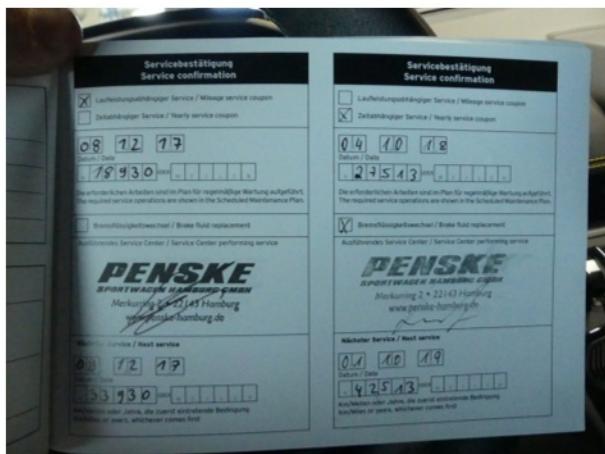


Abbildung 21: Sonstiges

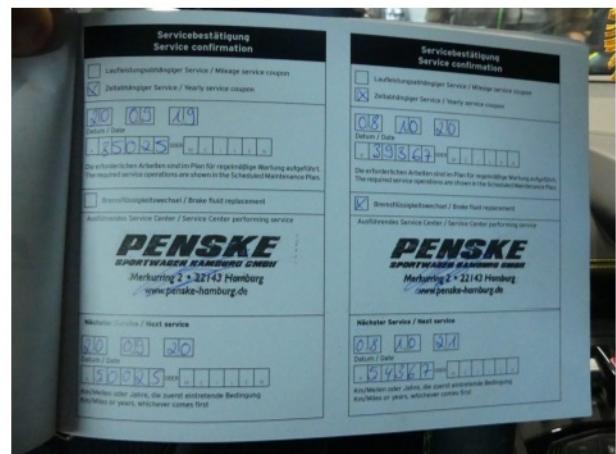


Abbildung 22: Sonstiges

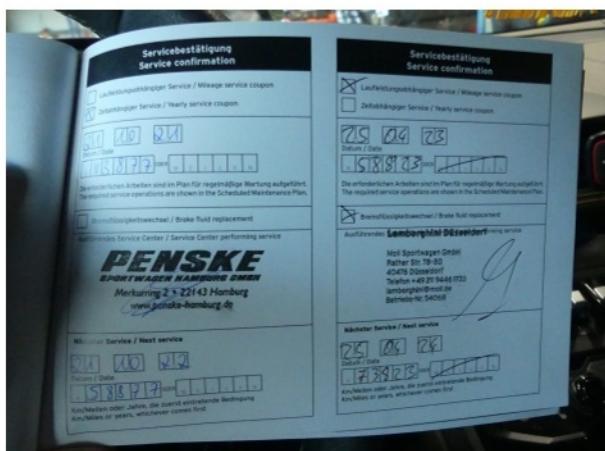


Abbildung 23: Sonstiges

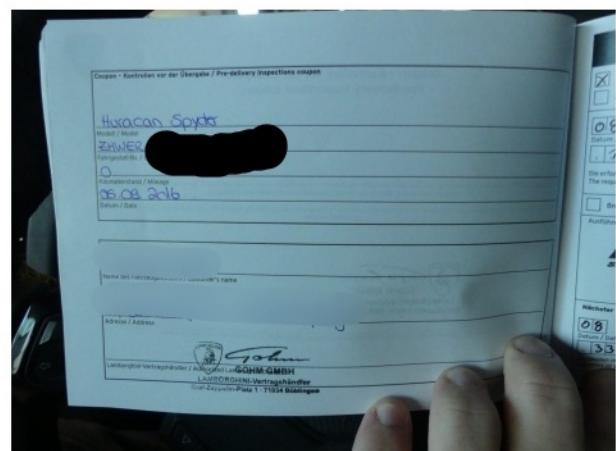


Abbildung 24: Sonstiges



Besichtigungsdatum: 20.11.2025
Protokollnummer:
Erstellt durch:
Besichtigt durch:
Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Außenspiegel - gebrochen / gerissen



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten (DOT 0619) - porös / rissig



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten (DOT 0619) - porös / rissig



Beschädigung #2: Instrumententafel: Kontrolleuchte (Reifenluftdruck) - leuchtet



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten (DOT 0619) - porös / rissig



Beschädigung #4: Blinkleuchte: Blinkleuchte seitlich (defekt) - Befund festlegen



Besichtigungsdatum: 20.11.2025
Protokollnummer: [REDACTED]
Erstellt durch: [REDACTED]
Besichtigt durch: [REDACTED]
Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Beschädigung #5: Instrumententafel: Luftpumpe Mitte - beschädigt



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum - Abrieb



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum - Abrieb



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -
Steinschlag



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -
Steinschlag



Beschädigung #8: Fahrzeughang: Verdeck (Kabelbaum) -
abweichend Auslieferungszustand



Besichtigungsort

Dortmund

Besichtigungsdatum: 20.11.2025
Protokollnummer: [REDACTED]
Erstellt durch: [REDACTED]
Besichtigt durch: [REDACTED]
Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Beschädigung #9: Stoßfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft



Beschädigung #9: Stoßfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Verdeck (Hochdruckreiniger Spuren) - beschädigt



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Verdeck (Hochdruckreiniger Spuren) - beschädigt



Beschädigung #11: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - Steinschlag



Beschädigung #12: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - Steinschlag



Besichtigungsdatum

Dortmund

Besichtigungsdatum: 20.11.2025

Protokollnummer: [REDACTED]

Erstellt durch: [REDACTED]

Besichtigt durch: [REDACTED]

Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Beschädigung #12: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - Steinschlag



Beschädigung #12: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - Steinschlag



Beschädigung #13: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Steinschlag



Beschädigung #15: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag



Beschädigung #16: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #16: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag

Besichtigungsdatum:

20.11.2025

Dortmund



Besichtigungsdatum:

20.11.2025

Protokollnummer:

Erstellt durch:

Besichtigt durch:

Anlieferungsdatum:

21.11.2025



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag



Beschädigung #18: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #18: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts... Kratzer



Beschädigung #19: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer



Beschädigung #20: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



Besichtigungsdatum: 20.11.2025
Protokollnummer:
Erstellt durch:
Besichtigt durch:
Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Beschädigung #20: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



Beschädigung #21: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer



Beschädigung #21: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer



Beschädigung #22: Schweller links: Einstieg - Kratzer



Beschädigung #23: Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag vorn links - Geräusch



Beschädigung #24: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Historie unplausibel) - fällig



Besichtigungsort

Bochum



Besichtigungsdatum: 20.11.2025

Protokollnummer: [REDACTED]

Erstellt durch: [REDACTED]

Besichtigt durch: [REDACTED]

Anlieferungsdatum: 21.11.2025



Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Luftteinlassgitter - Lackabplatzter) - Lackmangel



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten (Luftteinlassgitter - Lackabplatzter) -



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer