



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Gutachten

Betreff Fahrzeugwertermittlung

Auftrag durch Einzelkunde Auto Partner

Besichtigungsdatum / Ort 20.01.2026 / [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Fahrzeug-Identnummer WDF63981 [REDACTED]

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
basierend auf Reparaturkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restwert	1.025,21 €	194,79 €	1.220,00 €



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Gutachten

Betreff	Fahrzeugwertermittlung
Auftrag durch	Einzelkunde Auto Partner
Besichtigungsdatum / Ort	20.01.2026 / [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Besichtigung durch	[REDACTED]
Fahrzeugart	Van
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Viano 3.0 CDI lang Automatik Ambiente DPF
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 AYR 00084
Fahrzeug-Identnummer	WDF63981 [REDACTED]
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	07.05.2008 / 02.05.2024
Nächste HU	03/2025
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	350.000 km / unterstellt
Farbe / Farbcode	Obsidian black metallic
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.987 ccm/ 150 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6 / 98/69/EG III;B
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.940
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 6
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	/



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Anzahl Schlüssel 0 von 2 Schlüsseln vorhanden

Raucherfahrzeug Nein

Wartungsheft / Wartungsnachweis nicht vorhanden

Restlauf bis Service 0 km

Probefahrt nicht möglich

Fahrbereitschaft nicht fahrbereit / nicht rollfähig

Vorschaden Feststellbar

Nachlackierung Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/45 R18 100V	Sonstige	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 245/45 R18 100V	Sonstige	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Airbag: Fahrer- und Beifahrer

Airbag: Thorax-Sidebags (in Sitzlehne)

Anfahrrassistent

Antiblockiersystem (ABS)

Ausstiege beleuchtet in Fahrer- und Beifahrertür

Außenspiegel elektrisch einstellbar, heizbar

Außentemperaturanzeige

Beleuchtete Spiegel für Sonnenblende

Bodenbelag Fahrgastraum (Teppich)

Cockpit "Softtouch"

Cockpit und Seitenverkleidung Dekorleiste Wurzelnuß braun oder schwarz

Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots

Deckenleuchten für Fahrer und Beifahrer

Dieselpartikelfilter

Drehzahlmesser

Dritte Bremsleuchte

Elektronische Bremskraft Verteilung EBV

Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)

Fahrberechtigung inkl. Wegfahrsperre

Fenster: Ausstellfenster hinten, elektrisch

Fensterheber elektrisch 2-fach

Getriebe: Automatik 5-Gang

Heckklappe mit Fenster inkl. Heckscheibenheizung

Kindersicherung mechanisch

Kopfstützen vorne und im Fond (6)

Lederlenkrad und Lederschalthebel

Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Serienausstattung

Lenkrad: Multifunktionslenkrad

Licht- und Regensensor

Luftfederung hinten

Mittelkonsole

Nebelscheinwerfer

Polster: Leder "Catania"

Radiozubehör: Windschutzscheibenantenne

Räder: >>Tirefit<< Reifendichtmittel

Servolenkung

Sicherheitsgurte Viano

Sitz: Einzelsitz 1. Fondsitzreihe links

Sitz: Einzelsitz 1. Fondsitzreihe rechts

Sitz: Fahrer und Beifahrersitz, Komfort

Sitze: 1. Sitzreihe hinten mit 2 Armlehnen

Sitze: 2 Einzelsitze hinten in der 2. Sitzreihe

Sitzschienensystem mit Schnellverriegelung

Steckdose 12 V im Fahrgastraum

Verzurrösen in Fahrgastraum

Wartungsintervallanzeige "ASSYST"

Wärmedämmendes Glas

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zusatzwärmetauscher im Fahrgastraum



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Sonderausstattung

Airbag: Windowbag für Fahrer- und Beifahrer

Anhängevorrichtung, abnehmbar

Auflastung auf 2,94t zGG

Außenspiegel elektrisch heranklappbar

Dachreling

Klimatisierungsautomatik "TEMPMATIK" zusätzlich im Fond

Klimatisierungsautomatik "THERMOTRONIC"

Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

Lackierung: Metallic

Paket: "BUSINESS"

Parktronic

Radio-Zubehör: CD-Wechsler

Radiozubehör: Aux-Schnittstelle für MP3-Player etc.

Radiozubehör: Sound-System

Raucherpaket

Scheinwerferreinigungsanlage

Schiebetür seitlich links

Schiebetür: elektrische Betätigung für Schiebetür links

Schiebetür: elektrische Betätigung für Schiebetür rechts

Sitz: Beifahrersitz elektrisch verstellbar inkl. Sitzheizung

Sitz: Fahrersitz elektrisch verstellbar inkl. Sitzheizung

Steckdose für Wiederholungsleuchte Heckfahrradträger

Tempomat

Tisch klappbar, Hubliftfunktion und diverse Ablagen

Warmwasser-Zusatzheizung

Wartungsanzeige

Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe

Wertmindernde Faktoren



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Schiebetür rechts	Schiebetür - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
2	Tür vorn links	Zierleiste oben - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
3	elektrisches System	Zündschloß (Schließanlage) - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
4	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
5	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
7	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
8	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
9	Motorhaube	Motorhaube - verformt - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
10	Interieur	Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung	0,00 €	0,00 €
11	Interieur	Innenraum (Laderaum) - beschädigt - Wertminderung	0,00 €	0,00 €
12	Interieur	Innenraum (Vorne) - beschädigt - Wertminderung	0,00 €	0,00 €
13	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	0,00 €	0,00 €
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (2/2)	0,00 €	0,00 €
2	Unterlagen - Serviceheft	0,00 €	0,00 €
3	Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil II	0,00 €	0,00 €
4	Unterlagen - COC Papiere	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):		0,00 €	0,00 €

Nachlackierungen

Nr. Ort

- 1 Heckklappe/-tür
- 2 Motorhaube

Wertermittlung:

Auf Grund der starken beschriebenen Gebrauchsschäden war eine EDV-Bewertung nicht möglich. Der angegebene Fahrzeugwert entspricht dem Restwert des Fahrzeugs.

Restwert ohne MwSt. 1.025,21 €

Restwert inkl. MwSt. 1.220,00 € , enthält 19% MwSt. = 194,79 €

Stichtag der Wertermittlung 21.01.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeuggbewertung mit einer integrierten Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeugs entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung und Fahrzeuggbewertung des Fahrzeugs nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeuggbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.
Bemerkung: Zündschloss fehlt

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Fahrzeug verschmutzt und stark vereist: Verborgene Schäden können nicht ausgeschlossen werden.

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigtem, nicht demontiertem Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Risikohinweis:

Eine Funktionsprüfung des Fahrzeugs war nicht möglich. Der Motor lässt sich nicht starten, ein Motorlauf konnte daher nicht überprüft werden. Weder eine Probefahrt noch eine Prüfung der Antriebseinheiten,



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Elektronik oder sonstiger Systeme konnte erfolgen.

Das Fahrzeug verfügt über kein Zündschloss, keine ZB2 und keine Schlüssel, wodurch ein Zugriff auf das Bordnetz sowie eine Fahrfunktionsprüfung ausgeschlossen sind. Der aktuelle Kilometerstand ist unbekannt, da das Kombiinstrument nicht aktiviert werden konnte.

Der Innenraum und die Fahrzeugkarosserie befinden sich in stark verschmutztem und verschimmeltem Zustand, teils mit Eisbildung, was auf längere Standzeit unter ungünstigen Bedingungen schließen lässt. Hierdurch können versteckte Mängel, Korrosion oder Feuchtigkeitsschäden nicht ausgeschlossen werden.

Aufgrund des Zustands ist mit zusätzlichem Arbeits- und Kostenaufwand bei Bergung, Reinigung, Transport und ggf. Inbetriebnahme zu rechnen.

Teile des Ausbaus weisen Eigenbau- bzw. nicht fachgerechte Einbauten auf. Deren Funktionalität, Sicherheit und Zulässigkeit gemäß StVZO konnte nicht überprüft werden. Auch daraus können Folgekosten oder technische Nacharbeiten entstehen.

Insgesamt ist der technische Gesamtzustand des Fahrzeugs nicht eindeutig beurteilbar; der vorliegende Restwert basiert auf einer Schätzung unter den genannten Einschränkungen.

Unterschrift Sachverständiger [REDACTED]

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 23 Übersichtsfotos, 36 Beschädigungsfotos, 4 Nachlackierungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben [REDACTED]

Datum: 21.01.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben [REDACTED]



Datum: 21.01.2026



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben [REDACTED]



Datum: 21.01.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben [REDACTED]



Datum: 21.01.2026

Beschädigungsphotos



Beschädigung 1: Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - erneuern




Beschädigung 2: Tür vorn links: Zierleiste oben - verformt - erneuern



Beschädigung 4: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren

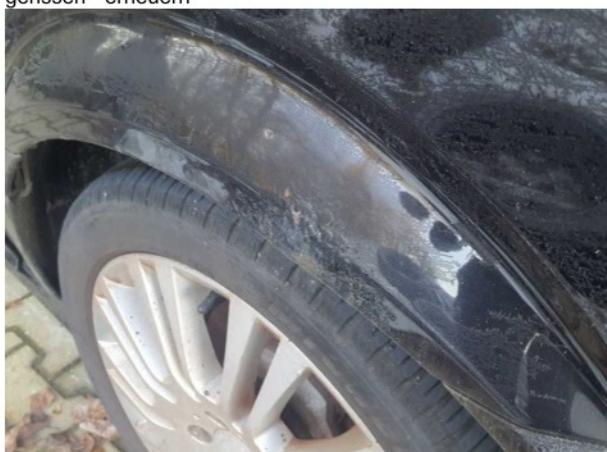

Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026




Beschädigung 6: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

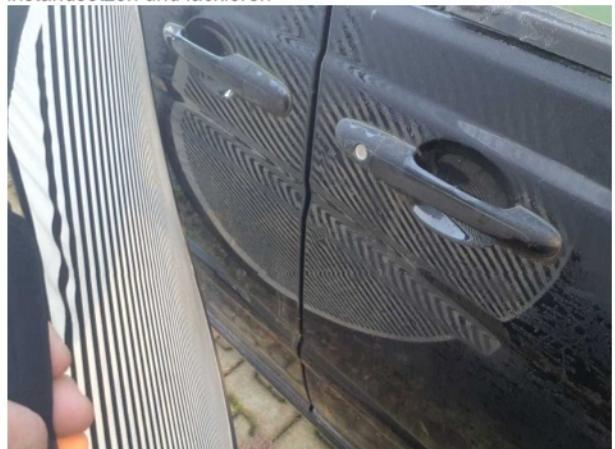

Beschädigung 8: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Motorhaube: Motorhaube - verformt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben [REDACTED]



Datum: 21.01.2026



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 10: Interieur: Innenraum (Hinten) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 11: Interieur: Innenraum (Laderaum) - beschädigt - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026



Beschädigung 11: Interieur: Innenraum (Laderaum) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 11: Interieur: Innenraum (Laderaum) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 11: Interieur: Innenraum (Laderaum) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 11: Interieur: Innenraum (Laderaum) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 12: Interieur: Innenraum (Vorne) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 12: Interieur: Innenraum (Vorne) - beschädigt - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben [REDACTED]



Datum: 21.01.2026



Beschädigung 12: Interieur: Innenraum (Vorne) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 12: Interieur: Innenraum (Vorne) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 12: Interieur: Innenraum (Vorne) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 12: Interieur: Innenraum (Vorne) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 12: Interieur: Innenraum (Vorne) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 12: Interieur: Innenraum (Vorne) - beschädigt - Wertminderung



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.01.2026

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 2: Motorhaube



Nachlackierung 2: Motorhaube