



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026

Gutachten

Betreff	Fahrzeugwertermittlung
Auftrag durch	Einzelkunde Auto Partner
Besichtigungsdatum / Ort	11.09.2026 / Abschleppdienst Widliczek GmbH Kohlensiepenstraße 1 44269 Dortmund
Fahrzeughalter	UNBEKANNT UNBEKANNT 00000 UNBEKANNT
Auftrags-Nummer / Referenz	Kassenzeichen: [REDACTED]
Vehicle identification number	[REDACTED]

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	18.600,00 €	3.534,00 €	22.134,00 €
basierend auf Reparaturkosten	18.600,00 €	3.534,00 €	22.134,00 €
Verkaufswert	67.226,89 €	12.773,11 €	80.000,00 €



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026

Gutachten

Betreff	Fahrzeugwertermittlung
Auftrag durch	Einzelkunde Auto Partner
Besichtigungsdatum / Ort	11.09.2026 / Abschleppdienst Widliczek GmbH Kohlensiepenstraße 1 44269 Dortmund
Fahrzeughalter	UNBEKANNT UNBEKANNT 00000 UNBEKANNT
Auftrags-Nummer / Referenz	Kassenzeichen: [REDACTED]
Fahrzeugart	Sonstiges
Hersteller	Ferrari
Modell / Verkaufsbezeichnung	California T
Vehicle identification number	[REDACTED]
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	05.12.2014
Nächste HU	05/2026 (Bericht lag nicht vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
Laufleistung	20.000 / unterstellt
Farbe / Farbcode	Silber Metallic
Polster / Farbe	Leder / Weiß-Rot
Anzahl Schlüssel	0 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	0 %



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026

Durchgeführte Wartungen

19.01.2016 bei 1.068 km in Herstellerwerkstatt
25.04.2018 bei 3.635 km in Herstellerwerkstatt
29.09.2020 bei 5.183 km in Herstellerwerkstatt
03.11.2021 bei 8.829 km in Herstellerwerkstatt
22.11.2022 bei 11.486 km in Herstellerwerkstatt
23.05.2024 bei 13.427 km in Herstellerwerkstatt
16.12.2025 bei 17.034 km in Herstellerwerkstatt

Probefahrt nicht möglich

Fahrbereitschaft nicht fahrbereit / nicht rollfähig

Vorschaden Feststellbar

Nachlackierung Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/35 R20 96Y XL	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 285/35 R20 104Y XL	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Karosserie	C-Säule links - Kratzer - lackieren	300,00 €	300,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	300,00 €	300,00 €
3	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/ neutralisieren	300,00 €	300,00 €
4	Karosserie	Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern	700,00 €	700,00 €
5	Heckleuchte	Lampenträger links - Kratzer - erneuern	1.000,00 €	1.000,00 €
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren	1.500,00 €	1.500,00 €
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren	1.500,00 €	1.500,00 €

PROTOKOLLNUMMER: 

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren	2.000,00 €	2.000,00 €
9	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Kratzer - erneuern	2.000,00 €	2.000,00 €
10	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe (netto):			11.600,00 €	11.600,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe (netto):		7.000,00 €	7.000,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
3	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Verkaufswert ohne MwSt.	67.226,89 €
Verkaufswert inkl. MwSt.	80.000,00 € , enthält 19% MwSt. = 12.773,11 €
Stichtag der Wertermittlung	18.09.2026



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugbewertung mit einer integrierten Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung und Fahrzeugbewertung des Fahrzeuges nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde aus den angegebenen Unterlagen von dritter Stelle übernommen. Ein Abgleich am Fahrzeug konnte nicht durchgeführt werden. Alle Angaben beziehen sich daher auf die zur Verfügung gestellten Unterlagen.



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges aufgrund der eingeschränkten Zugangsmöglichkeit unzureichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.09.2026



Unterschrift Sachverständiger [REDACTED]

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 25 Beschädigungsfotos, 3 Nachlackierungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

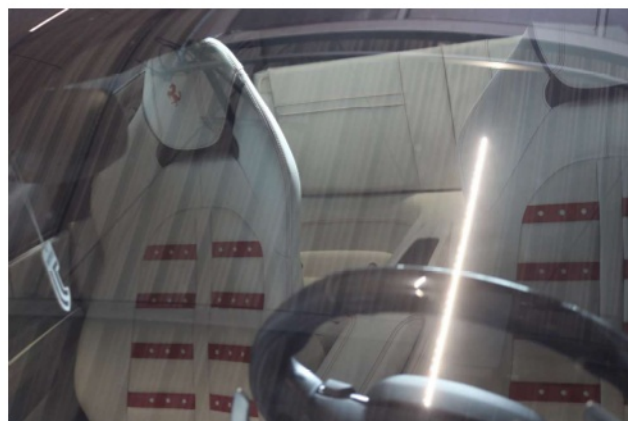


Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

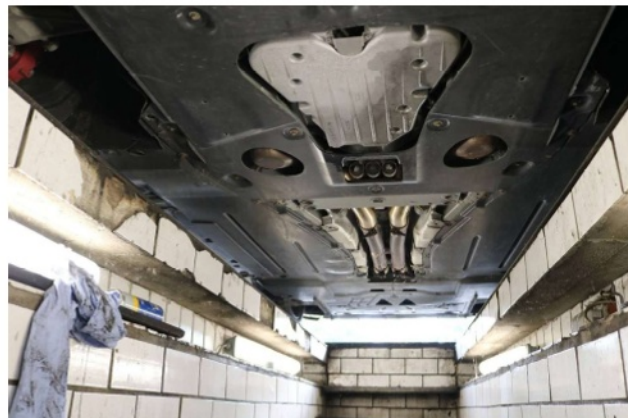


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.09.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 1: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht... verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 4: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026



Beschädigung 5: Heckleuchte: Lampenträger links - Kratzer - erneuern

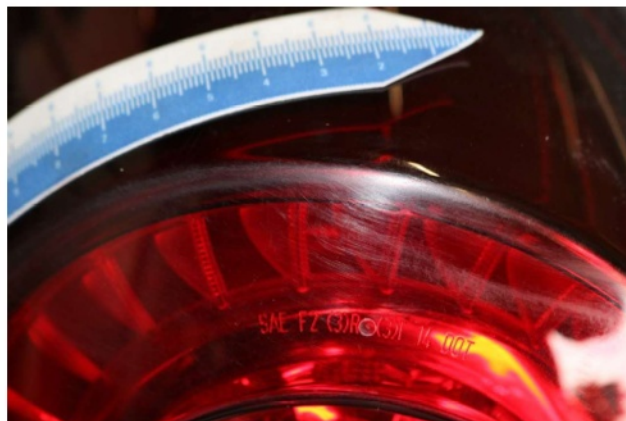

Beschädigung 5: Heckleuchte: Lampenträger links - Kratzer - erneuern



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026



Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - erneuern



Beschädigung 9: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - erneuern



Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 21.09.2026



Beschädigung 10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links



Nachlackierung 2: Tür vorne links



Nachlackierung 3: Seitenwand links