

DEKRA Automobil GmbH
Daten gelöscht

DEKRA Automobil GmbH

Daten gelöscht

Obergerichtsvollzieherin Tanja Pörner
St.-Joseph-Str. 3
93059 Regensburg

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen **Daten gelöscht** **FIN** **WVGZZZ5NZFW5** XXXXXXXXXX

Auftraggeber	Obergerichtsvollzieherin Tanja Pörner, St.-Joseph-Str. 3, 93059 Regensburg
Ihr Auftrag vom	28.01.2026, per e-Mail durch Frau Pörner
Besichtigung	30.01.2026 um 08:45 Uhr
	Daten gelöscht

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.01.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		6.500,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.01.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Pörner. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.01.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 30.01.2026 um 08:45 Uhr .

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fahrgestellnummer

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen
Tag der Erstzulassung

██████████
11.12.2014

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht
vorhanden

Technische Daten

Fahrzeugart
Hersteller
Typ / Verkaufsbezeichnung
Aufbauart
HSN / TSN
Fahrzeug-Ident.-Nr.
Türen

Personenkraftwagen
Volkswagen
Tiguan (5N2)(02.2011->2016) / Tiguan 2.0 TDI BMT Exclusive 4Motion
Mini SUV
0603 / AKS
WVGZZZ5NZFW ██████████
5

Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Deep Black
Lackierung	Perleffekt / Wasserbasis / 2-Schicht / 2T, LC9X
Polster / Farbe	Leder / Rot
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	103 kW / 1968 cm ³
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Laufleistung geschätzt	120.000 km
	kein Fahrzeugschlüssel vorh.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / WinterContact TS850P	W /O	7.1 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / WinterContact TS850P	W /O	7.1 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / WinterContact TS850P	W /O	6.4 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / WinterContact TS850P	W /O	6.4 mm

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagefach am Dachhimmel, Ablagefach auf Instrumententafel, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player), Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Außentemperaturanzeige, Batterie 44 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (286 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachreling silber eloxiert, Doppeltonhorn, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Generator 140 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Getränkehalter vorn, Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic, Innenausstattung: Leder Nappa Volkswagen Individual, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Radstand 2604 mm, Reifen 255/40 R19 ..V, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenschutzleisten Chrom, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitze: Sportsitze vorn, Sondermodell Exclusive, Sport-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger lackiert, Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad), Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ambiente-Paket, Anhängerkupplung schwenkbar, Dachhimmel Stoff, schwarz, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Elektron. Differentialsperre (XDS), Fahrassistenten-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist), Fahrassistenten-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe), Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckleuchten dunkel getönt, Highline-Plus-Paket mit Navigation, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, LM-Felgen 9x19 (Savannah), Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI KAT (CFFB), Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod, Panorama-Schiebedach elektrisch, Perleffekt-Lackierung, Radioempfang digital (DAB+), Raucher-Paket,

Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera (Rear View), Schließ-/Startsystem Keyless Access, Seitenairbag hinten, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle, Winter-Paket, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich), Zusatzheizung (Standheizung)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfängerverkleidung hinten links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 4); Seitenteil links eingedellt und verkratzt, instandsetzen (Bild 5); Bremsscheiben vorn und hinten massiv korrodiert, erneuern; Frontscheibe gebrochen, erneuern (Bild 6); Korrosionsbildung im Bereich der vorderen Türkante hinten, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Stoßfängerverkleidung vorn rechts verkratzt und Radlaufblende ausgebrochen (Bild 8); Türen rechts verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11); Seitenteil rechts und Rückleuchte rechts verkratzt (Bild 12, 13); Servicepauschale aufgrund fehlendem Wartungsnachweis; Motorhaube verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15); Fahrzeug Innenraum Geruchsneutralisation und Schimmelentfernung durchführen.

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel fehlen, Servicemappe fehlt

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Daten gelöscht

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

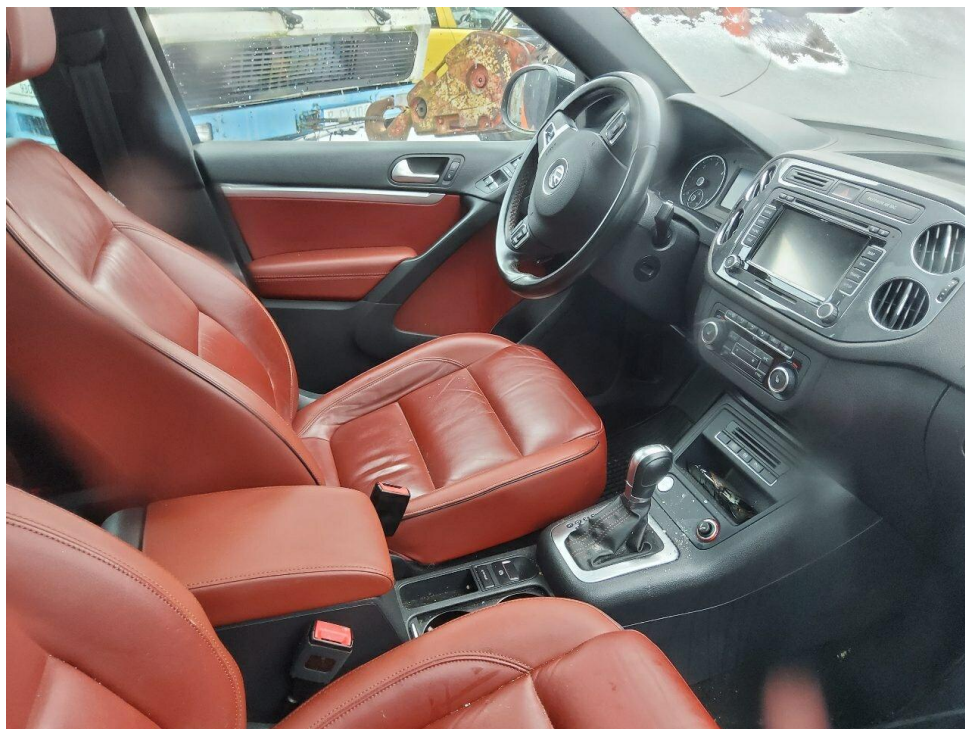


Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Stoßfängerverkleidung hinten links verschrammt



Bild 5 : Seitenteil links eingedellt und verkratzt



Bild 6 : Frontscheibe gebrochen



Bild 7 : Korrosionsbildung im Bereich der vorderen Türkante hinten



Bild 8 : Stoßfängerverkleidung vorn rechts verkratzt und Radlaufblende ausgebrochen



Bild 9 : Radlaufblende vorn rechts verkratzt



Bild 10 : Türen rechts verkratzt



Bild 11 : Türen rechts verkratzt



Bild 12 : Seitenteil rechts und Rückleuchte rechts verkratzt



Bild 13 : Seitenteil rechts und Rückleuchte rechts verkratzt

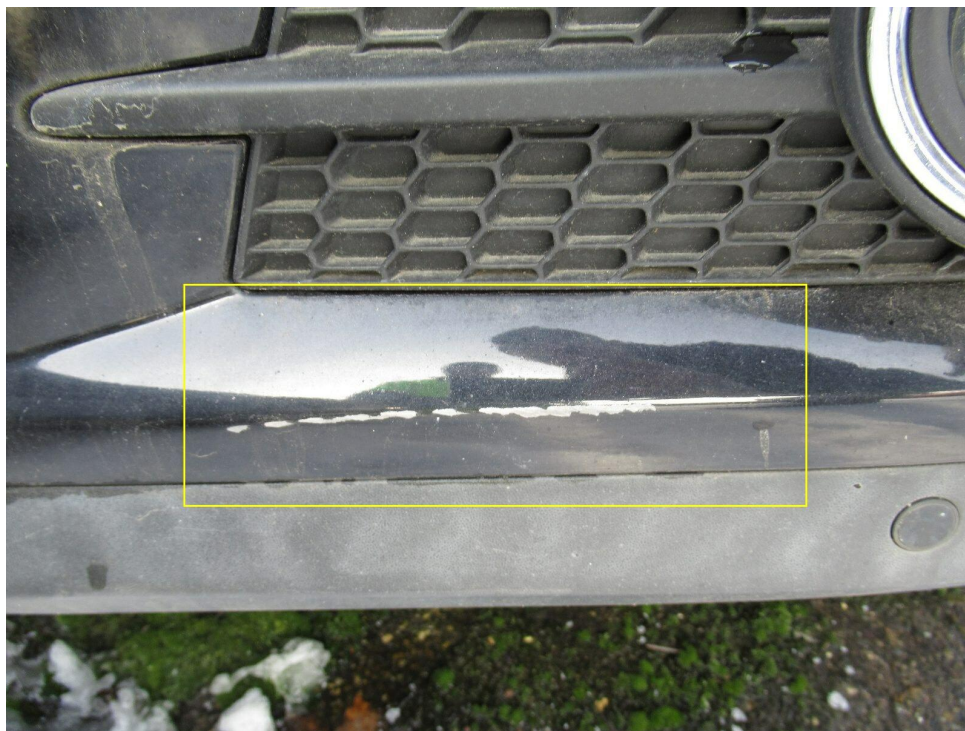


Bild 14 : Stoßfängerverkleidung vorn rechts verkratzt und Radlaufblende ausgebrochen, Stoßfängerverkleidung vorn links



Bild 15 : Motorhaube verkratzt