

DEKRA-Nr: Daten gelöscht

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Regensburg

Ansprechpartner:
Daten gelöscht



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

Daten gelöscht

FIN

Daten gelöscht

Aktenzeichen

Daten gelöscht

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den (Daten gelöscht) bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		7.222,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

DEKRA-Nr: Daten gelöscht

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom (Daten gelöscht) wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte (Daten gelöscht). Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am (Daten gelöscht) durch (Daten gelöscht)

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Originale Fahrzeug- / Objektdokumente lagen nicht vor. Die Fahrzeug- / Objektdaten wurden anhand der vorgelegten Unterlagen ermittelt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- HU Bericht
- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 480 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts 261µm, Tür vorne rechts 168µm, Tür hinten rechts 176µm, Seitenwand hinten rechts 480µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*kein*) merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeug konnte von unten nicht besichtigt werden.

Fahrzeug stand ca. 1 Jahr auf dem Hof.

Fahrzeug war bei der Besichtigung stark verschmutzt.

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum.

Innen-, Kofferraum, Sitze und Verkleidungen weisen dem Alter und der Laufleistung des Fahrzeuges entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Das Fahrzeug weist im Frontbereich und der Frontscheibe kleine Steinschläge auf.

DEKRA-Nr: Daten gelöscht

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

Daten gelöscht
10.02.2015

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Toyota
Typ / Verkaufsbezeichnung	Verso (AUR2/ZGR2)(2009->) / Verso 1.8 Comfort 5-Sitzer
Aufbauart	Van
HSN / TSN	5013 / AEO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	Daten gelöscht
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	AVANTGARDE BRONZE - 4V8
Lackierung	Wasserbasis / 2-Schicht / 4V8
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	108 kW / 1798 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	88.882

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	9 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	9 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	9 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W /O	9 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.04.2026			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer, Dachspoiler, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC), Fahrassistenten-System: Berganfahrkontrolle (HAC), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten

DEKRA-Nr: Daten gelöscht

LED, Innenausstattung: Titan-Dekor, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe, LM-Felgen 6,5x16 (5-Doppelspeichen), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchte, Leseleuchten im Fond, Mittelarmlehne vorn mit Staufach, Modellpflege, Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT, Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer, Produktionsstätte: Türkei, Reifen 205/60 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten abgedunkelt, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Stop&Go-System (TSGS), Tagfahrlicht, Toyota Collision Repair Time, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierleisten Kühlergrill (Chrom), Zusatzarbeit Schweiz, System kalibrieren

Sonderausstattung

Comfort-Paket Plus, Metallic-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 13.10.2023 bei Kilometerstand 86.570.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU abgelaufen, erneuern; Reifendruckkontrolle leuchtet auf, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8); Dachhimmel fleckig, instandsetzen (Bild 9, 10); Stoßfänger vorne verschrammt und plastisch verformt, instandsetzen (Bild 11, 12); Kotflügel vorne links deformiert und Rost, erneuern (Bild 13); Bremsscheiben vorne und hinten Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 14, 15); Tür vorne links zerkratzt, lackieren (Bild 16, 17); Stoßfänger hinten verkratzt, plastisch verformt und gebrochen, instandsetzen (Bild 18, 19, 20, 21); Seitenwand hinten links verkratzt, lackieren (Bild 22); Heckklappe verkratzt, lackieren (Bild 23, 24); Tür hinten rechts verkratzt, lackieren (Bild 25, 26); Kühlergrill links gebrochen, erneuern (Bild 27, 28); Motorhaube verkratzt, lackieren (Bild 29); Batterie defekt, erneuern; Service fällig, instandsetzen.

Fehlende Teile

2ter Hauptschlüssel fehlt

DEKRA-Nr: Daten gelöscht

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Daten gelöscht

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: Daten gelöscht



Bild 1 : Diagonale vorn

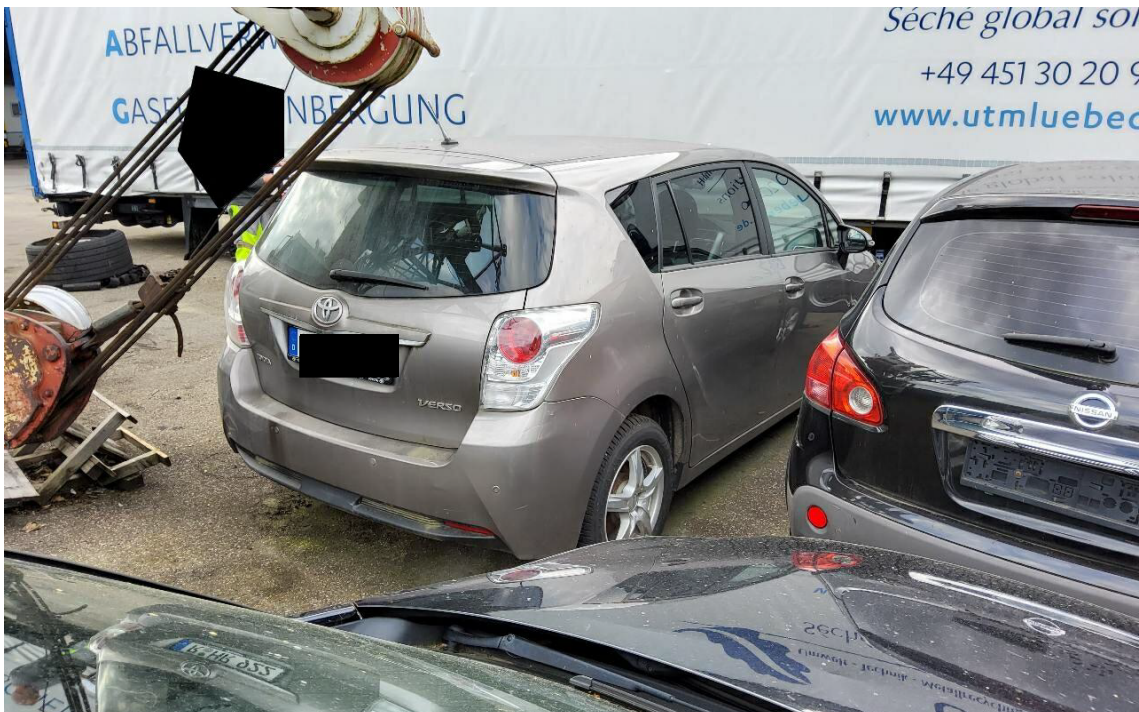


Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

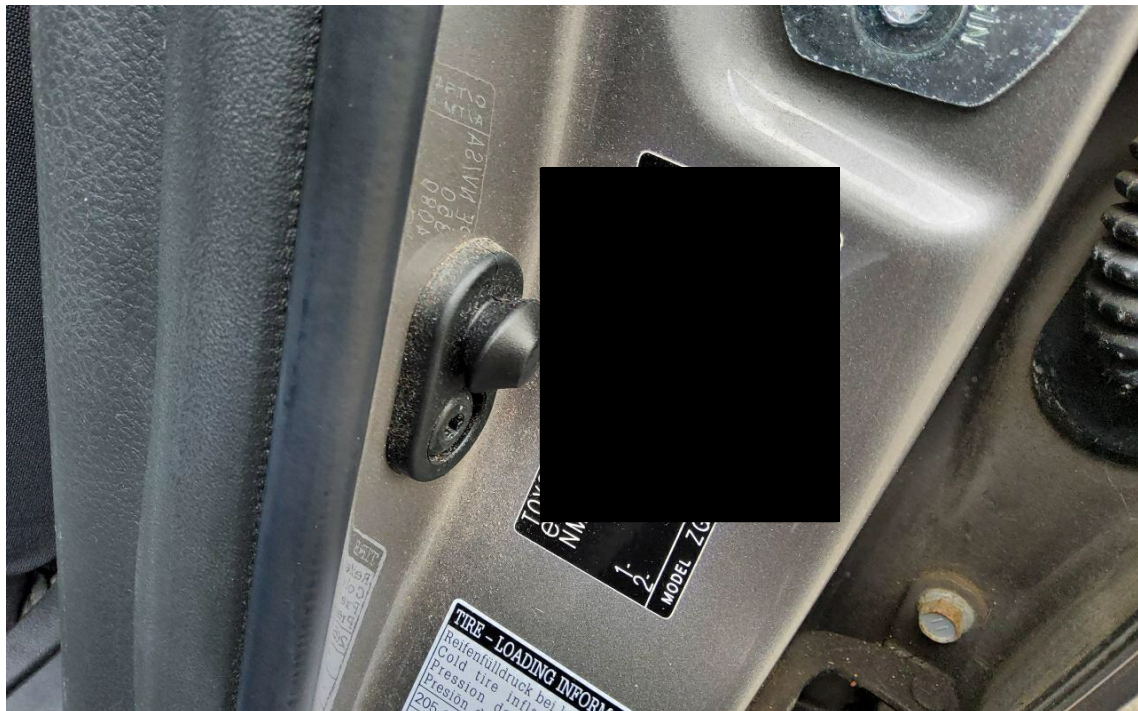


Bild 5 : Fahrgestellnummer

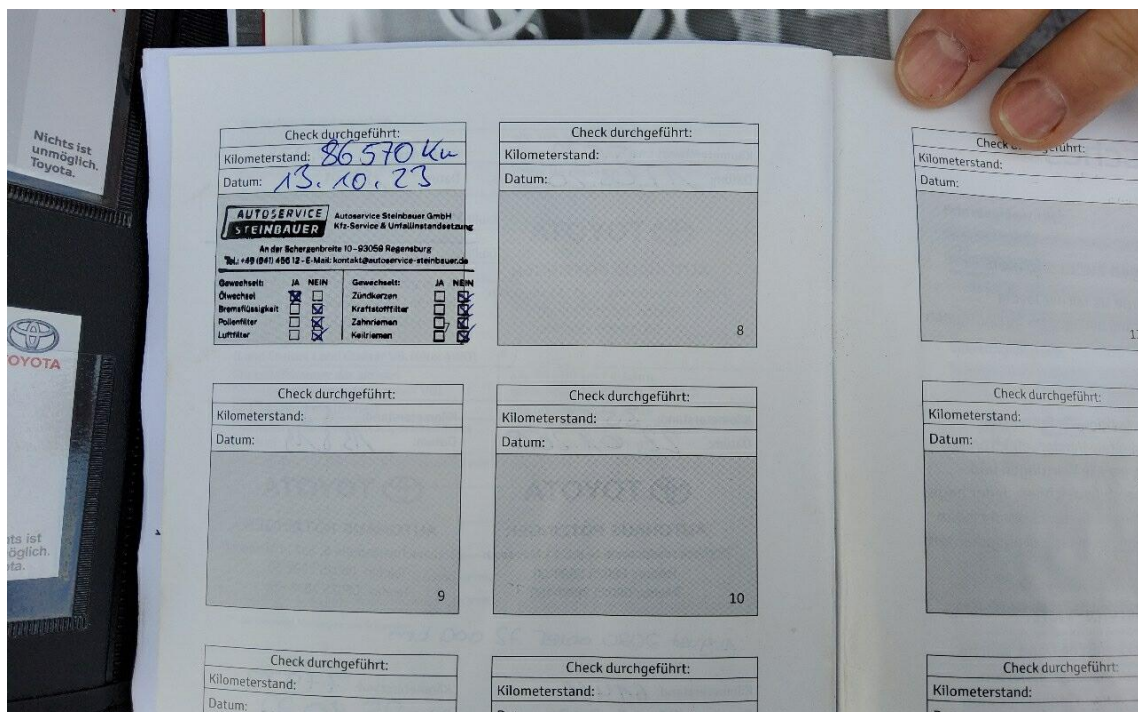


Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Ein Fahrzeugschlüssel



Bild 8 : Reifendruckkontrolle leuchtet auf



Bild 9 : Dachhimmel fleckig



Bild 10 : Dachhimmel fleckig



Bild 11 : Stoßfänger vorne verschrammt und plastisch verformt



Bild 12 : Stoßfänger vorne verschrammt und plastisch verformt



Bild 13 : Kotflügel vorne links deformiert und Rost

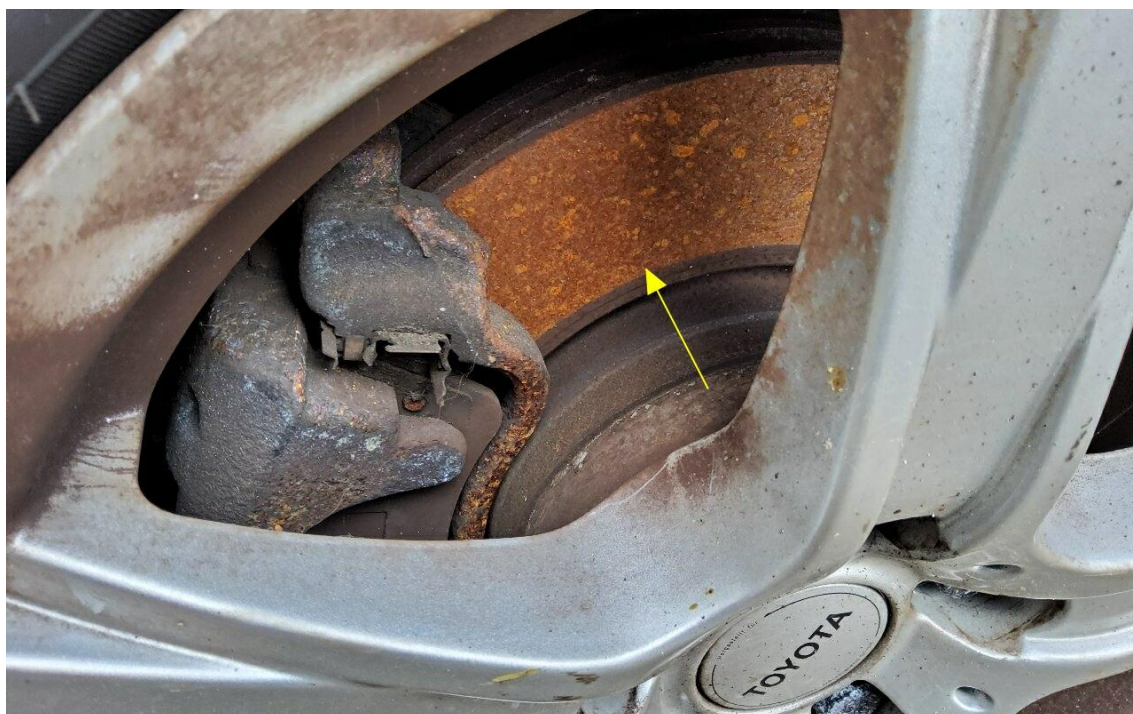


Bild 14 : Bremsscheiben vorne und hinten Tragbild mangelhaft

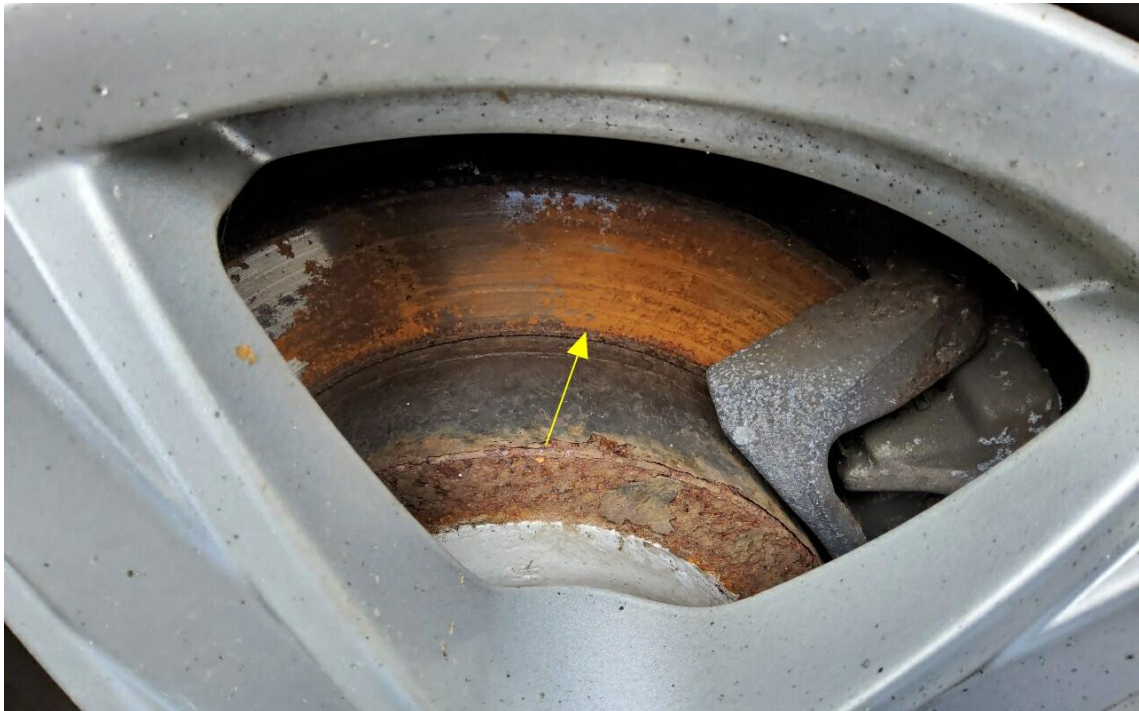


Bild 15 : Bremsscheiben vorne und hinten Tragbild mangelhaft



Bild 16 : Tür vorne links zerkratzt



Bild 17 : Tür vorne links zerkratzt



Bild 18 : Stoßfänger hinten verkratzt, plastisch verformt und gebrochen



Bild 19 : Stoßfänger hinten verkratzt, plastisch verformt und gebrochen



Bild 20 : Stoßfänger hinten verkratzt, plastisch verformt und gebrochen

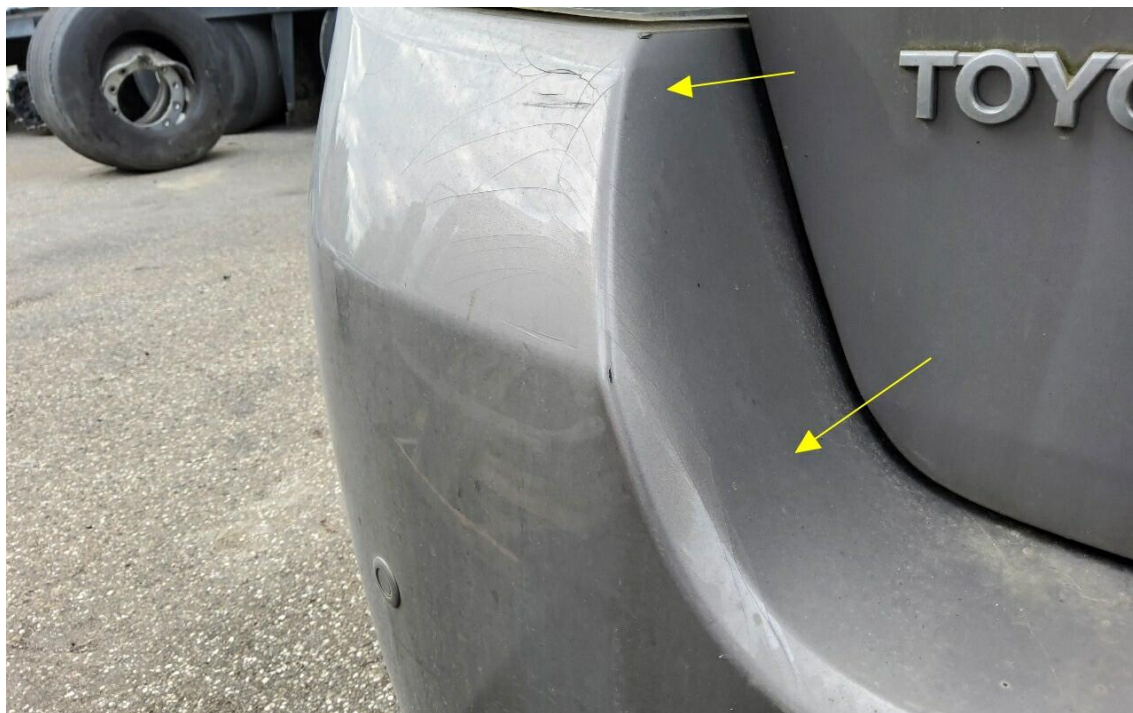


Bild 21 : Stoßfänger hinten verkratzt, plastisch verformt und gebrochen

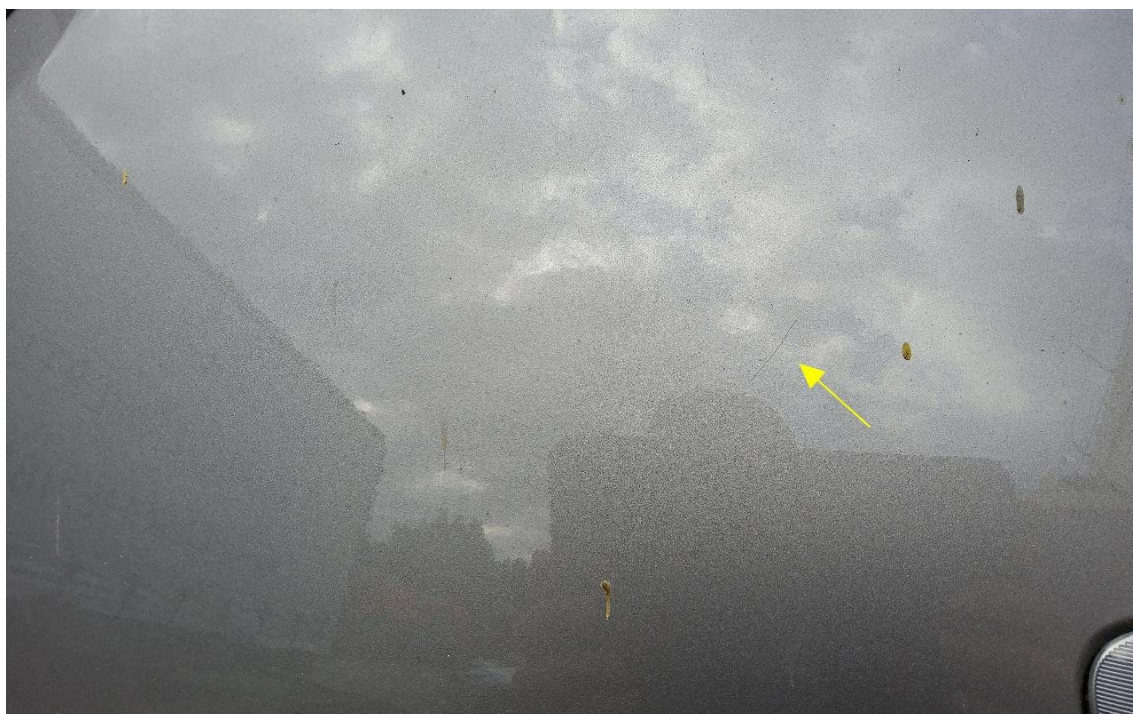


Bild 22 : Seitenwand hinten links verkratzt



Bild 23 : Heckklappe verkratzt

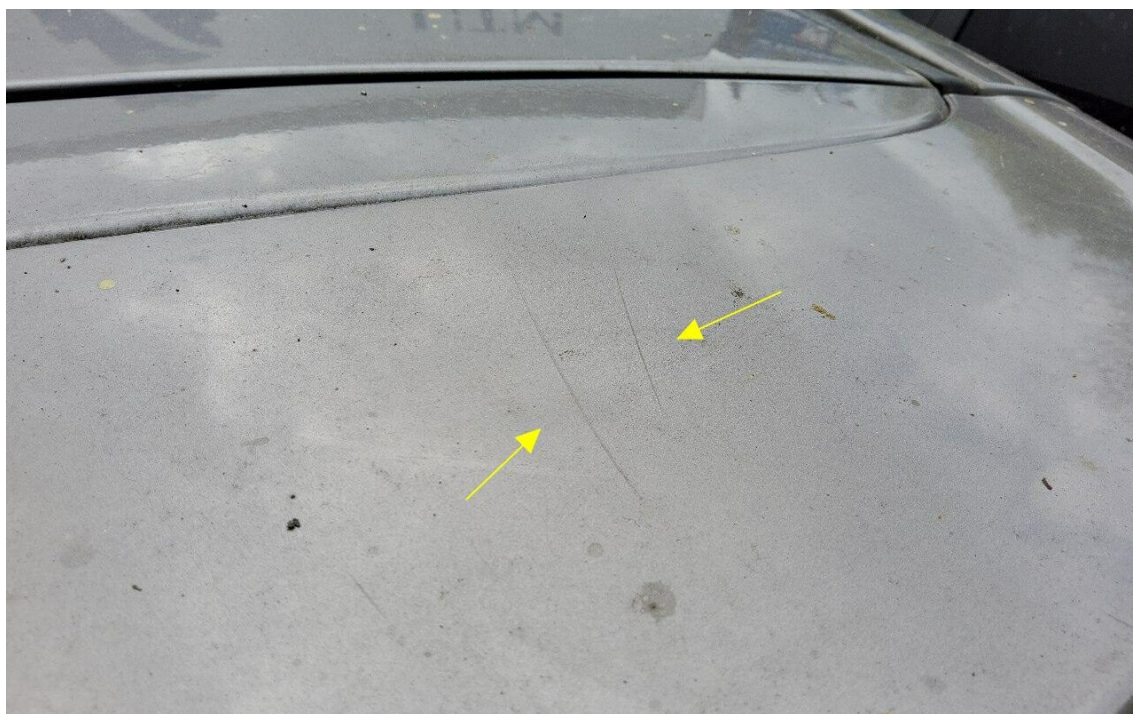


Bild 24 : Heckklappe verkratzt



Bild 25 : Tür hinten rechts verkratzt



Bild 26 : Tür hinten rechts verkratzt

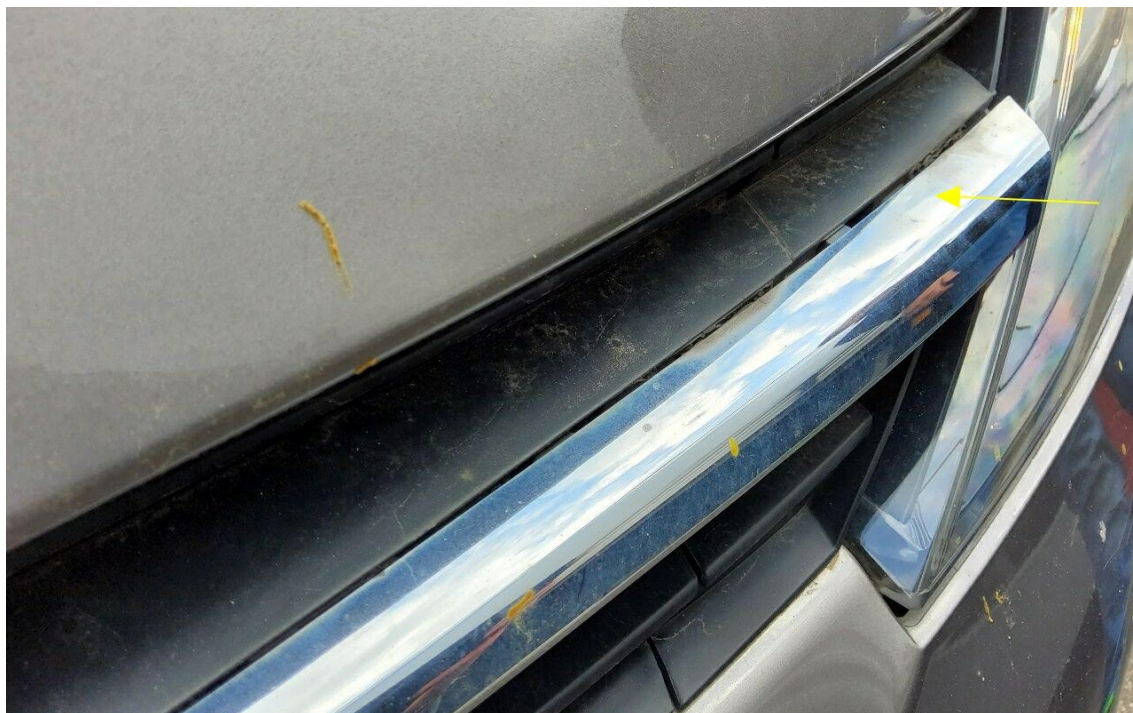


Bild 27 : Kühlergrill links gebrochen



Bild 28 : Kühlergrill links gebrochen

DEKRA-Nr: Daten gelöscht

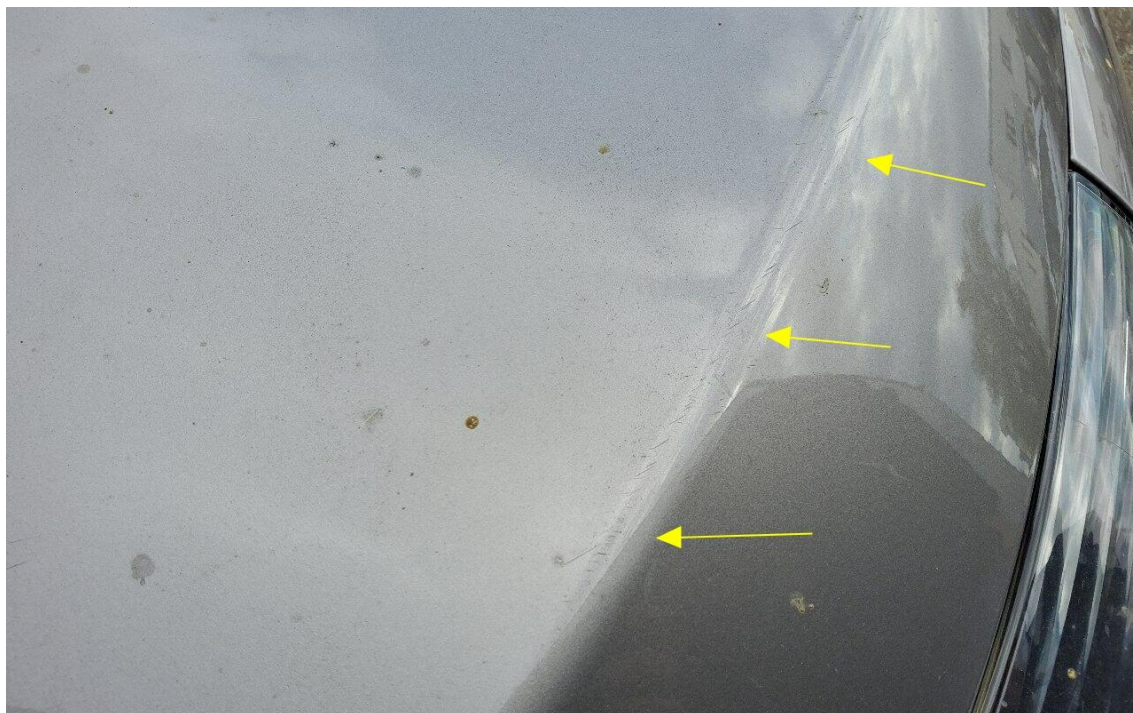


Bild 29 : Motorhaube verkratzt