

Fahrzeugbewertung



Akte GA-26BE10605DR

Vom 26.05.2026

Volkswagen Golf VI (5K1)(10.2008->2012)

Auftraggeber

OGV Siegburg

Frau Inna Ostwald

Restwert
steuerneutral

450 €

ohne MwSt.

Stichtag 04.05.2026

Sachverständiger

Ingo Dreher

IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen
e.V. -BVSK-

Mitglied im Münchener Arbeitskreis für Straßenfahrzeuge e.V. - MAS-

Kfz-Sachverständiger Ingo Dreher – Siebengebirgsstr. 19 – 53639 Königswinter

OGV Siegburg
Frau Inna Ostwald
Bahnhofstraße 44
53721 Siegburg

Königswinter, 26.05.2026

SU001100

Aktenzeichen
GA-26BE10605DR

Auftraggeber	Name	OGV Siegburg
	Straße	Frau Inna Ostwald
	PLZ Ort	Bahnhofstraße 44
	Telefon	53721 Siegburg
	E-Mail	[REDACTED] Inna.Ostwald@ag-siegburg.nrw.de
Fahrzeughalter	Name	
Besichtigung	Besichtigung bei	Spedition Duve
	Datum	04.05.2026 - 10:15 Uhr
	Ort	Speestraße 23 D, 53840 Troisdorf
	Sachverständiger	Ingo Dreher
	Anwesende	Sachverständiger
	Bedingungen	eingeschränkt
Auftrag	Datum	04.05.2026
	Erteilt durch	Auftraggeber
	Beauftragung	persönlich

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	██████████
Hersteller	Volkswagen
Modell/Haupttyp	Golf VI (5K1)(10.2008->2012)
Untertyp	Comfortline
Baujahr	2009
Erstzulassung	<i>nicht zugelassen</i>
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WVWZZZ1KZAW168495
Schlüssel-Nr.	0603/AMD
Antriebsart	Benzin / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	5-Gang manuell
Leistung/Hubraum	59 kW / 1.390 ccm
Leer- / zulässige Gesamtmasse	1.142 kg / 1.750 kg
Länge / Breite / Höhe	4.199 mm / 1.786 mm / 1.480 mm
Radstand	2.578 mm
Achslast vorne / hinten in kg	920/880
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5

Besonderheiten

**Minderwert aufgrund fehlender Fahrzeugdokumente
sowie ungeklärter Eigentumsverhältnisse**

**Besondere Berücksichtigung der Dokumenten- und
Rechtslage:**

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen für das Bewertungsobjekt weder die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) noch die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) vor. Dieser Umstand hat erheblichen Einfluss auf den ermittelten Verkehrswert (Restwert):

1. **Bürokratischer Mehraufwand und Kosten:** Für eine spätere Wiederzulassung des Fahrzeugs ist ein behördliches Aufbietungsverfahren über das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sowie die Neuausstellung der Dokumente erforderlich. Die hierfür anfallenden Gebühren sowie der erhebliche zeitliche Aufwand mindern den Marktwert pauschal.
2. **Rechtliches Risiko einer Sicherungsübereignung:** Da der Verbleib der Zulassungsbescheinigung Teil II ungeklärt ist, besteht das akute Risiko, dass das Fahrzeug bei einem Kreditinstitut oder einer Leasinggesellschaft als Sicherheit hinterlegt ist (Sicherungsübereignung). Zwar erwirbt ein Ersterher im Rahmen einer gerichtlichen Verwertung das Eigentum kraft Hoheitsakt (§ 817 Abs. 2 ZPO), das Vorhandensein eines echten Briefes bei Dritten führt jedoch im Regelfall zu einer Verweigerung oder erheblichen Verzögerung der Dokumenten-Neuausstellung durch die Zulassungsbehörde.

Fazit für die Wertermittlung: Ein solches rechtliches und administratives Risiko wird vom freien Markt nur unter massiven Preisabschlägen akzeptiert. Das Fahrzeug ist in diesem Zustand für private Endverbraucher unverkäuflich. Als potenzielle Käufer kommen ausschließlich gewerbliche Verwerter oder Exporteure infrage, die das Fahrzeug primär zur Teilverwertung nutzen.

	Unter Berücksichtigung dieses erheblichen Handelshemmnisses – in Kombination mit den dokumentierten Standschäden und Verunreinigungen – wird für das Fahrzeug ein pauschaler Risikoabschlag vorgenommen. Der ermittelte Wert definiert sich daher primär über den reinen Teile- und Schrottwert.
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 5)

Zustand

Allgemeinzustand	völlig ungepflegt, Standschäden
Karosseriezustand	ungepflegt, Dellen, Schrammen
Innenraumzustand	ungepflegt, völlig verwahrlost und vermüllt
Lackzustand	soweit erkennbar schlecht, Kratzer, Schrammen
Lack	Schwarz Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	92.773 km
Nächste HU	02/2023

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- ✓ Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- ✓ Batterie 44 Ah
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Bremsscheiben hinten (253 mm x 10 mm)
- ✓ Bremsscheiben vorn (280 mm x 22 mm)
- ✓ Chrom-Paket (1)
- ✓ Doppelscheinwerfer (Halogen)
- ✓ Doppeltonhorn
- ✓ Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Elektron. Differentialsperre (EDS)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Fernbedienung für Zentralverriegelung
- ✓ Frontscheibe Verbundglas getönt
- ✓ Fußmatten Textil
- ✓ Generator 110 A
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Gepäckraumbeleuchtung
- ✓ Getriebe 5-Gang
- ✓ Handbremshebelgriff Leder
- ✓ Handschuhfach mit Kühlfunktion
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- ✓ Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Klimaanlage Climatic
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopfstützen hinten (3-fach)
- ✓ Kopfstützen verstellbar
- ✓ Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- ✓ Lendenwirbelstützen vorn
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- ✓ Leseleuchten vorn und hinten
- ✓ Mittelarmlehne
- ✓ Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- ✓ Motorhaubenisolierung
- ✓ Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Reifen 205/55 R16 ..V
- ✓ Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- ✓ Rücksitz geteilt / klappbar
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheinwerfer: Hella
- ✓ Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- ✓ Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- ✓ Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitze: Komfortsitze vorn
- ✓ Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Stahlfelgen 6,5x16
- ✓ Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Taschenhaken im Gepäckraum
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Verbandkasten und Warndreieck
- ✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- ✓ Anzeige für Waschwasserstand
- ✓ Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- ✓ Bremsbelagverschleissanzeige
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Innenspiegel mit Abblendaufomatik
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Licht- und Sicht-Paket 1
- ✓ Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT (CGGA)
- ✓ Multimediabuchse AUX-IN
- ✓ Reifenkontroll-Anzeige
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonderlackierung Schwarz uni
- ✓ Winter-Paket


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr

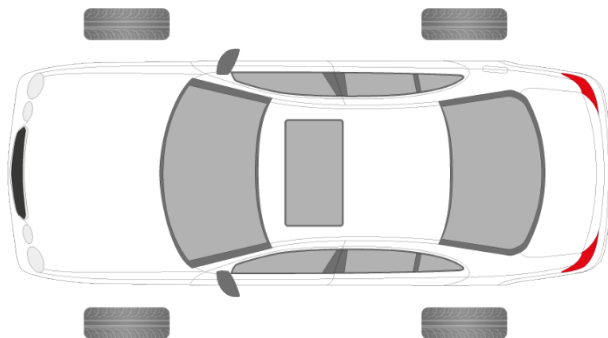

Reifen vorne links

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr

Schadenbeschreibung

überschlägig: völlig verwarlostes Fahrzeug, Seitenwand und Tür hinten rechts verschrammt und eingedellt, Standschäden, Motor läuft, Innenraum völlig vermüllt und verdreckt, rundum Kratzer/Dellen/Gebrauchsspuren, siehe Fotos

Zulassungsbescheinigung Teil I und II, sowie HU/AU Unterlagen sind nicht vorhanden!!!

Erstzulassung, Vorbesitzer und Historie unbekannt!

Fahrzeugdaten laut VIN Abfrage- ohne Gewähr!

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: [Spedition Duve](#), [Speestraße 23 D](#), 53840 Troisdorf

Während der Besichtigung am 04.05.2026 war das Fahrzeug . Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Profiltiefe-Messgerät.

Gutachtenfertigung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 26 Seiten
- 34 Fotos

Königswinter, den 26.05.2026

Der Sachverständige



Ingo Dreher

IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. - BFSK-

Mitglied im Münchener Arbeitskreis für Straßenfahrzeuge e.V. - MAS-

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

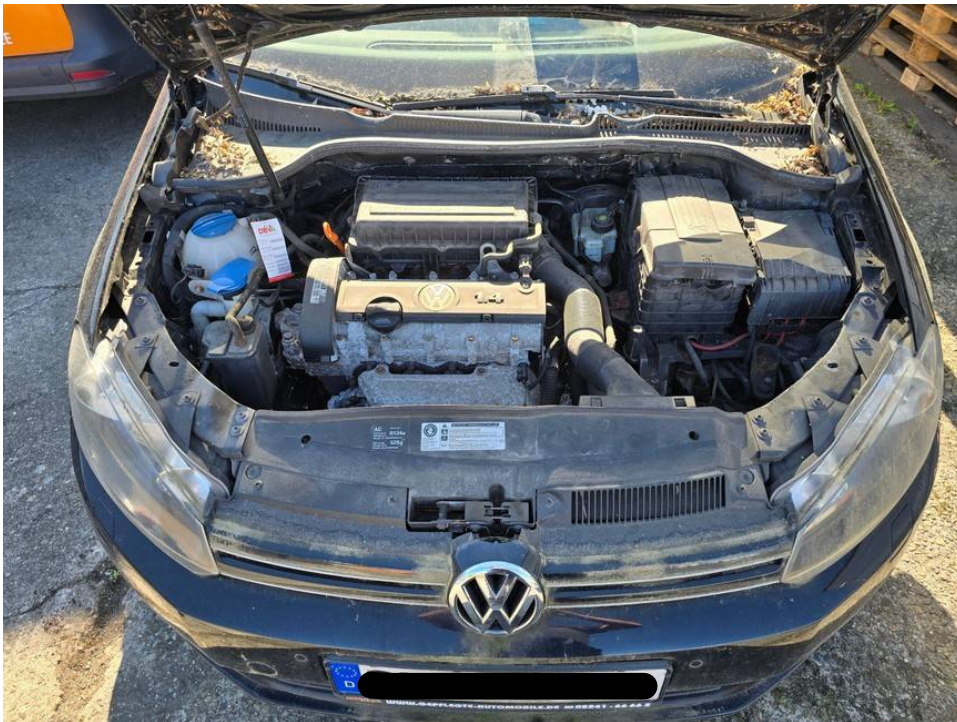


Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Altschaden

Foto 10



Altschaden

Foto 11

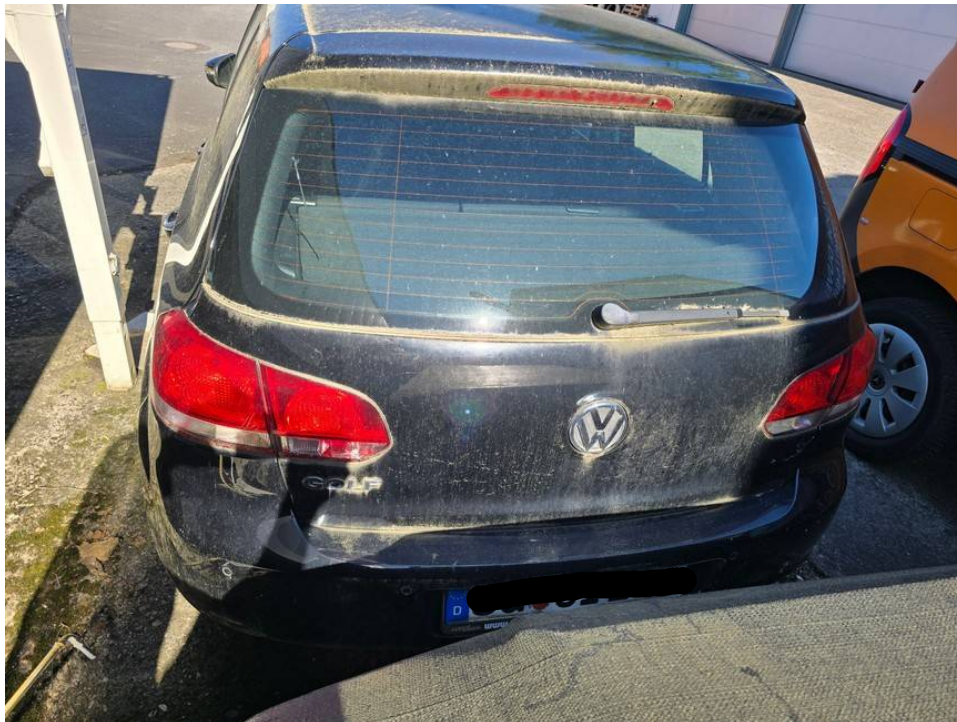


Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33

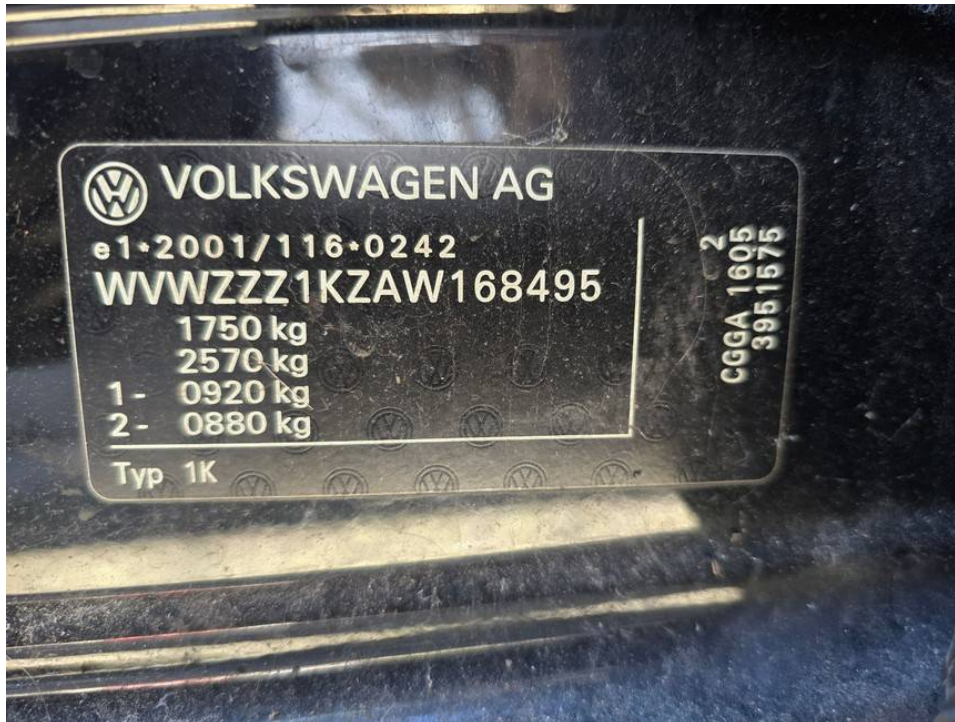


Foto 34

