


An das
Bezirksgericht Graz-West
Grieskai 88
8020 Graz

Kraftfahrzeugtechnisches Gutachten

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

In Sachen : Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz,
E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

Gutachten Nr.: 23-003

Beschuldigte: 



**Ermittelter Wert
per April 2023:** 7.845,00 Euro inkl. MwSt.

Umfang: 30 Seiten

Datum : 28. April 2023

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

Gliederung des Gutachtens:

1. Allgemeines	2
2. Auftraggeber und Auftrag	2
3. Fragestellung des Auftragsgebers.....	3
4. Grundlagen.....	3
5. Ortstermin.....	3
5.1. 1 Ortsbesichtigung am 26.04.2023	3
6. Befund	4
7. Feststellungen des Ist Zustandes	7
8. Bilddokumentation	10
9. Gutachten	28
10. Zusammenfassung	30
11. Anmerkungen	30

1. Allgemeines

Objekt: Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

2. Auftraggeber und Auftrag

Bezirksgericht Graz-West

Grieskai 88

8020 Graz

Aktenzeichen: **209 HC 1/ 23 f**

Der Auftrag erfolgte elektronisch über die Gerichtsvollzieherin. Die Gerichtsakte in dem Verfahren für die Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935 , mit dem Aktenzeichen 209 HC 1/ 23 f, wurde mir nicht übertragen. Aufgrund des Auftrags vom 7. April 2023, erstatte ich folgendes zweckgebundene Gutachten.

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

3. Fragestellung des Auftragsgebers

Zweck des Gutachtens ist die Beantwortung der Fragen des Bezirksgericht Graz-West vom 7. April 2023, inhaltlich wie folgt wiedergegeben:

Wert- und Zustandsermittlung über den PKW der Marke Mercedes-Benz, E250 CGI, mit der FIN: WDD2073471F206935.

4. Grundlagen**Grundlagen des Gutachtens**

- der dem Sachverständigen durch das Bezirksgericht Graz-West mit Beschluss vom 7. April 2023 erteilten Auftrag
- die vom Sachverständigen am 24. April 2023 durchgeführte Ortsbesichtigung
- die vom Sachverständigen durch nichtzerstörende Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse, im Gutachten näher definiert
- die vom Sachverständigen angefertigten Lichtbildaufnahmen

Berechnungsmodalität

Angegebene Kosten sind Bruttobeträge inkl. Mehrwertsteuer.

5. Ortstermin**5.1. 1 Ortsbesichtigung am 26.04.2023**

Die Ortsbesichtigung fand am 26. April 2023 statt.

Ort: [REDACTED]

Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

Bei der Ortsbesichtigung waren anwesend:

der Unterzeichnende als Sachverständiger

Beginn: 11:00 Uhr

Ende: 13:00 Uhr

Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Unterlagen übergeben

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003
Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f
Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

6. Befund**Kennzeichen**

A Kennzeichen: [REDACTED]

Fahrzeug

E Fahrgestellnummer: WDD2073471F206935
J Fahrzeugart: Klasse: Personenkraftwagen M1
D1 Marke: Mercedes-Benz
D3 Handelsbezeichnung: E 250
D2 Type: 207
Variante: L3S7M0
Version: NZAAA422
R Farbe: Grau
B Erstmalige Zulassung am: 16.11.2012
I Zugelassen am: 22.06.2022
Kilometerstand bei der Befundaufnahme: 136.757km
1 Achse Marke/Dimension/Profiltiefe: Falken Azenis 235/35ZR19 91Y / 70%
2 Achse Marke/Dimension/Profiltiefe: Minerva Radial F205 255/30ZR19 91Y / 70%
Gebrauchtwagenimport: 2 Vorbesitzer im Ausland
F2 Höchstes zulässiges Gesamtgewicht: 2070 kg
A12 Höchste zulässige Stützlast: -
O1 Höchste zulässige Anhängelast: -
L Anzahl der Achsen: 2
N1 Achslast 1: 1015 kg
N2 Achslast 2: 1100 kg
S1 Sitzplätze: 4
A4 Verwendungsbestimmung: 01 - zu keiner besonderen Verwendung bestimmt
P5 Motortype: 271860
P3 Antriebsart: Benzin
T Höchstgeschwindigkeit: 247 km/h
P1 Hubraum: 1796 ccm
P2 Leistung: 150 kW

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003
Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f
Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

P4	Drehzahl:	5500 min-1
U3	Fahrgeräusch:	73 dBA
U1	Standgeräusch:	73 dBA
U2	Standgeräusch bei Drehzahl:	3750 min-1
A5	Genehmigungsgrundlage:	EG-Betriebserlaubnis
A6	Datum der Genehmigung:	03.04.2012
K	Genehmigungsnummer:	e1*2001/116*0502*13
A8	Aufbau:	Coupé
A16	Begutachtungsplakette:	weiß
V1	CO:	0.2545 g/km
V2	HC:	0.0478 g/km
V3	NOx:	0.0188 g/km
V7	CO2-Emission (NEFZ):	161 g/km
V8	Kraftstoffverbrauch (NEFZ):	6.90
V9	Abgasklasse:	EURO 5 (EU)566/2011J
A13	Rad/Reifen 1:	235/35 R19 91Y XL auf 8.5Jx19H2 ET44
	Rad/Reifen 2:	255/30 R19 91Y XL auf 8.5Jx19H2 ET44
A17	Auflagen:	A1: 235/35 R19 91Y XL auf 8.5Jx19H2 ET44 A2: 255/30 R19 91Y XL auf 8.5Jx19H2 ET44 Folgende Anmerkungen beziehen sich auf die Inhalte der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung! Zu 5: min. 4701, Zu 7: min. 1390, Zu 35: A1/A2 205/55 R16 91H M+S, 7Jx16H2 ET38; A1/A2 235/40R18 95Y XL , 8Jx18H2 ET45; A1/A2 235/45 R17 94W, 7.5Jx17H2 ET45; A1235/35 R19 91 Y XL, 8Jx19H2 ET44 / A2 255/30 R19 91Y XL, 8.5Jx19H2ET48; A1 235/35 Z R19 XL, 8.5Jx19H2 ET44 / A2 255/30 ZR19 XL, 8.5Jx19H2 ET44; A1 235/35 ZR19 XL, 8Jx19H2 ET44 / A2 255/30 ZR 19 XL, 8.5Jx19H2 ET48; A1 235/40 R 18 91Y, 8Jx18H2 ET45 / A2 255/35 R18 94YXL, 8.5Jx18H2 ET48/49; A1 235 /45 R17 94W, 7.5Jx17H2 ET45 / A2 255/40 R17 94W, 8.5Jx17H2 ET49

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

Es handelt sich um ein Modell aus dem Jahr 2013 mit einem Licht-Paket, einem Fernlichtassistenten, einem Fahrdynamikpaket und einem Parktronic-System. Zur Bedienung des Fahrzeugs ist ein Comand-Bediensystem mit einem Multimedia-Interface vorhanden.

Das Fahrzeug ist mit einem Led-Tagfahrlicht und einem Intelligenten Light System ausgestattet. Zur Reinigung der Scheinwerfer ist eine Scheinwerfer-Reinigungsanlage vorhanden, die beheizt werden kann. Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit Leder ausgestattet, und es gibt eine Sitzheizung für die vorderen Sitze.

Das Fahrzeug verfügt über das Avantgarde-Ausstattungspaket und das Sportpaket AMG, sowie Diebstahlschutz und Fußgängerschutz. Die Spiegel sind abblendbar und es gibt einen Multikontursitz für die vorderen Sitze.

Zur Sicherheit sind eine Diebstahl-Warnanlage und eine Kindersitzerkennung vorhanden. Der Innenraum ist durch eine Innenraum-Absicherung geschützt. Es gibt ein Telefonsystem und einen Doppelpupholder im Fahrzeug. Ein Feuerlöscher und ein Pelvisbag sind ebenfalls vorhanden.

Das Fahrzeug verfügt über eine Eco Start/Stop-Funktion und eine Lenkradschaltung. Es erfüllt die Abgasnorm Euro 5 und hat eine Kühlerjalousie. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Automatik mit 7 Gängen, die Lichtmaschine ist verstärkt und es gibt eine Parameterlenkung. Die Reifen sind 235/35-/255/30 ZR19 und es gibt ein Notrad.

Die Felgen sind 8.5 J X 19 Alu und der Kompressor ist variabel. Ebenso verfügt es über ein Sportlenkrad, einen Knieairbag, ein AMG-Styling sowie eine 2-Schicht-Metallic-Lackierung mit Klarlack Hart.

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

7. Feststellungen des Ist Zustandes

Gemäß der ÖNORM V 5080 weist der vorliegende Personenkraftwagen insgesamt einen defekten und nicht fahrbereiten Zustand auf. Zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft sind sowohl Reparatur- als auch Überholungsarbeiten erforderlich.

Leider war es nicht möglich, eine Probefahrt durchzuführen. Um weitere Informationen über das Fahrzeug zu erhalten, wurden die letzten beiden Prüfgutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG über die ZBD Verwaltung GmbH & Co KG angefordert. Die Fahrzeugdaten wurden mit den Daten in der Genehmigungsdatenbank abgeglichen, und der Kilometerstand des Fahrzeugs wurde mit den Gutachten verglichen. Das letzte dokumentierte Service im digitalen Servicebericht wurde am 19. Jänner 2017 bei einer Laufleistung von 80.389km durchgeführt. Die Inspektion und Überprüfung gemäß § 57a KFG 1967 ist seit November 2022 überfällig.

Karosserie: (Klasse 3 / genügend Fahrbereit)

Der Zustand der Karosserie zeigt einige Beulen sowie Kratz- und Schürfstellen auf der Blechoberfläche. Jedoch sind die tragenden Bodengruppentteile, die sowohl primär als auch sekundär tragend sind, nicht wesentlich durch Korrosion beeinträchtigt.

Die Sicherheitsausstattung des Fahrzeugs ist vorhanden. Es wurden Tönungsfolien an den rückwärtigen Scheiben des Fahrzeugs angebracht. Es ist jedoch zu beachten, dass keine Kennzeichnung über eine Typengenehmigung auf den Folien angebracht ist.

Mechanik: (Klasse 4 / defekt)

Bei der Begutachtung des vorliegenden Fahrzeugs wurde festgestellt, dass der mechanische Zustand des Fahrzeugs nicht den Anforderungen an eine sichere Verkehrsteilnahme entspricht. Gemäß § 57a des Kraftfahrzeuggesetzes von 1967 ist das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht zulassungsfähig. Insbesondere sind die Bremsscheiben an der Vorder- und Hinterachse stark

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

angerostet und mit Lehm belegt, was einen effizienten Abtransport der Bremswärme an die Außenluft verhindert. Eine sofortige Instandsetzung der Bremsanlage ist daher dringend erforderlich.

Die rechte Vorderradfelge weist erhebliche Schrammen auf, die eine Reparatur notwendig machen. Darüber hinaus ist auf der linken Seite der Antriebsaggregate zwischen Motor und Getriebe ein Ölverlust deutlich erkennbar. Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf, um die Betriebssicherheit des Fahrzeugs wiederherzustellen.

Elektrische und elektronische Ausrüstung: (Klasse 3 / genügend fahrbereit):

Es ist erforderlich, die Softwareupdates aller Steuergeräte zu überprüfen. Zusätzlich muss der Akkumulator, welcher für die Komfortelektronik zuständig ist, aufgrund eines Defekts bzw. einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit in Augenschein genommen werden.

Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme war es lediglich möglich, den Motor mittels Fremdstromversorgung zu starten. Es ist davon auszugehen, dass beide Fahrzeugbatterien defekt sind.

Lackierung: (Klasse 3 / genügend fahrbereit)

Die Oberflächenbeschichtung des Fahrzeugs befindet sich in einem verwitterten Zustand, was bedeutet, dass sie durch Umwelteinflüsse und Alterungseffekte beeinträchtigt wurde. Ein Teil der Lackierung kann durch eine Politur wiederhergestellt werden. Allerdings ist im unteren Bereich der Fahrertür eine geringfügige Absplitterung der Lackierung zu erkennen, die eine Reparatur erfordert. Die betroffenen Stellen sind instand zu setzen, um ein weiteres Fortschreiten von Korrosion zu vermeiden.

Die Schichtstärkenmessung der Lackierung ergab:

Motorhaube 108 µm

Kotflügel rechts 113 µm

Dach 119 µm

Beifahrertür 103 µm,

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

Tür rechts hinten 103 µm,
Seitenwand rechts 112 µm,
Heckklappe 112 µm,
Kotflügel links 352 µm
Fahrertür 120 µm,
und Seitenwand links 109 µm,

Es ist eine leichte Farbabweichung zwischen der vorderen Stoßstange und dem linken Kotflügel (Schichtstärke 352 µm) erkennbar. Dies lässt darauf schließen, dass Lackierarbeiten in diesem Bereich durchgeführt wurden.

Im vorliegenden Fall sind zusätzliche Mängel in der Lackierung zu identifizieren, die einer Korrektur durch weitere Lackierarbeiten bedürfen.

Innenraum / Sonstiges (Klasse 3 / genügend fahrbereit):

Gemäß dem Fahrzeughersteller sind die Originalfelgen inklusive der Original-Reifendimension zwischen 50% und 70% der Neureifen-Profiltiefe montiert. Ein Notrad ist ebenfalls vorhanden. Der Innenraum des Fahrzeugs weist Abnutzungsspuren an den Sitzbezügen und Tapezierungen auf.

Der Koffer- und Laderaum des Fahrzeugs ist verschmutzt und weist Abnutzungsspuren und Flecken an Sitzen, Tapezierungen, Fußmatten und Teppichen auf. Das Armaturenbrett und die Konsolen des Fahrzeugs weisen leichte Gebrauchsspuren auf.

Das Schließsystem ist nur mit einem Originalschlüssel vorhanden und daher nicht vollständig. Ebenso sind kein COC-Dokument sowie die Bordliteratur vorhanden.

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

8. Bilddokumentation



Foto Nr.: 1

Ansicht vorne links



Foto Nr.: 2

Ansicht Seite links

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 3

Ansicht hinten links



Foto Nr.: 4

Ansicht hinten rechts

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 5
Ansicht Seite rechts



Foto Nr.: 6
Ansicht vorne rechts

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 7
Ansicht Fahrgestellnummer



Foto Nr.: 8
Ansicht Fabrikschild

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 9

Ansicht Begutachtungsplakette, Prüfung ist überfällig



Foto Nr.: 10

Nahansicht Innenraum

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 11
Ansicht Betriebsleistung



Foto Nr.: 12
Service ist überfällig

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 13
Ansicht Innenraum



Foto Nr.: 14
Nahansicht Innenraum

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 15
Nahansicht Innenraum



Foto Nr.: 16
Nahansicht Kofferraum

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 17

Ansicht Notrad, Bordwerkzeug ist teilweise vorhanden



Foto Nr.: 18

Nahansicht vorne links (Farbtonunterschied ist erkennbar)

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 19

Kotflügel vorne links (Schichtstärke 352 µm)



Foto Nr.: 20

Ansicht Seite rechts (Felge an der Lenkachse rechts ist abgeschürft)

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

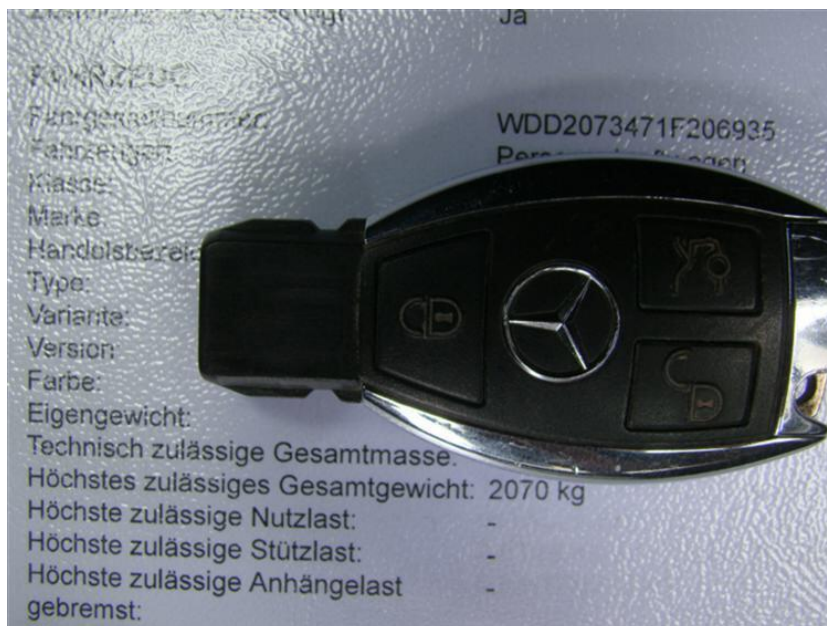


Foto Nr.: 21

Ein Fahrzeugschlüssel ist vorhanden



Foto Nr.: 22

Profiltiefe 1. Achse

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 23

Lackierung des Türrahmens geringfügig abgeschlagen



Foto Nr.: 24

Profiltiefe Antriebsachse

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 25

Felge rechts vorne mit erheblichen Schrammen



Foto Nr.: 26

Messung Schichtstärke an der Motorhaube (108µm)

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

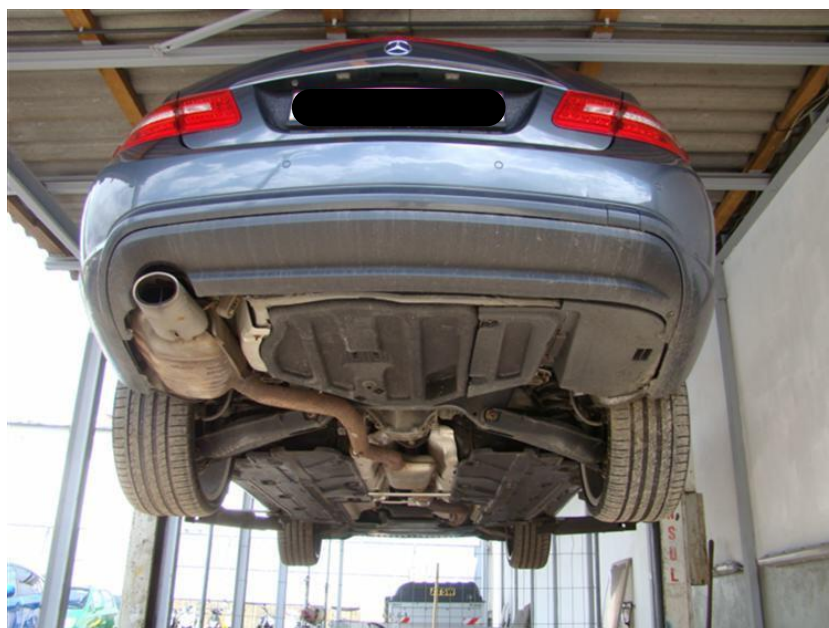


Foto Nr.: 27

Ansicht Fahrzeugboden

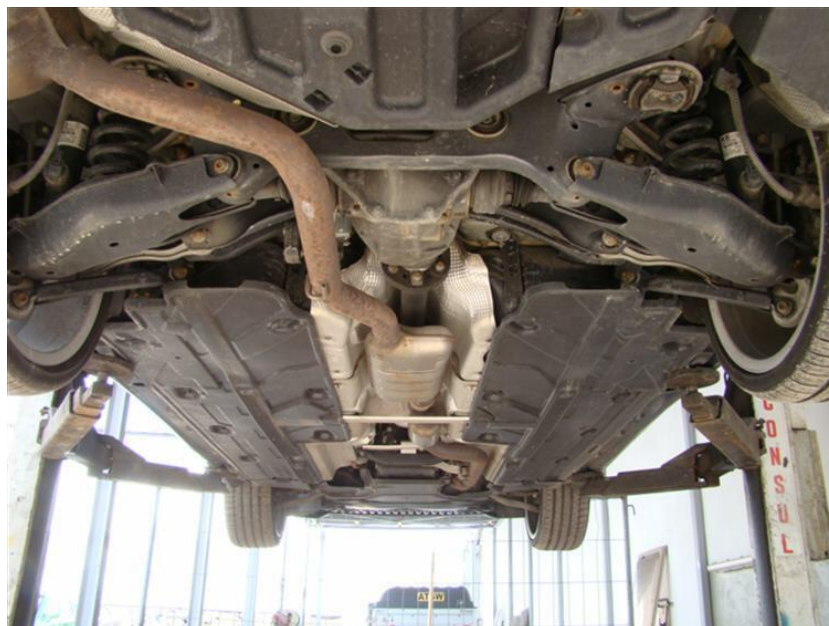


Foto Nr.: 28

Detailansicht Fahrzeugboden

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 29

Ansicht Aggregate-Seite links (Ölverlust gut erkennbar)



Foto Nr.: 30

Ansicht Fahrzeugunterboden von vorne

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 31

Nahansicht Bremsscheibe vorne (Luftkanäle verstopft)



Foto Nr.: 32

Nahansicht Bremsscheibe vorne (Luftkanäle verstopft)

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 33

Nahansicht Bremsscheibe hinten



Foto Nr.: 34

Nahansicht Bremsscheibe hinten

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935



Foto Nr.: 35

Nahansicht Fahrtür (Lackierung abgeplatzt)

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

9. Gutachten

Zustandsermittlung

Wie bereits im Befund ausführlich dargelegt wurde, ergibt sich unter Berücksichtigung aller bisherigen Feststellungen und Mängel eine geschätzte gewerbliche Reparaturkostensumme von 4.656,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Der abgezogene Betrag wird grundsätzlich als ein Indikator für eine kosteneffiziente Reparatur angesehen und vom Wert des Fahrzeugs subtrahiert.

Wertermittlung

Der Markt für gebrauchte Fahrzeuge bleibt trotz eines Rückgangs der Nachfrage weiterhin robust. Im April 2023 liegt der Preisindex im Durchschnitt um 13,6% höher als im April 2022. Diese Marktsituation spiegelt sich auch in den gestiegenen Restwerten des letzten Monats wider.

Bezüglich des konkreten Fahrzeugs beläuft sich der Bruttoneupreis zum Kaufzeitpunkt inklusive Sonderausstattung und Mehrwertsteuer, ermittelt über Mercedes Benz Deutschland, auf 64.865,49 Euro.

Fahrzeugbewertung

Auswahl der Fahrzeuge	9
Min. km	75.000
Max. km	215.600
Soll-km valorisiert	146.022
Min. Preis	11.383,00 Euro
Max. Preis	19.891,00 Euro
Ø Preis valorisiert	14.536.00 Euro
abzüglich Nachlass	14.318,00 Euro
km-berichtigt	14.470,00 Euro
Verkaufswert ohne Mängel per April 2023	14.470,00 Euro
Marktwert ohne Mängel per April 2023	12.500,00 Euro
Marktwert mit Mängel per April 2023	7.845,00 Euro

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935

Vergleichsfahrzeuge

	Bj.	Verk.	Alter (M)	km				valorisiert
P Mercedes-Benz E-Klasse E250 CGI Avantgarde Xenon-Kurvenlicht	2012	2023	131 (Δ +6)	215.600	150kW	ST	11.300 €	11.383 €
P Mercedes-Benz E-Klasse E 250	2012	2022	119 (Δ -6)	184.000	150kW	W	11.900 €	11.812 €
P Mercedes-Benz E-Klasse 250 CGI	2012	2022	120 (Δ -5)	180.000	150kW	OO	13.000 €	12.920 €
P Mercedes-Benz E-Klasse 250 CGI Avantgarde	2011	2022	134 (Δ +9)	141.000	150kW	NO	13.990 €	14.144 €
P Mercedes-Benz E-Klasse c207 250 cgi	2011	2023	139 (Δ +14)	168.000	150kW	NO	14.200 €	14.442 €
P Mercedes-Benz E-Klasse 250 cgi	2011	2023	142 (Δ +17)	164.000	150kW	NO	14.700 €	15.004 €
P Mercedes-Benz E-Klasse E250	2011	2022	125 (Δ 0)	75.000	150kW	W	16.490 €	16.490 €
P Mercedes-Benz E-Klasse E250	2011	2022	128 (Δ +3)	80.000	150kW	W	16.490 €	16.551 €
P Mercedes-Benz E-Klasse 250 E Coupé	2011	2022	131 (Δ +6)	158.000	150kW	K	17.950 €	18.082 €

Finanzsperrauskunft

Bei dem vorliegenden Fahrzeug gibt es zum Zeitpunkt der Begutachtung keine bestehende Finanzsperre, wodurch es in Österreich zugelassen werden kann. Der Status des Fahrzeugs ist seit dem 24. Oktober 2013 freigegeben.

Für die Wertermittlung wurden die genannten Faktoren herangezogen. Dabei wurden die durchschnittlich erzielten Erlöse aus Autopreisspiegel, Eurotax-Autowert sowie die aktuelle Marktsituation beim Ankauf durch einen Markenhändler in Österreich berücksichtigt. Ohne Mängel und Minderwerte beträgt der ermittelte Wert des Fahrzeugs per April 2023 inklusive MwSt. 12.500,00 Euro.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren ergibt sich der ermittelte Wert des Fahrzeugs abzüglich der Schäden und Minderwerte per April 2023 inklusive MwSt. in Höhe von 7.845,00 Euro.

Sachverständiger : [REDACTED]

Gutachten Nr. : 23-003

Aktenzeichen : 209 HC 1/ 23 f

Sache Wert- und Zustandsermittlung über den Mercedes-Benz, E250 CGI Coupe, mit der FIN: WDD2073471F206935


10. Zusammenfassung

Unter Zugrundelegung der ÖNORM V 5080 weist der vorliegende Personenkraftwagen insgesamt einen defekten Zustand auf und ist gemäß § 57a des Kraftfahrzeuggesetzes von 1967 zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht zulassungsfähig. Um die Fahrbereitschaft wiederherzustellen, sind sowohl Reparatur- als auch Überholungsarbeiten erforderlich.

Basierend auf den ermittelten Schäden und Minderwerten beläuft sich der Wert des betreffenden Personenkraftwagens per April 2023 auf 7.845,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

11. Anmerkungen

Zur Veranschaulichung der Sachlage wurden ergänzend zu den in der Bilddokumentation dargestellten Bildern weitere Digitalfotos aufgenommen. Diese stehen bei Bedarf in höherer Auflösung zur Verfügung.

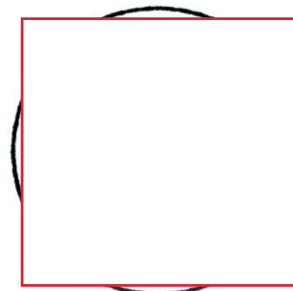

Nestelbach bei Graz, den
28. April 2023

Gutachtenauszug gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

Gutachten-Nr. 43933783

Marke	Mercedes-Benz	(1) Fahrgestell-Nr.	WDD2073471F206935	Letzte Begutachtung:	
Type	207	(2) Kennzeichen		Gutachten-Nr.	37181499
Hubraum	1796	Erstzulassung	16.11.2012	Datum	16.11.2020
(5) Fahrzeugklasse	M1	(4) KM-Stand	125182	KM-Stand	116998
Fahrzeughalter					

Gewichte/Bremswerte

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse		Abbremsung	%
	Wirkung(kN)		Wirkung(kN)			
	L	R	L	R		
1	2,89	2,72	2,41	2,02	BBA	66,56
2	2,52	2,48			FBA	27,79
					HBA	32,87
					HBA=ein Kreis der BBA	
Bremsprüfung: mit Eigengewicht						
Prüfgewicht (kg)	1625					
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	2070					
	Bremsfl. Siedetemp. (°C): 242					

Abgaswerte

Leerlaufdrehzahl	CO-Gehalt im Leerlauf
erhöhte Leerlaufdrehzahl	CO-Gehalt bei erhöhter Leerlaufdrehzahl
Lambda	HC-Gehalt im Leerlauf
OBD Messung: OBD Auslese positiv	

(6) An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

1 Bremsanlage

1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben (10) Bemerkung: Bremsscheiben vorne eingelaufen	schwerer Mangel, schwerer Mangel (behaben)
--	--

5 Achsen, Räder, Reifen und Aufhängung

5.1.3 Radlager (10) Bemerkung: Radlagerspiel links vorne zu groß	schwerer Mangel, schwerer Mangel (behaben)
---	--

(10) Bemerkungen

Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Bestanden
--

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs- und Betriebssicherheit

(3) Druckdatum/Zeit 10.12.2021 10:12	(8) Nächste Begutachtung: 11/2022
(3) Prüfort	(9) Prüfstation
	(9) Prüfstellennr.
	(9) Erstellt durch

Gutachtenauszug gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

Gutachten-Nr. 37181499

Marke	Mercedes-Benz	(1) Fahrgestell-Nr.	WDD2073471F206935	Letzte Begutachtung:	
Type	207	(2) Kennzeichen		Gutachten-Nr.	32221564
Hubraum	1796	Erstzulassung	16.11.2012	Datum	05.03.2020
(5) Fahrzeugklasse	M1	(4) KM-Stand	116998	KM-Stand	112765
Zulassungsbesitzer					

Gewichte/Bremswerte

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse		Abbremsung	%
	Wirkung(kN)		Wirkung(kN)			
	L	R	L	R		
1	3,50	3,60			BBA	79,67
2	2,80	2,80	1,50	1,40	FBA	18,19
					HBA	35,13
					HBA=ein Kreis der BBA	
Bremsprüfung: mit Eigengewicht						
Prüfgewicht (kg)		1625				
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)		2070				
Bremsfl. (H ₂ O %):		0				

Abgaswerte

Leerlaufdrehzahl	850	CO-Gehalt im Leerlauf	0
erhöhte Leerlaufdrehzahl	2500	CO-Gehalt bei erhöhter Leerlaufdrehzahl	0
Lambda	1,003	HC-Gehalt im Leerlauf	0
OBD Messung: OBD keine Messung			

(6) An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

1 Bremsanlage

1.1.13 Bremsbeläge und Bremsklötze (10) <i>Bemerkung: Bremsklötze hi. unter V.Grenze - Bremsklötze erneuert</i>	schwerer Mangel, schwerer Mangel (beobachtet)
1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben (10) <i>Bemerkung: Bremsscheiben vo. hi. leicht eingelaufen</i>	leichter Mangel
1.4.1 Wirkung (10) <i>Bemerkung: Parkbremse entstaubt und eingestellt</i>	schwerer Mangel, schwerer Mangel (beobachtet)

(6) An Ihrem Fahrzeug wurde mindestens ein leichter Mangel festgestellt.

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs- und Betriebssicherheit

Das Fahrzeug erhält die Begutachtungsplakette weiß Nr.: FAW6491.

(3) Druckdatum/Zeit 16.11.2020 14:41

(3) Prüfort

(8) Nächste Begutachtung: 11/2021

(9) Prüfstelle

(9) Prüfstellennr.

(9) Erstellt durch



Mercedes-Benz

Deckblatt - Digitaler Servicebericht (Historie)

Registrieren Sie sich auf Mercedes me (www.mercedes.me) und entdecken Sie einen Tag nach Ihrem Servicebesuch diesen Servicebericht sowie die Servicehistorie Ihres Fahrzeugs online! Verwenden Sie dazu den Sicherheitscode (SecCode) unten rechts.

Dieser Bericht enthält folgende Serviceberichte

Service 5	19.01.2017
Service 4	22.01.2016
Service 3	29.04.2015
Service 2	27.06.2014
Service 1	24.06.2013

Diese Servicehistorie wurde gedruckt von

Mercedes-Benz

Unterschrift/Stempel der Werkstatt



Digitaler Servicebericht (Historie)

Registrieren Sie sich auf Mercedes me (www.mercedes.me) und entdecken Sie einen Tag nach Ihrem Servicebesuch diesen Servicebericht sowie die Servicehistorie Ihres Fahrzeugs online! Verwenden Sie dazu den Sicherheitscode (SecCode) unten rechts.

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	E 250 CGI
Erstzulassung	16.11.2012
FIN	WDD 207347 1F 206935

Nächster Service 01.2018
105389 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Aktueller Servicebericht

Mercedes-Benz	Konrad Wittwar Ges.m.b.H.	Datum	19.01.2017
	Schippingerstraße 8	Rep.-Auftr.-Nr.	170196844
	Graz	Laufleistung	80389 km

Durchgeführter Service

Service	Service B
Werkstattcode	3609
Restlaufzeit	5 Tage
Restlaufstrecke	8000 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Viskosität	
Ölqualität	MB 229.3

Zusatzarbeiten

Luftfilter-Einsatz erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen erneuert	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: Öl- und Filterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



Servicebericht 4

Mercedes-Benz Konrad Wittwar Ges.m.b.H.
Schippingerstraße 8
Graz

Datum 22.01.2016
Rep.-Auftr.-Nr. 160175864
Laufleistung 63913 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 100 Tage
Restlaufstrecke 200 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Viskosität
Ölqualität MB 229.3

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt

Servicebericht 3

Mercedes-Benz Konrad Wittwar Ges.m.b.H.
Schippingerstraße 8
Graz

Datum 29.04.2015
Rep.-Auftr.-Nr. 150160676
Laufleistung 48612 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode D0D
Restlaufzeit 60 Tage
Restlaufstrecke 0 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5W-30
Ölqualität 229.52

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel
Bremsflüssigkeit erneuert

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt



Servicebericht 2

Mercedes-Benz Konrad Wittwar Ges.m.b.H.
Schippingerstraße 8
Graz

Datum 27.06.2014
Rep.-Auftr.-Nr. 140142479
Laufleistung 33583 km

Durchgeführter Service

Service Service B
Werkstattcode 606
Restlaufzeit 0 Tage
Restlaufstrecke 14400 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Viskosität 10W-40
Ölqualität 229.3

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt

Servicebericht 1

Mercedes-Benz Daimler AG; GSP/SMS
Freimatte 25
Kippenheim

Datum 24.06.2013
Rep.-Auftr.-Nr. 01-28082
Laufleistung 22982 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 155 Tage
Restlaufstrecke 2300 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Viskosität
Ölqualität 229.5, 5W40

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt