DEKRA Automobil GmbH
Unfallanalytik Weser-Ems

DEKRA

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Wilhelmshavener Heerstr. 242, D-26125 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Unfallanalytik Weser-Ems
Wilhelmshavener Heerstr. 242
D-26125 Oldenburg

Telefon (04 41) 98 39 3-0
Telefax (04 41) 98 39 3-11

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

Datum: 27.09.2024

Gutachten

Geschäfts-Nr.	NZS[redacted]
Beteiligte/Sache	[redacted]
Auftrag erteilt durch	[redacted]
Auftrag erteilt am / wie	11.09.2024 / schriftlich
Hier eingegangen	16.09.2024
Besichtigungsort	[redacted] 26121 Oldenburg
Besichtigungsdatum	18.09.2024
DEKRA-Nr.	0415/035345/4321328830
Zust. Sachverständiger	[redacted]

1 Vorwort

Gemäß ihrer schriftlichen Beauftragung vom 11.09.2024, hier eingegangen am 16.09.2024, haben wir im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, Mercedes Benz GL500 4-matic, erstellt.

Dazu wurde das hier in Rede stehende Fahrzeug bei der [redacted] im Beisein von [redacted] besichtigt und fotografiert. Da die Batterie tiefentladen war, wurde mittels externer Spannungsversorgung der Motor in Betrieb genommen bzw. die Cockpitanzeige bezüglich des Kilometerstandes aktiviert. Eine Probefahrt des Fahrzeuges konnte auch aufgrund des akuten Luftverlustes des linken Hinterrades nicht durchgeführt werden. Im Rahmen der Besichtigung fand keine Probefahrt statt. Es fand eine unterseitige Besichtigung des Fahrzeuges lediglich ohne Hilfsmittel statt.

[redacted] Die weiteren Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Fahrzeugart	Pkw
Hersteller	Daimler (D)
Typ	GL 500 4 MATIC
Fahrzeug-Ident-Nr.	WDC1[redacted]
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe Herstellerbezeichnung	Schwarz Uni
Farbe Neulackierung	Braun Metallic

DEKRA 27/10/04 23

Energiequelle	Benzin / LPG-Gas
Leistung (kW) / Hubraum (cm³)	285 / 5461
Kilometerstand abgelesen	409062 km (es wird unterstellt, dass der hier abgelesene Km-Stand der Gesamtfahrleistung entspricht)
Bereifung	275/50R20 113 V Pirelli Scorpion
Profiltiefe	alle Reifen 6 mm
Fälligkeit HU	unbekannt
Motorart	V8
Getriebe	Automatikgetriebe

2.1.1 Ausstattung / Sonderausstattung

Ablagefach anstelle Aschers, Airbag und Sidebag für Fahrer und Beifahrer, sowie Windowbag für alle Sitzreihen, Allradantrieb permanent, Antiblockiersystem, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage vorne mit Doppelfach und Fondraumbelüftung, Armlehne im Fond mit Cupholder, Aufprallsensorik, Aussenspiegel mit Umfeldbeleuchtung, Ausstiegsleuchten in den Seitentüren, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bi-Xenonscheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht u. Abbiegelicht mit integrierter Nebellichtfunktion, Brems-Assistent-System (BAS), Cupholder vorn und hinten, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronisches Traktions-System für Allrad, Fahrlichtassistent, Fahrwerk: AIRMATIC Luftfederung mit Niveauverstellung, Fahrwerk: Adaptives Dämpfungs-System (ADS), Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Fußraumbeleuchtung vorne, Innenraumbeleuchtung in Dachbedieneinheit, Gepäcknetz an den Vordersitzrückenlehnen, Getriebe: Automatik 7-Gang, 7G-TRONIC, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX Kindersitzverankerung, Innen- und Aussenspiegel automatisch abblendbar, Komfort-Klimatisierungsautomatik "Multi-Zonen-THERMOTRONIC", Kompass, Kopfstützen (5) verstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Lenkung: "DIRECT SELECT" Schalttasten und Wählhebel am Lenkrad, Nebelscheinwerfer, PARKTRONIC, Paket: Offroad-Paket, Parameterlenkung, Polster: Leder Nappa inkl. Innenraumlichtpaket, Radio: Audio

DEKRA 27/10/04.23

20 mit CD-Laufwerk, Radiozubehör: Lautsprecher 8fach, Reifendruckverlust-Warnung, Reiserechner, Räder: Leichtmetallräder 4fach, 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sicherheitsgurte GL-Klasse, Sicherheitsnetz für Gepäckraumabtrennung, Sitz: Fondsitzbank klappbar (1/3:2/3), Sitze: Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory, Sitze: Multikontursitz vorne links, Sitze: Multikontursitz vorne rechts, Sitze: Vordersitze vollelektrisch, Sitzheizung Vordersitze, Sitzheizung: Fondsitze 2.Sitzreihe, Sonnenblenden mit beleuchteten Spiegeln, Staufach im Laderaum unterhalb des Ladebodens, Steckdose (12V) in 1. und 2. Sitzreihe sowie Gepäckraum, TIREFIT mit elektrischer Luftpumpe, Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung >>SPEEDTRONIC<>ASSYST PLUS<, Abstandsregeltempomat "DISTRONIC", Airbag: Sidebags im Fond, Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelkopf, Außenspiegel links und rechts elektrisch heranklappbar, Dach: Grundträger New Alustyle, Dachreling/Dachträgervorrüstung, Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW), Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW), KEYLESS-GO, Klimaanlage im Fond, Kopfstützen: NECK-PRO Kopfstützen, 1. Sitzreihe, LPG Gasanlage Landirenzo Omegas, Laderaummanagement "EASY-PACK-SYSTEM" Cargo Organizer, Laderaummanagement "EASY-PACK-SYSTEM" Heckklappe, Lenkrad beheizt, PRE-SAFE System, Radio-Navigation: COMAND APS DVD-Navigationssystem, Radiozubehör: CD-Wechsler MP3-fähig (6fach), Radiozubehör: Fond-Entertainment-System, Radiozubehör: Sound-System Surround (harmann/kardon LOGIC7), Radiozubehör: TV-Tuner, Radiozubehör: iPod Interface Kit, Räder: Leichtmetallräder 4fach, 5-Speichen-Design, Räder: Notlaufrad Minispare anstelle TIREFIT, Räder: Radsicherungssatz, Rückfahrkamera, Scheibenwaschanlage beheizt, Schiebedach: Schiebe-Hebe-Dach elektrisch in Glasausführung, Sitze: 3. Sitzreihe elektrisch klappbar, Polster ARTICO, Sitze: Komfortsitze vorn mit Sitzheizung, Standheizung inkl. Fernbedienung, Telefon-Zubehör: Vorrüstung für Mobiltelefon, Wegfall Typenzeichen, Wärmedämmendes Glas dunkel getönt, Wärmedämmendes und Infrarot reflektierendes Verbundglas.

2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, im unterdurchschnittlichen Pflege- und Erhaltungszustand. Das Fahrzeug war längere Zeit auf dem

DEKRA 2718704.23

[redacted] Standortes abgestellt und wurde seitdem nicht bewegt.

2.3 Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 215 µm bis 251 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Es fand eine Umlackierung auf einen anderen Farbton an den Karosserieaußenflächen statt.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

2.4 Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen / Mängel / Fehlteile

Das Fahrzeug zeigte im Rahmen der Besichtigung folgende Mängel auf:

Aufgrund der langen Standzeit zeigte das Fahrzeug erhebliche Verschmutzungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Lackierung wies mehrere Schadstellen auf. Im Innenraum konnte mehrfach eine Schimmelbildung an den Oberflächen festgestellt werden.

An der Bremsanlage und an den Reifen waren ebenfalls erhebliche Standschäden erkennbar.

Das Armaturenbrett wurde im Zuge der nicht sach- und fachgerechten Demontage der Entertainmenteinheit beschädigt.

DEKRA 27/8/04 2.3

Die Motorkontrollleuchte signalisiert einen Fehler im Bereich des Motormanagements.

Der Bezug der Sitzlehne der mittleren Sitzreihe war lose.

Der Motor lief bei der Besichtigung unrund.

Die Batterie ist aufgrund des tiefentladenen Zustandes zur Erneuerung vorgesehen.

Die Radioeinheit, ein Zündschlüssel, der Aschenbecher, die 12V-Steckdose, das Rollo des Laderaums und das Gepäckraumnetz fehlt.

Ebenfalls wird diesseits davon ausgegangen, dass die besitzanzeigenden Dokumente fehlen.

3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, [redacted] wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien, wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren, insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für entsprechend vergleichbarer Fahrzeuge ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

€ 2500,00

In Worten: Zweitausendfünfhundert

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 20.09.2024 be[redacted] besichtigt und fotografiert.

DEKRA 27/18/04.23

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt.
Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von (inkl. MwSt.)

€ 2.500,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird verwiesen.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

26125 Oldenburg, den 27.09.2024

[redacted]

Von der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

DEKRA 2/18/04.23

Duplikat

Fotoanlage zum Fahrzeug / Objekt: WDC1[redacted]

DEKRA

DEKRA-Nr: 0415 / 035345 / 2024 / G079012000349 vom 25.09.2024

Bild 1 : Diagonale vorn rechts

Bild 2 : Diagonale vorn

Diese Fotoanlage besteht aus 15 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.

Duplikat

Bild 3 : Diagonale hinten links

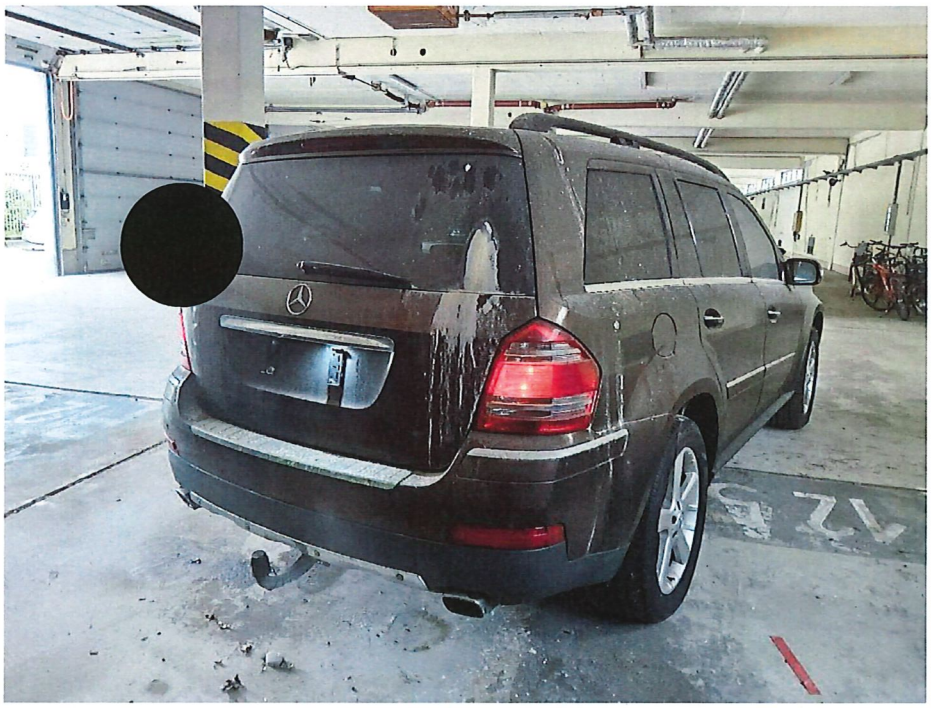

Bild 4 : Diagonale hinten

Duplikat

Bild 5 : Innenraum

Bild 6 : Kombiinstrument

Duplikat

Bild 7 : Fehlerdiagnose durchführen

Bild 8 : Fahrzeuginnenraum reinigen

Duplikat

Bild 9 : Fahrzeuginnenraum reinigen

Bild 10 : Radioeinheit fehlt, Amaturenbrett zerkratzt
Aschenbecher, 12 V Steckdose fehlen

Duplikat

Bild 11 : Sitzbezug Rückwand 2 Sitzreihe befestigen

Bild 12 : Seitenwand hinten rechts Lackabplatzung

Duplikat

Bild 13 : Bremsanlage der Vorderachse Standschaden

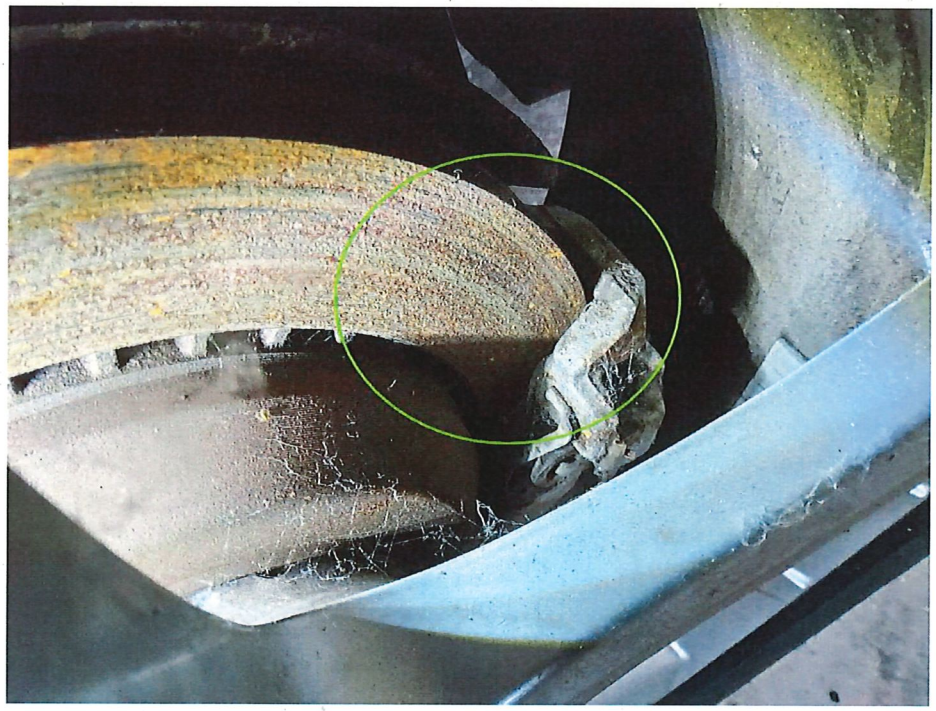

Bild 14 : Archiv 49
Bremsanlage der Hinterachse Standschaden

Duplikat

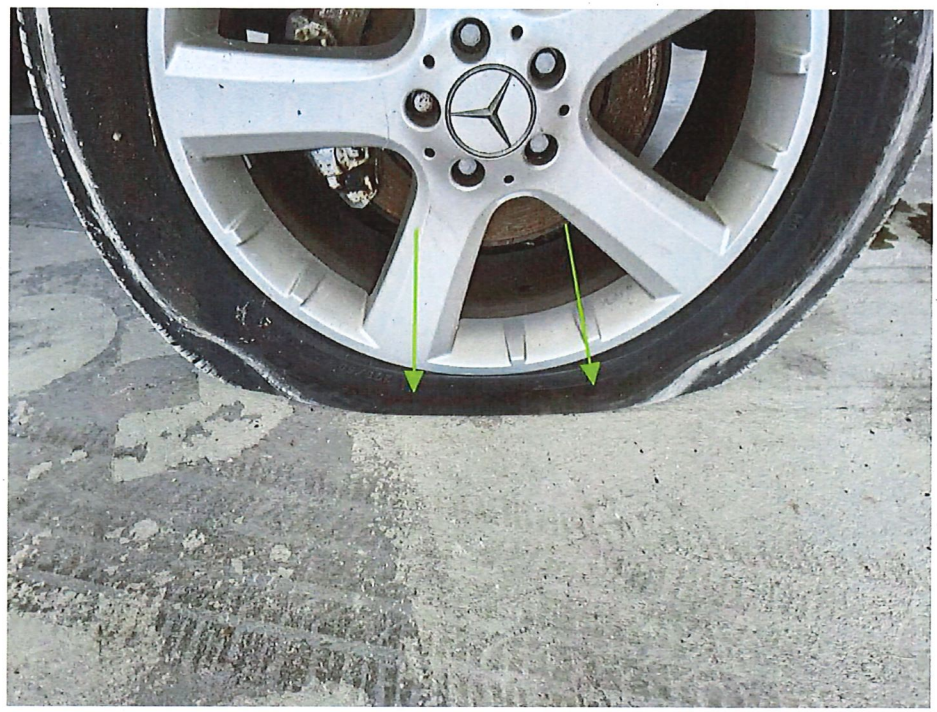

Bild 15 : Reifen hinten links beschädigt